



 Husqvarna®



BMC 335, BMC 335RC

EAC

ET	Kasutusjuhend	2-36
LT	Operatoriaus vadovas	37-72
LV	Lietošanas pamācība	73-108
RU	Руководство по эксплуатации	109-145

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoilepanek ja utiliseerimine.....	31
Ohutus.....	6	Tehnilised andmed BMC 335, BMC 335RC.....	32
Töö.....	10	Tarvikud.....	34
Hooldamine.....	19	Vastavusdeklaratsioon.....	35
Veaotsing.....	30		

Sissejuhatus

Toote kirjeldus

Tegemist on elektrilise lihvijaga betoon-, kivi- ja asfaltplaatidele. BMC 335 on käsitõi lükatav. BMC 335RC saab juhtida kaugjuhitimispuldi abil.

Toodet saab muuta freesiks.

Kasutusotstarve

Toodet kasutatakse betoon-, kivi- ja asfaltplaatide pealmise kihi eemaldamiseks etteantud saagimissügavuse sel.

Kui toodet kasutatakse freesina, kasutatakse seda pindade karedaks muutmiseks ning kihtide ja teejälgede eemaldamiseks.




HOIATUS: Ärge kasutage toodet freesina, ilma õigete muudatusteta. Vt jaotist *Toote muutmiseks freesiks, 50 Hz lk 23 või Muutmaks toode freesiks, 60 Hz lk 26.*

Ärge kasutage toodet muude tööde tegemiseks.

Toodet kasutavad tööstusettevõtete asjatundlikud töötajad.


Toote tutvustus

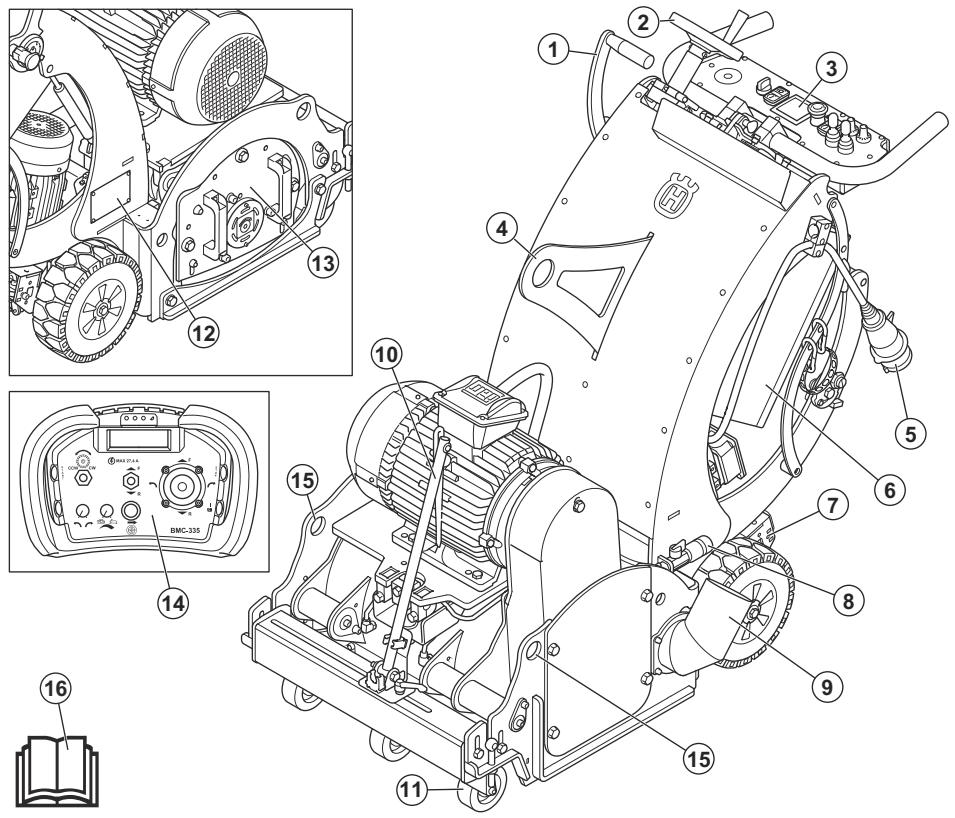

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Tõstehoob | 9. Tolmuimeja ühendus |
| 2. Sügavuse seaderatas | 10. Suunaosuti |
| 3. Juhtpaneel | 11. Esiratas |
| 4. Tõsteaas | 12. Andmesilt |
| 5. Toitepistik | 13. Külgkate |
| 6. Elektrikilp pealülitiga | 14. Kaugjuhtimispult (BMC 335RC) |
| 7. Veosüsteemi pedaal | 15. Ava rihma kinnitamiseks |
| 8. Veeühendus | 16. Kasutusjuhend |


Märkus: Kui töö tegemiseks on vaja vett, saate lisateavet Husqvarna hooldustöökajast.

Juhpaneeli ülevaade

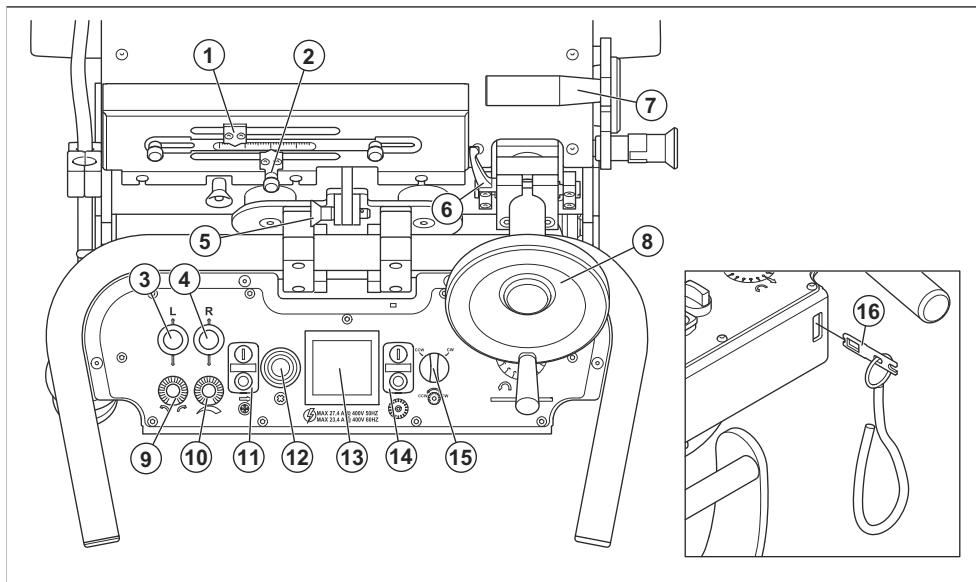

1. Sügavuse seadistamise indikaator
2. Manuaalne sügavuse indikaator
3. Juhtkang vasaku vеoratta edasisuunas ja tagasisuunas liikumiseks
4. Juhtkang parema vеoratta edasisuunas ja tagasisuunas liikumiseks
5. Roolilukk
6. Sügavuse seaderatta lukk
7. Töstehoob
8. Sügavuse seaderatas
9. Roomikute juhtseadised
10. Kiiruse reguleerimine
11. Veomootori nupp ON/OFF
12. Hädaseiskamisnupp
13. Ampermeeter
14. Trumli mootori nupp ON/OFF
15. Põõrlemissuna lülit, trummelmootor
16. Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)

Kaugjuhtimispuldi ülevaade BMC 335RC

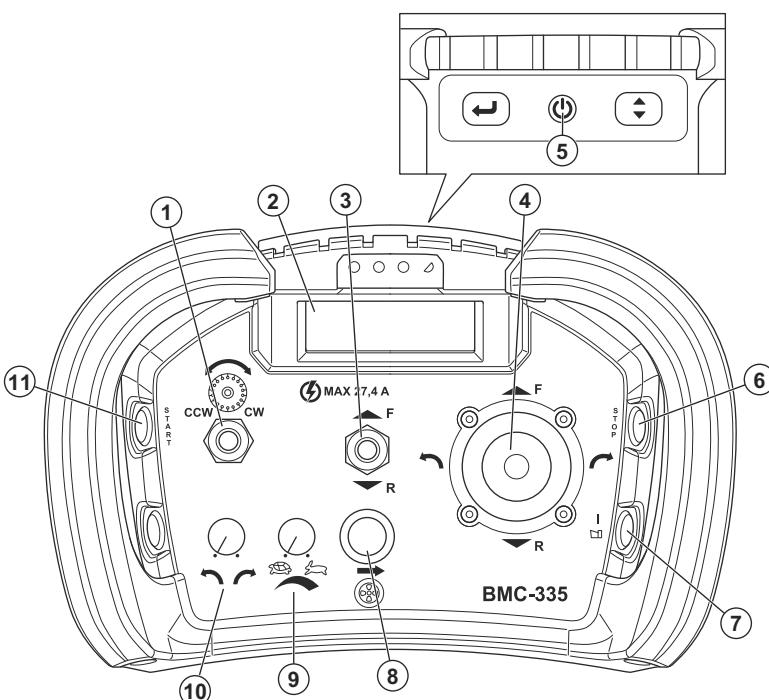

- Pöörlemmissuuna lülit, trummelmoottor
- Ekraan
- Lülit edasi- või tagurpidi töötamiseks
- Juhtkang
- Toitenupp
- Trumli mootori stop-nupp
- Sidumisnupp
- Automaatne ajam
- Kiiruse reguleerimine
- Jälgimise reguleerimine
- Trumli mootori start-nupp

Sümbolid tootel



Hoiatus! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või körvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Kõrgepinge.



Hoidke köik kehaosad kuumadest pindadest eemal.



Tõstepunkt.



Hoidke käed pöörlevatest osadest eemal.



Enne toote kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.



Kandke heakskiidetud hingamiskaitset.



Kandke heaksikiidetud kõrvaklappe.



Kandke heaksikiidetud kaitseprille.



Kandke heaksikiidetud kaitsekindaid.




Kandke heaksikiidetud turvasaapaaid.



Toode vastab kohaldatavatele EL-i direktiivide nõuetele.

Märkus: Ülejäänuud tootel toodud sümbolid/tähised vastavad kindlates riikides kehtivatele sertifitseerimise erinõuetele.

Andmesilt

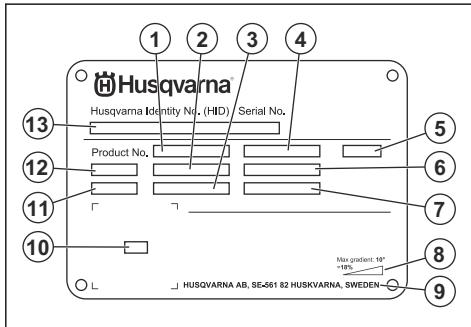

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti oluliste kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehvigaastuse või surmaga lõppeva önnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toode on ohtlik, kui seda kasutada valesti või ettevaatamatult. Toode võib põhjustada kasutaja või kõrvalise isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Hoidke kõik hoiatused ja juhendid alles.
- Järgige kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju.
- Kasutaja ja kasutaja tööandja peavad teadmata toote kasutamisega kaasnevaid riske ja neid ennetama.
- Ärge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks teinud.
- Ärge kasutage toodet, kui teid pole selleks eelnevalt juhendatud. Veenduge, et kõik kasutajad saaksid vastava väljaõppে.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.
- Lubage ainult volitatud isikutel toodet kasutada.
- Kasutaja vastutab teistele inimestele põhjustatud õnnetustele ja varakahjude eest.
- Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud, haige või tarvitانud alkoholi, narkootikume või ravimeid.
- Olge alati ettevaatlak ja toimige arukalt.
- Toode tekib täiendavate elektromagnetväljade. Teatud tingimustel võib väljä häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.
- Hoidke toode puhas. Veenduge, et märgid ja tähisid oleksid selgelt loetavad.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
- Ärge tehe sellele tootele muudatusi.
- Ärge kasutage toodet, kui on võimalik, et teised isikud on seadmes muudatusi teinud.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 8*.
- Liigne kokkupuude tugeva vibratsiooniga võib vereringehäiretega inimestel põhjustada vereringe-või närvkahjustusi. Pöörduge arsti poole, kui ilmneb nähte, mis võivad olla vibratsionist põhjustatud. Sellisteks nähtudeks on näiteks tundetus, surin, torkiv tunne, valu, nõrkus, muutused nahavärvis

või nahal seisukorras. Nimetatud nähtused esinevad tavaliselt sõrmedes, käelabades ja randmetes.

- Ärge kasutage toodet, kui kõik kaitsekatted pole paigaldatud.
- Veenduge, et teate, kuidas hädaolukorras mootorit kiiresti seisata.
- enne toote juurest lahkumist seisake mootor ja ühendage toitekaabel lahti. Veenduge, et toodet ei saaks juhuslikul käivitada.
- Veenduge, et riided, pikad juuksed või ehted ei jäääks liikuvate osade vahele.
- Veendu, et saaksid töötada ohutus ja stabiilses asendis.
- Kasutage toodet ainult horisontaalpindadel.
- Ärge kasutage seadet, kui te ei saa võimaliku õnnetusuhtumi korral abi kutsuda.
- Kasutage alati heaksidetud lisavarustust. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.
- Kui seadmel tekivad vibratsioonid või toote müratase on ebaharilikult suur, seisake toode otsekohe. Kontrollige toodet kahjustuste suhtes. Parandage kahjustused või laske toodet remontida heaksidetud hooldustöökojas.
- Tolmu eemaldamiseks ühendage seade tolmuimajaga.
- Ärge tömmake tolmuimeja voolikust. Seade võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Hoidke tolmuimeja sisselülitatuna, kuni mootor täielikult seisikub.
- Tootega töötamisel peab see alati jääma teie ette ja selle juhtrauast tuleb mõlema käega kinni hoida.
- Veenduge, et juhtraual poleks määret ega öli.

Vibratsiooniohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toote kasutamise ajal kannab vibratsioon tootest kasutajasesse. Toote regulaarne ja sagekasutamine võib tekitada kasutajale vigastusi või vigastusi tõsisemaks muuta. Vigastusi võivad kannatada sõrmes, käed, randmed, käsivarred, õlad ja/või närvid ja verevarustus või muud kehaosad. Vigastused võivad olla invalidistavat ja/või püsivad ning need võivad nädalate, kuude või aastate jooksul järk-järgult ägeneda. Vigastusi võivad kannatada verengesüsteem, närvüsüsteem, liigesed ja muud kehaosad.
- Sümptomid võivad esineda toote kasutamise ajal või muul ajal. Kui teil on sümptomid ja jätkate toote kasutamist, võivad sümptomid ägeneda või muutuda püsivaks. Pöörduge arsti poole järgmiste või muude sümptomite esinemisel:
 - tuimus, tunnetuse kadumine, surin, torkiv tunne, valu, põletav valu, tuikamine, jäikus, kohmakus,

- jõu kadumine, naha värvuse või seisundi muutumine.
- Sümpomid võivad ägedena külma temperatuuri korral. Toodet külmas keskkonnas kasutades kandke sooje riideid ning hoidke käed soojad ja kuivad.
- Nöuetekohase vibratsioonitaseme säilitamiseks hooldage ja kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile.
- Tootel on vibratsioonisummutussüsteem, mis vähendab käepidemetelt kasutajale kanduvat vibratsiooni. Lasse tootel tööd teha. Ärge lükake toodet jõuga. Hoidke toodet käepidemetest kergelt, aga nii, et saate toodet kindlalt juhtida ja ohult kasutada. Ärge suruge käepidemeid löppasendisse rohkem kui vaja.
- Hoidke käsi ainult käepidemel või käepidemetel. Hoidke kõik muud kehaosad tootest eemal.
- Kui vibratsioon muutub järsult tugevaks, seisake toode kohe. Ärge jätkake kasutamist enne, kui tugevnened vibratsiooni põhjus on kõrvaldatud.

Tolmuga seotud ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Toote kasutamisel võib paiskuda öhku tolmu. Tolm võib põhjustada tõsiseid vigastusi või püsivaid terviseprobleeme. Ränitolmu on mitmed ametiasutused ohtlike ainetega hulka liigitanud. Sellised terviseprobleemid võivad olla näiteks järgmised.
 - Eluohtlikud kopsuhaiused nagu krooniline bronhiit, siliikoos ja pulmonaalne fibroos
 - Vähk
 - Sünniodefektid
 - Nahapõletik
- Kasutage sobivaid seadmeid õhus oleva tolmu ja suitsu ning töövahenditel, pindadel, rietusel ja kehaosadel oleva tolmu vähendamiseks. Sellised meetmed on näiteks tolmukogumissüsteemid ja tolmu siduvad veepihustid. Kui võimalik, vähendage tolmu hulka lähetekohas. Tagage, et seadmed oleks õigesti paigaldatud, et neid kasutatakse nöuetekohaselt ja hooldatakse regulaarselt.
- Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset. Veenduge, et hingamisteede kaitse sobib tööalas oleva ohtliku materjali eest kaitsmiseks.
- Veenduge, et tööalas oleks piisav ventilatsioon.

Ohutus seoses müraga



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kõrged müratasemed ja pikaajaline kokkupuuude müraga võib põhjustada mürast tuleneva kuulmiskahjustuse.
- Et hoida mürä miinimumtasemel, hooldage ja kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile.
- Toote kasutamisel kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.
- Kui kasutate kõrvaklappe, olge tähelepanelik hõigete ja hoiatustsignaalide suhtes. Eemaldage kõrvaklapid, kui te toote seiskeate, välja arvatud siis, kui kõrvaklapid on vajalikud tööala mürataseme töötu.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Tootega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Öige isikukaitsevarustuse valimiseks pöörduge edasimüütja poole.
- Kontrollige isikukaitsevahendite seisukorda regulaarselt.
- Kandke heakskiidetud kaitsekiirvit.
- Kandke heakskiidetud kõrvaklappe.
- Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset.
- Kasutage heakskiidetud küljekaitsega kaitseprille.
- Kasutage kaitsekindaid.
- Kandke terastest ninaosakaitse ja libisemiskindla tallaga saapaaid.
- Kandke sobivaid tööriideid või samaväärseid liibuvaid, pikkade varrukate ja säärtega riideid.

Tulekustutti

- Hoidke tulekustuti töö ajal käepärast.
- Kasutage pulberkustutit või süsihaptegaaskustutit.

Tööala ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Ärge kasutage toodet udu, vihma, tugeva tuule, külma ilma, äikesehu ega muude halbade ilmastikuolude korral.
- Ärge kasutage toodet tule- ega plahvatusohlikus kohas.
- Hoidke lapsed, körvalised isikud ja loomad töölast eemal ning tootest ohutule kaugusele.
- Veenduge, et tööalal viibiksid üksnes selleks volitatud isikud.
- Hoidke tööala puhas ja hästi valgustatud.
- Enne toote kasutamist eemaldage tööalalt kruvid, pollid, traadid ja kivid.

- Veenduge, et toote töösuunas ei oleks kaableid ega voolikuid.
- Tagage tööalal hea ventilatsioon.
- BMC 335RC: Seadet saab juhtida kaugjuhitimispuldiga pikkade vahemaade tagant. Ärge kasutage seadet, kui seade ja seda ümbrisse ala pole teile hästi nähtav. Kõrvaliste isikute kehavigastuste välimiseks varusta tööala piiretega.

Elektriohutus



HOIATUS: Elektriseadmete puhul on alati olemas elektrilögi saamise oht. Ärge kasutage seadet halbade ilmastikuolude korral. Ärge puudutage piksekaitsmeid ja metallseemeid. Vigastuste välimiseks kasutage toodet alati selle kasutusjuhendi järgi.



HOIATUS: Kasutage alati toitevarustusalikat, mis on varustatud rikkevoolukaitsmega (RCD). Rikkevoolukaitsse vähendab elektrilögi ohtu.



HOIATUS: Kõrgepinge. Toiteseadme sees on katmata osi. Enne elektrikilbi ukse avamist lahatuge alati toitepistik.



ETTEVAATUST: Mootori probleemideta töötamiseks on vaja, et toote või generaatori elektritoide oleks piisav ja töötaks pidaval. Vale pinge suurendab mootori võimsustarvet ja temperatuuri, kuni vabastatakse turvaahel. Toitekaabli mõõt peab vastama riiklike ja kohalike regulaatsioonidele. Toiteallika näitajad peavad vastama toote pistikupesa ja pikendusuhtme voolutugevusele.

Kui vooluvõrgu süsteemitakistus on suurem, võib toote käivitamisel esineda lühike pingekadu. See võib mõjutada teiste seadmete tööd, näiteks pöhjustada tulede vilkumist.

- Veenduge, et toite-, kaitstsme- ja võrgupinge vastaksid seadme mudeli etiketil märgitule.
- Seisake seade alati enne toitepistiku eemaldamist vooluvõrgust.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud. Viige see remonttööde tegemiseks volitatud hoolduskeskusesse. Kahjustatud toitejuhe võib pöhjustada ohtlikke kehavigastusi või surma.
- Kasutage toitejuhet õigesti. Ärge kasutage toitejuhet toote teisaldamiseks, tömbamiseks või lahtiühendamiseks. Toitejuhtme lahtiühendamiseks hoidke pistikust. Ärge tömmake toitejuhet.

- Ärge kasutage toodet vees, mis on nii sügav, et toote seadmostik saaks märjaks. Seadmostik võib saada kahjustada ning toode pingestuda ning tekitada kehavigastusi.
- Ärge laske tootesse sattuda rohkemal niiskusel, kui selle veesüsteemist tulev vesi. Hoidke seade eemal vihma käest. Tootesse sattuv vesi suurendab elektrilögi saamise ohtu.
- Mootorkaabl ja elektrikilbi ühendamise või lahtiühendamise korral ühendage toitejuhe alati eelnevalt vooluvõrgust lahti.

Maandatud toote juhised



HOIATUS: Valesti tehtud ühendus võib pöhjustada elektrilögi. Kui te pole kindel, kas toode on nõuetekohaselt maandatud, rääkige kvalifitseeritud elektrikuga.

Ärge muutke tehase tehniline spetsifikatsioonile vastavat toitepistikut. Kui toitepistik või -kaabel on kahjustatud või tuleb asendada, pöörduge kohaliku Husqvarna hooldustöökoja poole. Järgige kohalikke määraseid ja seadusi.

Kui te ei mõista maandatud toote kohta käivaid juhiseid täielikult, rääkige kvalifitseeritud elektrikuga.

Kasutage ainult välistingimustes kasutamiseks sobivaid pikendusuhtmeid, millel on maandatud pistik ja seadme toitepistik jaoks sobiv maandatud pistikupesa.

Toote toitekaabel ja toitepistik on maandatud. Ühendage toode alati maandatud pistikupesaga. See vähendab rikke korral elektrilögi saamise ohtu.

Ärge kasutage tootega elektrilisi adapttereid.

Pikendusuhtmed

- Kasutage ainult piisava pikkusega heakskiidetud pikendusuhtmeid.
- Pikendusuhtmel olev märgistus peab olema toote andmesildile kirjutatud väärtusega sama või sellest suurem.
- Kasutage maandatud pikendusuhtmeid.
- Tootea üues töötamisel kasutage välistingimustes kasutamiseks sobivat pikendusuhtet. See vähendab elektrilögi võimalust.
- Hoidke pikendusuhtme ühendus kuivana ja maapinnast kõrgemal.
- Kaitske pikendusuhet kuumuse, öli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud juhtme puhul on suurem elektrilögi võimalus.
- Veenduge, et pikendusuhte oleksid heas seisukorras ning et sellel pole kahjustusi.
- Ärge kasutage pikendusuhet kerasse kerituna. See võib pöhjustada pikendusuhtme ülekuumenemise.

- Veenduge, et seadme kasutamisel jäeks pikendusujuhe teie taha. Sellega vältite pikendusujuhtme kahjustamist.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle ohutusseadised on defektsed.
- Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadised on defektsed, pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.

Hädaseiskamisnupp ()

Hädaseiskamisnuppu kasutatakse mootori kiireks seisamiseks.

Hädaseiskamisnupu kontrollimine ()

Teavet hädaseiskamisnupu täpsuse asukoha kohta tootel vt jaotistest *Juhtpaneeli ülevaade lk 4*.

1. Veendumaks, et hädaseiskamisnupp on välja lülitatud, keerake hädaseiskamisnuppu päripäeva.
2. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 15*.
3. Vajutage hädaseiskamisnuppu.
4. Veenduge, et mootor seiskuks.
5. Väljalülitamiseks keerake hädaseiskamisnuppu päripäeva.

Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC) ()

OPC rakendamise korral mootor seisku. Vt jaotist *Juh kohaloleku süsteemi (OPC) kontrollimine lk 10*.

Juh kohaloleku süsteemi (OPC) kontrollimine

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 15*.

2. Tõmmake OPC võti välja. Kui mootor ei seisku kolme sekundi jooksul, pöörduge volitatud Husqvarna hooldustöökotta.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 8*.
- Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi järgi. Kõik muud hooldustööd laske teha heakskiidetud hooldustöökojas.
- Kui toodet regulaarselt ja õigesti ei hooldata, suureneb oht, et toode saab kahjustada ja vöh kegagi vigastada.
- Enne hooldamist puhastage toode ohtlikust materjalist.
- Enne seadme hooldamist seisake mootor, tömmake juhi kohalolu kontroll välja ja lahtutage toitepiistik.
- Tehke toote hooldustööd tasasel stabiilsel pinnal.
- Ära tee tootel muudatusi. Tootja heakskiiduta muudatused võivad pööristada tösisel kehavigastusi või surma.
- Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruuso. Tootja heakskiiduta tarvikud ja varuosad võivad pööristada tösisel kehavigastusi või surma.
- Pärast hooldamist kontrollige toote vibratsiooniset. Kui see pole õige, pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
- Laske toodet regulaarselt hooldada volitatud hooldustöökojas.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege pöhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Ettevalmistused enne toote kasutamist

1. Loe kasutusjuhend pöhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
2. Lugege tolmuimeja kasutusjuhend pöhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
3. BMC 335RC: Lugege kaugjuhitimispuldi kasutusjuhend pöhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.


4. Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 8*.
5. Veenduge, et tööalal viibiksid üksnes selleks volitatud isikud.
6. Hooldage iga päev. Vt jaotist *Hooldusgraafik lk 19*.
7. Veenduge, et seade oleks korralikult kokku pandud ja kahjustusteta.
8. Viige seade tööpiirkonda. Veenduge, et pind oleks tasane. Kindlustage, et seadme transportimine tööalale ja edasine liigutamine tööalal toimiks ohutult ja korrektelt. Vt jaotist *Transportimine lk 31*.
9. Veenduge, et esirattad on seadme kasutamiseks õigele kõrgusele seadistatud. Vt jaotist *Esirataste kõrguse seadistamine lk 13*.

- Veenduge, et töövahendid ei puutuks vastu maapinda.
 - Seadke töstehoob ülemisse asendisse.
 - Keerake sügavuse seaderastatä pärinpäeva.
- Ühendage tootega tolmuimeja. Vt jaotist *Tolmuimeja ühendamine lk 14.*
- Ühendage toode toiteallikaga. Vt jaotist *Seadme ühendamine toiteallikaga lk 14.*
- Veenduge, et pöörlemissuuna lülit on õigesti seadud. Vt jaotist *Mootori pöörlemissuuna seadistamine lk 14.*
- Veenduge, et trumlikorpuse all olevate harjade kõrgus sobib tehtava tööga. Vajadusel keerake mutrid lahti, seadistage kõrgus sobivaks ja keerake mutrid uuesti kinni.

Teemantketta trummel


Tegevuseks sobilike teemanttööriistade valimine

- Kontrollige pöranda kõvadust skleromeetriga.
- Teemantketta tüübi valimiseks vaadake diagrammi. X-telg näitab pöranda tugevust MPa-des.

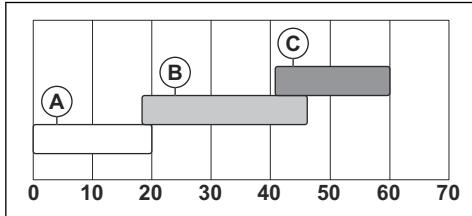

- A: Sinine teemantketas.
- B: Roheline teemantketas.
- C: Punane teemantketas.

Teemantketta trumli kokkupanek

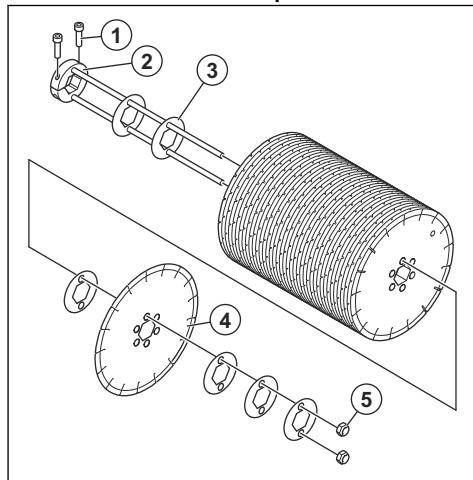

- Ümarpeakruvi
- Teemantketta trummel
- Vahepuks
- Teemantketas
- Lukustusmutter


Teemantketaste paigaldamine

HOIATUS: Paigaldage iga teemantketta vähele vähemalt 1 vahetükki.


HOIATUS: Ärge paigaldage trumlike rohkem kui 80 teemantketast.

ETTEVAATUST: Paigaldage kõik kettad sama pöörlemissuunaga.


1. Eemaldage tugiplaat.

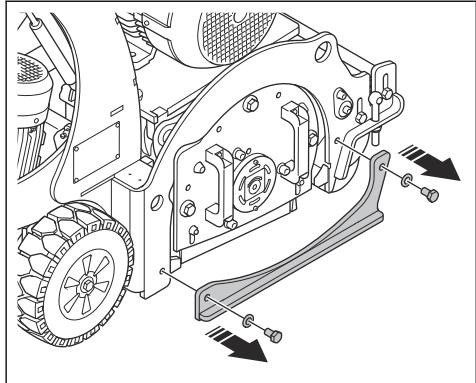


2. Eemaldage külgkattelt kruvid ja seibid.

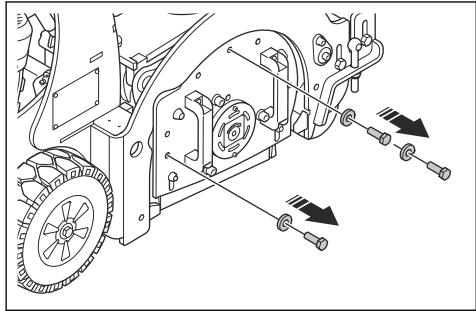

3. Sisestage kruvid koos seibidega kõrval olevatesse avadesesse.

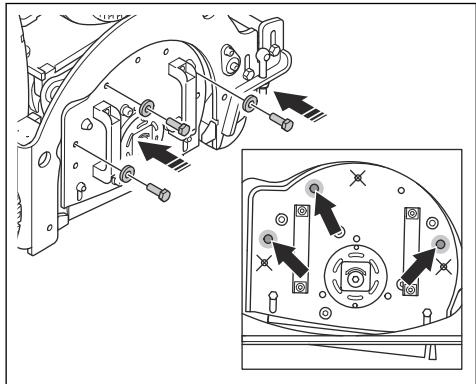


4. Keerake kruve, et külkgate maha lükata.

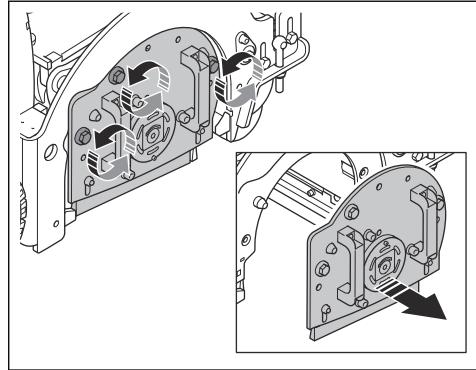


Märkus: Kui külkate on eemaldatud, jäab telg vabalt rippuma.

5. Paigaldaage tühi teemantketta trummel teljele.

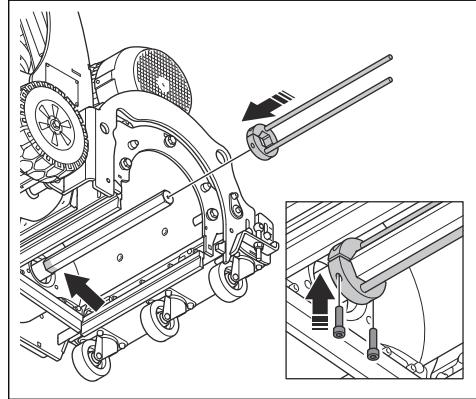


6. Paigaldaage vahetükid ja teemantkettaga üksshaaval teljele kuni trumli lõpuni.

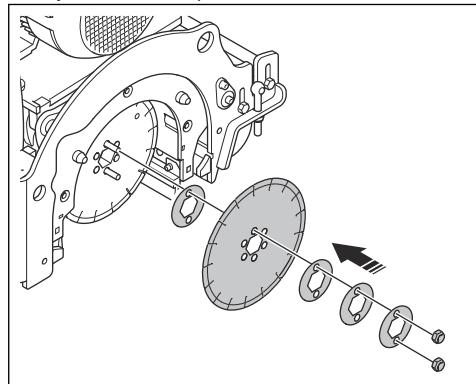


7. Pärast viimast teemantketast paigaldaage teljele vähemalt 2 vahepuksi ja paigaldaage lukustusmutrid.

8. Paigaldage külkate tagasi.

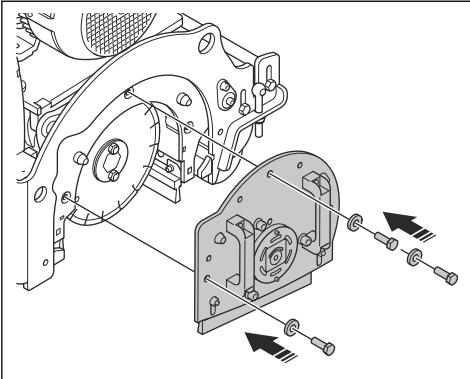

9. Paigaldage tugiplaat.

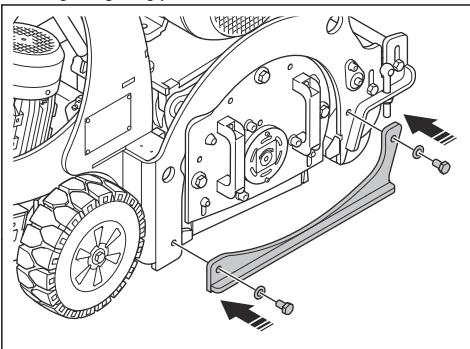


10. Kontrollige veorihma pingust. Vt jaotist *Veorihma pingsuse kontrollimine lk 22*.

Teemantkettaga ja vahetükide erinevate töölaiuste jaoks


Töölaius, mm	Teemantketaste kogus	Vahetükkide kogus, 2,5 mm
340	80	85
300	71	92
250	59	100
200	47	108
150	35	116
100	24	125
50	12	133

Esirataste kõrguse seadistamine

Standardasendiks on (B). Asendit (A) kasutatakse maksimaalsel töösügavusel töötamiseks. Asendit (C) kasutatakse minimaalsel töösügavusel töötamiseks.

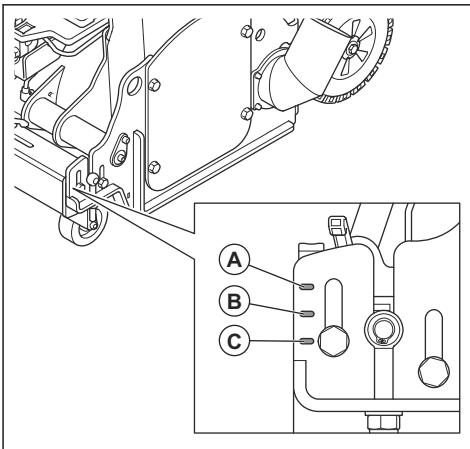


1. Vabastage poldid (D) esiratta juhtplaadi mõlemal küljel.

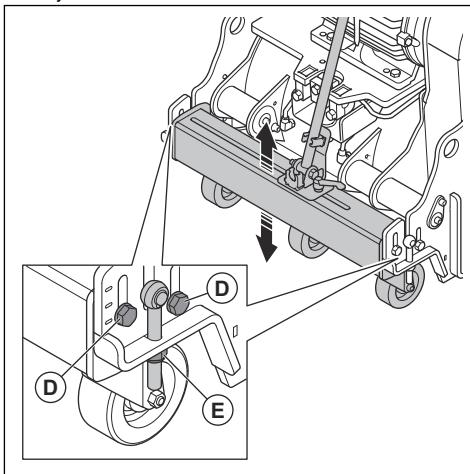

2. Keerake mutrit (E) ja seadistage sobiv kõrgus.

3. Pingutage poldid (D) esiratta juhtplaadi mõlemal küljel.

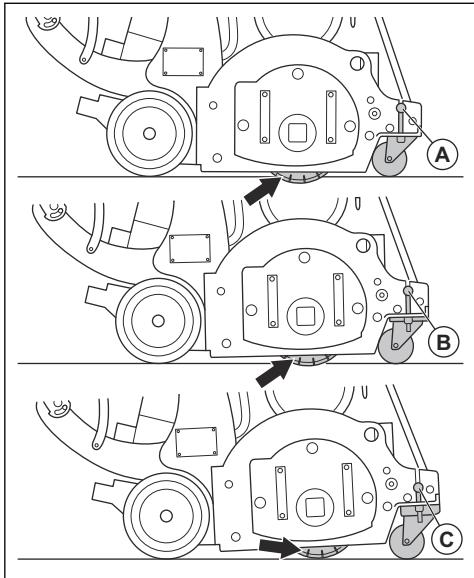

Tolmuimeja ühendamine




HOIATUS: Ärge kasutage tolmuimejat, kui tolmuimeja voolik on kahjustatud. See suurendab tervisele kahjuliku tolmu sisseehingamise ohtu. Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset.

1. Veenduge, et tolmuimeja voolikul poleks kahjustusi.
2. Veenduge, et tolmuimeja filtri oleksid puhtad ja kahjustusteta.
3. Ühendage tolmuimeja voolik tolmuimeja ühendusega. Teavet tolmuimeja ühenduse täpsse asukoha kohta tootel vt jaotisest *Toote tutvustus lk 3*.

Seadme ühendamine toiteallikaga

1. Ühendage toote totepistik sobiva pikendusujuhtmega.

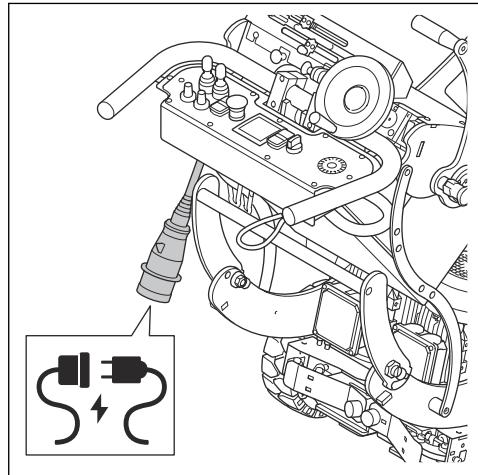

2. Ühendage pikendusujuhe vooluvõrku.




ETTEVAATUST: Kui seadmega on ühendatud tolmuimeja, tuleb tolmuimeja ühendada 3-faasilise toiteallikaga.

Mootori pöörlemissuuna seadistamine




HOIATUS: Ärge kasutage vastupäeva pöörlemissuunda, kui toodet kasutatakse freesina.

- Tavaliseks teemantketastega töötamiseks seadke pöörlemissuund vastupäeva.

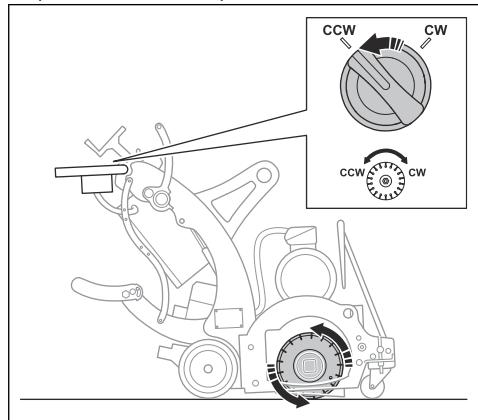


- Kui toodet kasutatakse freesina, seadke pöörlemissuund päripäeva.

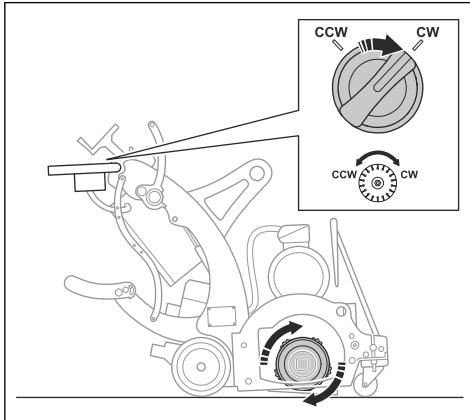


Toote käivitamine

1. Käivitage tolmuimeja.
2. Pange kasutaja kohaleku kontrolli pael ümber parema randme.
3. Veosüsteemi rakendamiseks vajutage veosüsteemi pedaale.

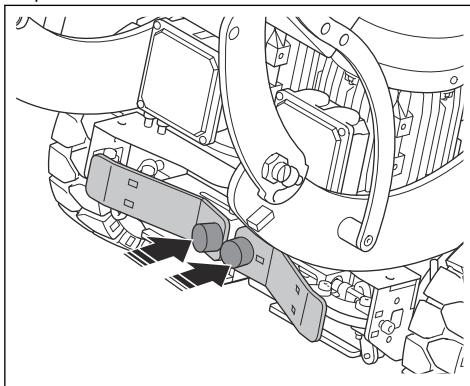

4. Keerake juhtimispaneelil asuvat hädaseiskamisnuppu päripäeva, et hädaseiskamisnupp oleks kindlasti lahutatud.
5. Lülitage elektrikilbi pealülti asendisse ON.
6. Viige juhtkangid neutraalasendisse.


7. Vajutage veomootori (A) nuppu ON. Kui veomootor on voolu all, tuli (B) süttib.

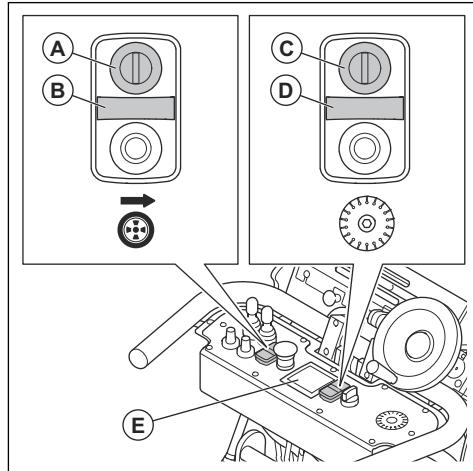


8. Vajutage trumli mootori (C) nuppu ON. Kui trumli mootor on voolu all, tuli (D) süttib.

Märkus: Kui veosüsteem pole sisse lülitatud, trumli mootor ei käivitu.


9. Oodake 10–15 sekundit, kuni ekraani (E) värv muutub punasest valgeks.
10. Liigutage töstehoob aeglaselt alla, et trummel põrandale langetada.

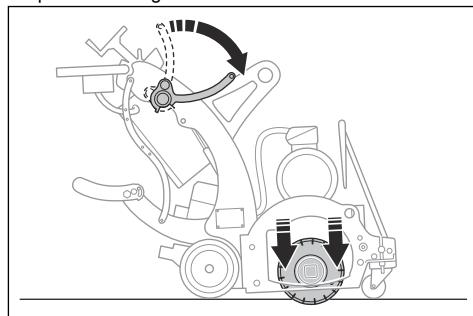

11. Keerake sügavuse seaderastast vastupäeva, kuni kõrgus sobib tehtava tööga.

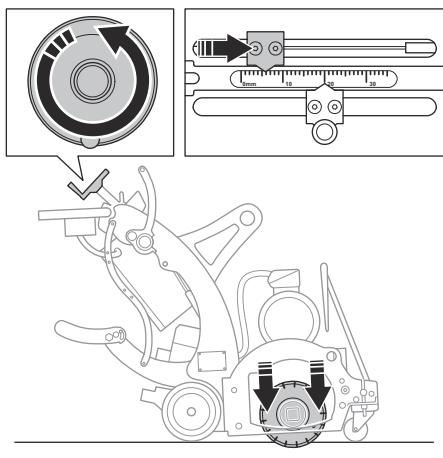


12. Töökõrguse lukustamiseks keerake sügavuse seaderatta lukku.

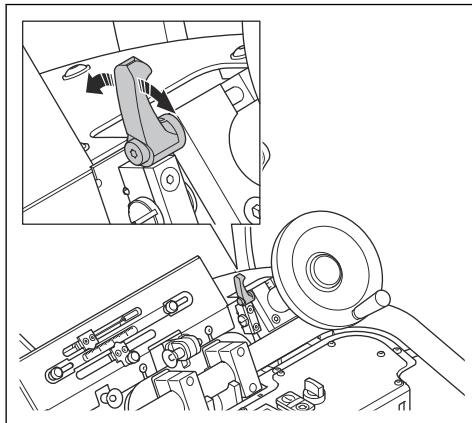

a) Töökõrguse edasiseks seadistamiseks keerake sügavuse seaderatas lukust lahti.

13. Veokiiruse seadistamiseks keerake kiiruse reguleerimisrastast.

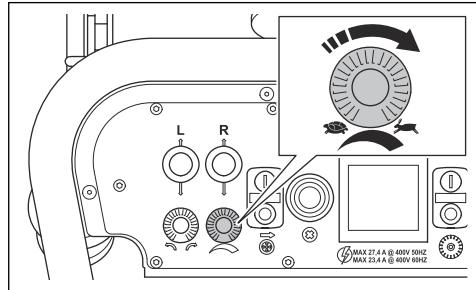


Seadmega töötamine juhitmispaneeli abil




HOIATUS: See toode on mõeldud edasisuunas kasutamiseks. Kui trummel töötab, ärge tootega tagurdage.

- Toote liigutamiseks kasutage juhtkange.

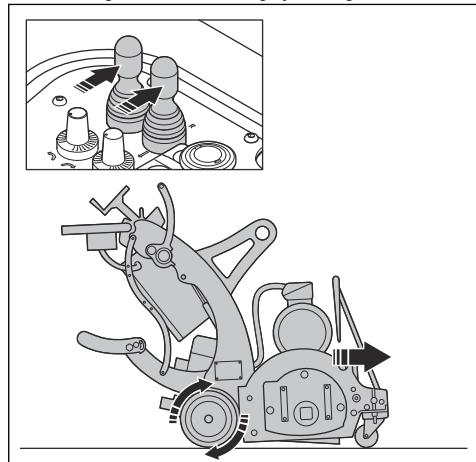


- Vajadusel reguleerige sügavust. Üks sügavuse seaderatta täispööre võrdub 1,1 mm sügavusega.

- Jälgige töö käigus ampermeetri näitu. Iga mootori tüübi maksimaalne voolutugevus on järgmine:

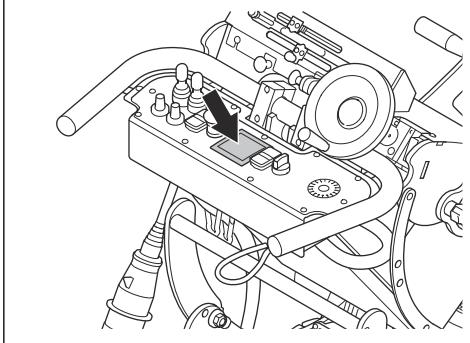

- a) 3 x 400V mootori tüüp, 50 Hz: 27,4A.
- b) 3 x 480V mootori tüüp, 60 Hz: 23,4A.
- Sirgjoonelise liikumise hõlpsustamiseks klappige suunaosutit alla.

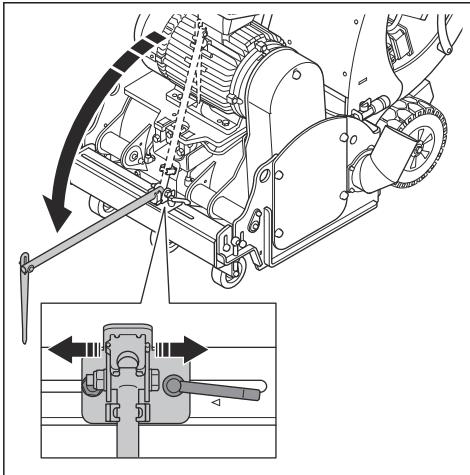


Suunaosutit saab külgsuunas reguleerida.

Sidumistoimingu tegemine BMC 335RC


Enne kaugjuhtimispuldi esmakordset seadmega kasutamist või kaugjuhtimispuldi vahetamisel tuleb teha sidumistoiming.

- Veendu, et masina hädaseiskamisnupp on väljalülitatud. Vt jaotist *Hädaseiskamisnupp kontrollimine () lk 10.*
- Toitejuhtme ühendamine Vt jaotist *Seadme ühendamine toiteallikaga lk 14.*

- Seadke kaugjuhtimispuldi lülit (A) asendisse "REM".

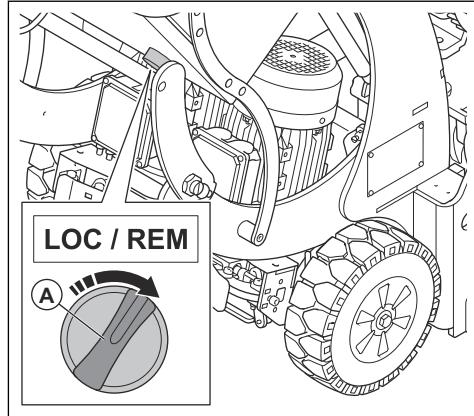

- Vajutage nuppu ON/OFF (B).

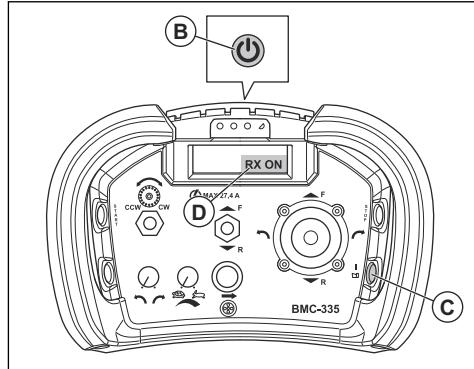


- Vajutage sidumistoimingu nuppu (C). Kui ekraanil kuvatakse "RX ON", on kaugjuhtimispult tootega ühendatud.


Seadme juhtimine kaugjuhtimispuldiga

Märkus: Kaugjuhtimispuldil on siseehitatud kasutaja kohaloleku kontroll. Toote kasutamiseks peab kaugjuhtimispult olema loodis. Kui kaugjuhtimispult ei ole loodis, siis toote peatub.

- Seadke trumli mootori (A) pöörlemissuuna lülitி õigesti:

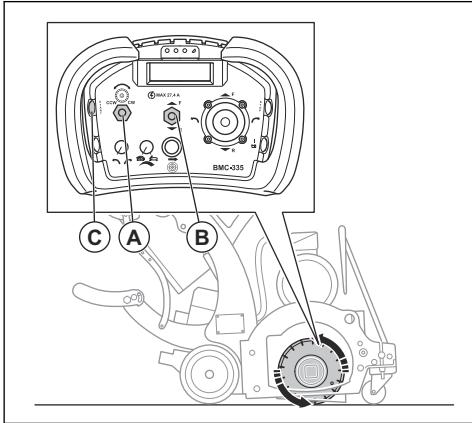

- Juhtige toodet juhtkangiga (F).

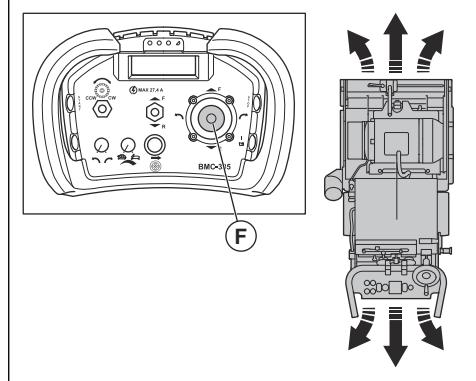

Püsikiiruse funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Püsikiiruse funktsiooni saab käivitada ja peatada kaugjuhitmispuldiga töötamise ajal.

- Seadistage sobiv töökiirus.
- Vajutage püsikiiruse funktsiooni nuppu (A). Ekraanil (B) kuvatakse "DRIVE", mis näitab, et püsikiiruse regulaator on sisse lülitatud ja toode liigub määratud kiirusel.



- a) Tavaliseks teemantketastega töötamiseks seadke pöörlemissuund vastupäeva.
- b) Kui toodet kasutatakse freesina, seadke pöörlemissuund päripäeva.

- Seadke lülit (B) edasiliikumise asendisse.



HOIATUS: See toode on mõeldud edasisuunas kasutamiseks. Kui trummel töötab, ärge tooteaga tagurdage.


- Vajutage trumli mootori (C) stardi-nuppu.
- Tööriista trumli langetamiseks lükake töstehooba (D) ettepoole.

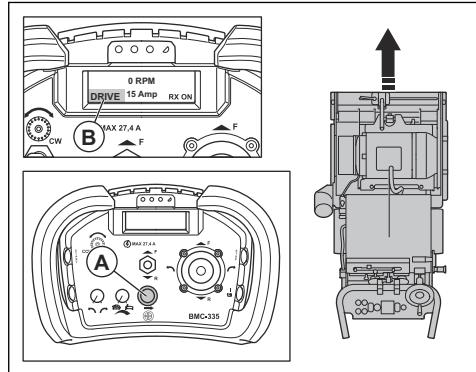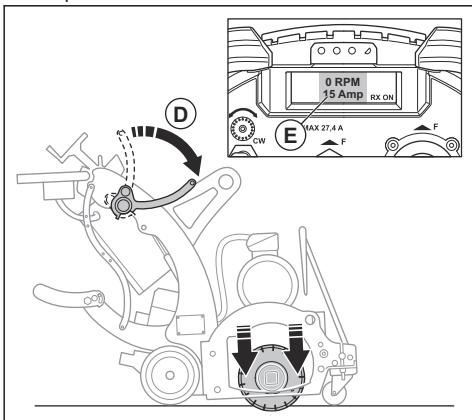

- Jälgige töötamise ajal töötamise ajal ampermeetrit (E). Iga mootori tüübti maksimaalne volutugevus on järgmine:

- a) 3 x 400V mootori tüüp, 50 Hz: 27,4A.
- b) 3 x 480V mootori tüüp, 60 Hz: 23,4A.

3. Liikumissuuna väheks reguleerimiseks keerake jälgimisnupp (C).

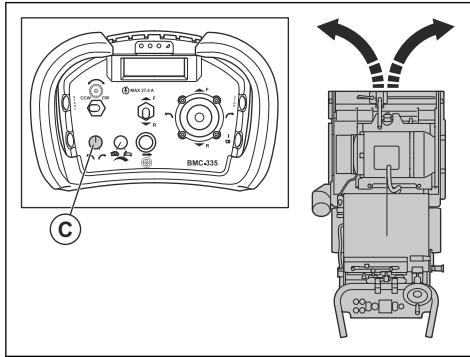


Märkus: Juhtkangi saab kasutada ka siis, kui püsikiiruse funktsioon on sisse lülitatud.


4. Püsikiiruse funktsiooni peatamiseks vajutage uuesti püsikiiruse nuppu (A).

Toote seisakamine

1. Tömmake töstehoob üles.

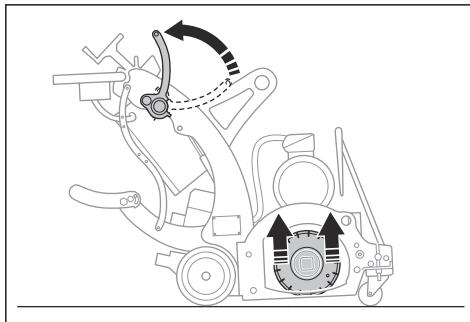


2. Keerake sügavuse seaderatast, kuni trummel ei puutu vastu maapinda.

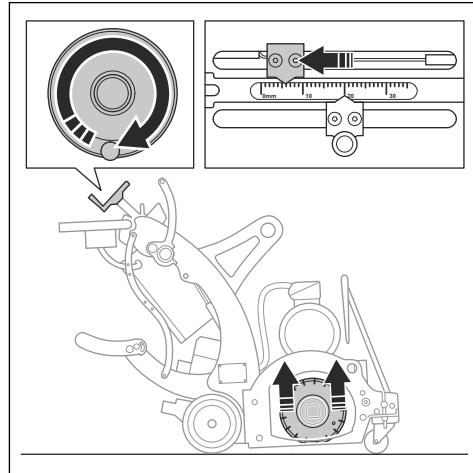

3. Kui kasutate toodet juhpaneeliga, toimige järgmiselt.

- a) Lülitage veomootor ja trumli mootor väljalülitusnuppudest välja.

4. Kui kasutate toodet kaugjuhitimispuldiga, toimige järgmiselt.

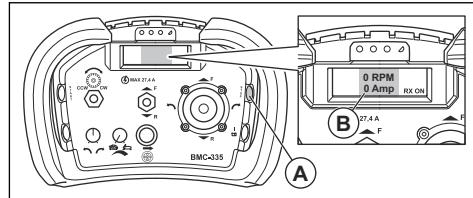

- a) Toote liikumise peatamiseks seadke juhtkang neutraalasendisse.

- b) Vajutage trumli mootori (A) STOP-nuppu.

- c) Oodake, kuni ekraniil (B) kuvatakse "0" nii RPM kui ka Amp jaoks.

5. Oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.

6. Lülitage tolmuimeja välja.

7. Lahutage toitepistik.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav peatükk.

Toote hooldamiseks ja remontimiseks on vaja erioskusi. Tagame asjatundliku remondi- ja hooldustöö. Kui

edasimüjal, kellelt toote ostssite, pole hooldustöökoda, küsige neilt teavet lähipäeva hooldustöökoja kohta.

Hooldusgraafik

* = üldised hooldustööd, mida teeb toote kasutaja. Juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis.

X = juhisid on selles kasutusjuhendis.


O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Laske hooldustööd teha volitatud hooldustöökojas.

Toote üldised hooldustööd	Iga päev	12 töötunni järel	Iga 3 kuu järel	Kord aastas
Puhastage toode.	X			
Kontrollige köiki ohutusseadiseid.	X			
Veenduge, et mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.	*	*		
Kontrollige trumlit, trumli völli ja tööriisti ning korpust kulumise osas.	*			
Veenduge, et toitepistik ja pikendusjuhe oleksid heas seisukorras ning kahjustamata.	*			
RCD-i kontrollimine.	*			
Kontrollige elektrikomponente, kaableid ja ühendusi kulumise ning kahjustuste suhtes.	*			
Kontrollige veorihma pingust.	X		X	
Veenduge, et tolmuvoolikud ei oleks kahjustatud ega ummistonud.	*			
Tühjendage tolmuimeja.	*			
Määrite laager.			X	
Kontrollige trumlikorpuse all harju kulumise osas.			*	
Tehke tootele täishooldus ja -puhasustus.				O


Toote tahapoole kallutamine

Teatud hooldustööde tegemiseks tuleb toodet trumlile ligipääsemiseks tahapoole kallutada.


1. Vabastage juhtpaneeli roolilukk.

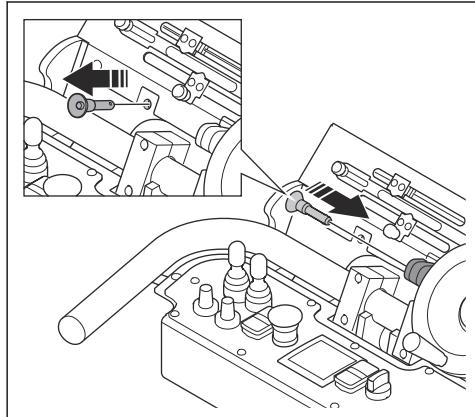


2. Vabastage veosüsteem.

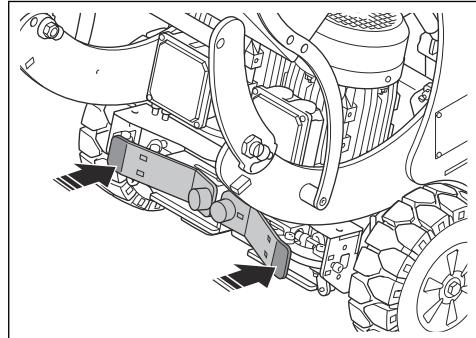


3. Vajutage käepidemed ja jalatugi toote kallutamiseks alla.

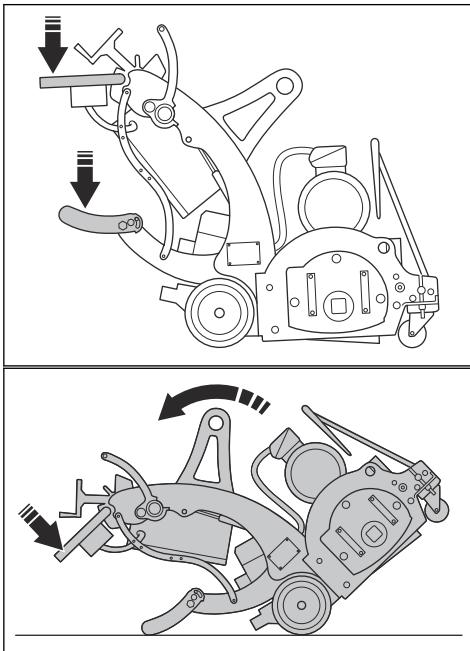

4. Langetage toode ettevaatlikult. Esiosa on väga raske.

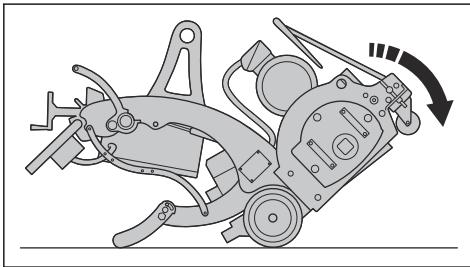

5. Keerake roolilukk uuesti kinni.

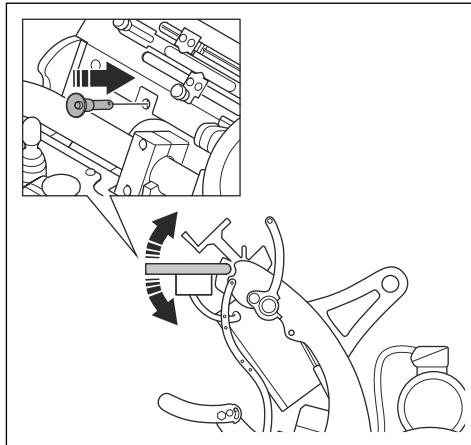

Kaugjuhtimispuldi hooldamine



HOIATUS: Kogu ohutus-, hooldus- ja hooldusteeabe saamiseks lugege kaugjuhtimispuldi tootja juhiseid.

- Tehke neid protseduure iga päev:
 - a) Kontrollige visuaalselt juhtnuppu ümber olevaid kummitihendeid.
 - b) Kontrollige lüeliteid ja juhtnuppe kahjustuste suhtes.
 - c) Kontrollige kaugjuhtimispulti visuaalselt pragude ja muude kahjustuste suhtes.
 - d) Kontrollige kaugjuhtimispuldi rakmeid visuaalselt.
 - e) Veenduge, et akulukk töötaks õigesti.
 - f) Veenduge, et manuaalset STOP-nuppu oleks lihtne liigutada ja see poleks kahjustatud.
 - g) Veenduge, et LED-indikaatorid vilguksid kiiresti ühe korra, kui kaugjuhtimispult on asendis ON.
 - h) Kallutamise funktsiooni kontrollimiseks kallutage kaugjuhtimispulti 90 kraadi.
 - i) Kasutage kaugjuhtimispuldilt tolmu eemaldamiseks öhku.
- Tehke neid protseduure kord nädalas:
 - a) Puhastage aku kleemmid ja akupesa kleemmid ja akulaadija. Kasutage pehmet ja kuiva lappi.
 - b) Puhastage kaugjuhtimispuldi juhtpaneel ja veenduge, et saatte trükist selgelt lugeda.
- Kui ilmnevad kahjustused või kaugjuhtimispult ei tööta korralikult, pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
- Laske kaugjuhtimispulti igaastaselt hooldada volitatud hooldustöökojas.

Toote puastamine


- Puhastage kõik vahendid pärast kasutamist. Kasutage tolmuimejat.
- Ärge kasutage toote puastamiseks survepesurit.
- Hoidke õhuavad puhtad ja takistustest vabad, et vältida toote ülekuumenemist.
- Puhastage tööriista trummel pärast niiskel pinnal kasutamist.

Laagri määrimine




ETTEVAATUST: Kasutage õiget määret. Vt jaotist *Tehnilised andmed BMC 335, BMC 335RC lk 32*. Vale määrduse kasutamisel saab laager kahjustada.

- Eemaldage veorihma kate.

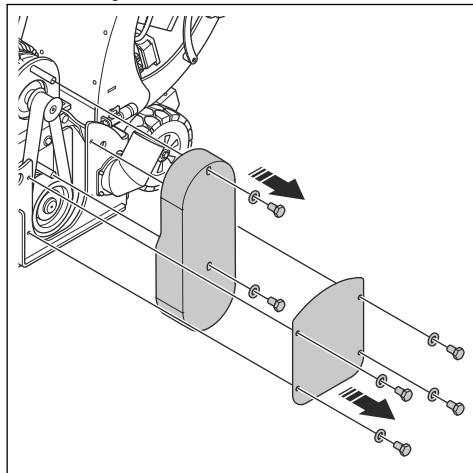


- Suruge määrddepritsiga määrdeni plisse 5–10 g määret.

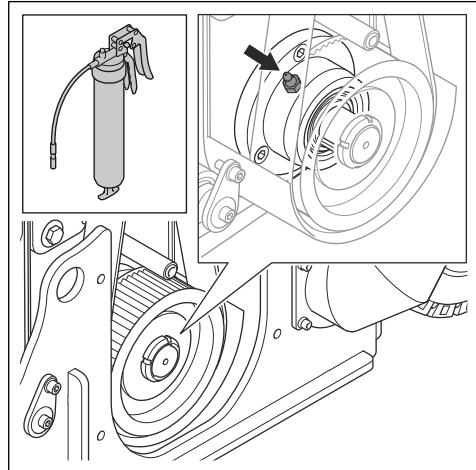

Veorihma pingsuse kontrollimine

- Mõõtke veorihma pingsust veorihma keskel (A). Õige pingsus on 68 Hz. Kui toode muudetakse freesiks, on õige ping 117 Hz.

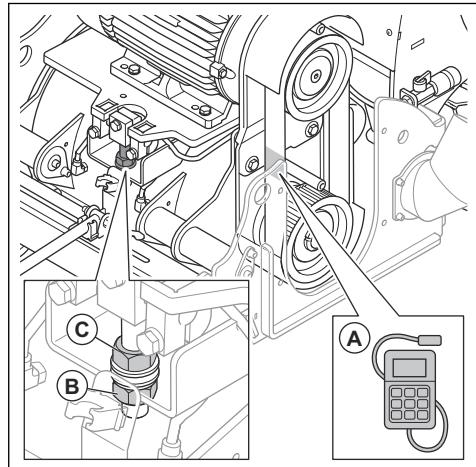


- Kui veorihma pingsust tuleb seadistada, tehke järgmist.

- Keerake mutter (B) lahti.
- Veorihma pingutamiseks keerake mutrit (C) päripäeva.
- Veorihma lõdvendamiseks keerake mutrit (C) vastupäeva.
- Keerake kinni mutter (B).


Toote muutmiseks freesiks, 50 Hz

Et muuta BMC 335, 50 Hz, freesiks on vajalikud HTD veorihm ja HTD rihmaratas.


1. Eemaldage tugiplaat.

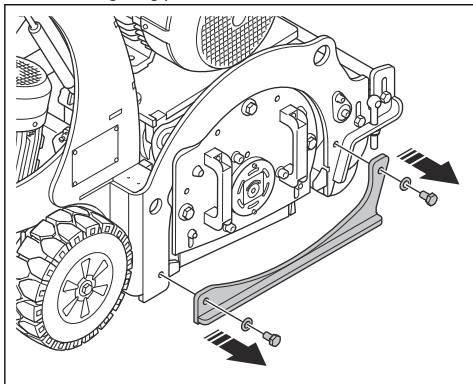


2. Eemaldage külgkattelt kruvid ja seibid.

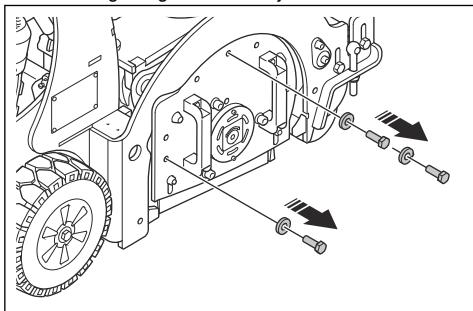


3. Sisestage kruvid koos seibidega kõrval olevatesse avadesesse.

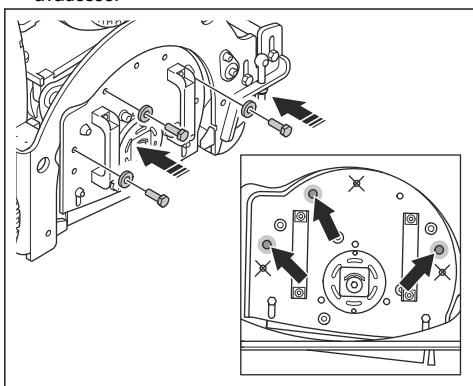


4. Keerake kruve, et külkate maha lükata.

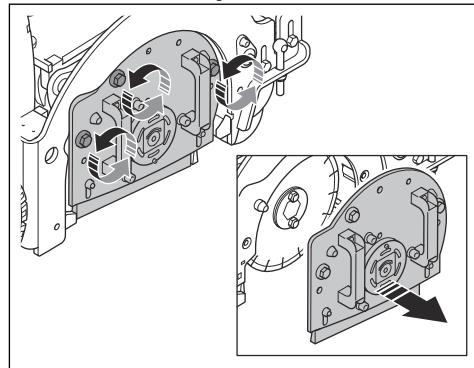


5. Eemaldage kate ja ajamirihma kate ning keerake lahti ülemise rihmaratta keskel olev kruvi (A).

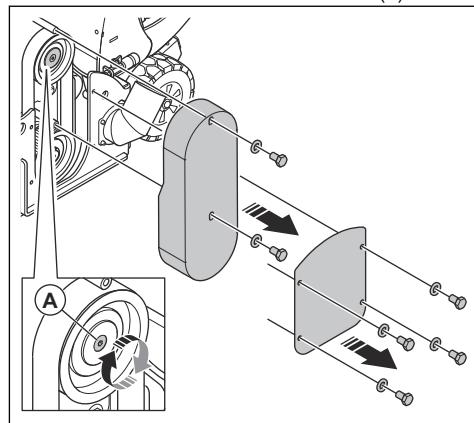


6. Tõstke teemanketta trummel tõstehoova ja sügavuse seaderatta abil täielikult üles.

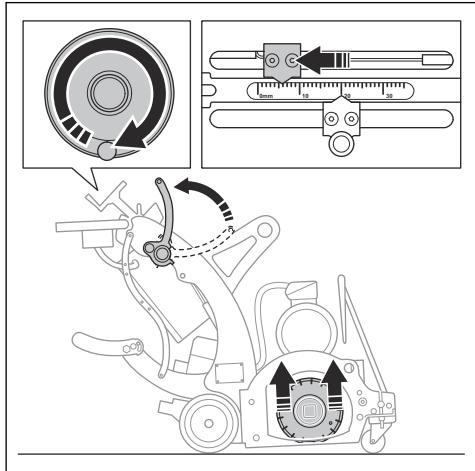


8. Keerake mutrid lahti (A) ja (B).

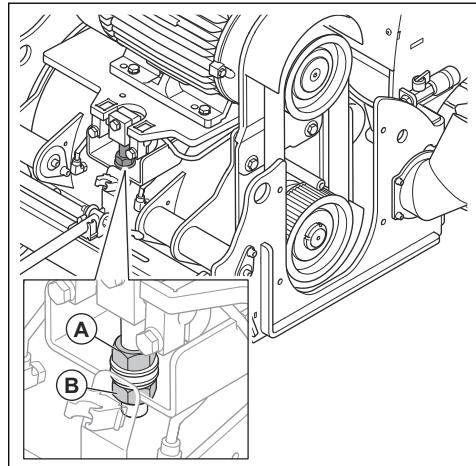


7. Eemaldaage kruvi (C), puks (D), rihmaratas (E) ja veorihm (F).

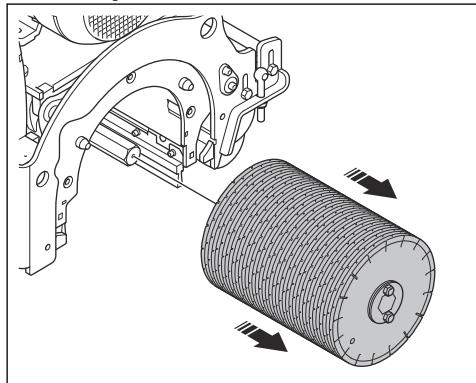

9. Eemaldaage kruvi (C), puks (D), rihmaratas (E) ja veorihm (F).

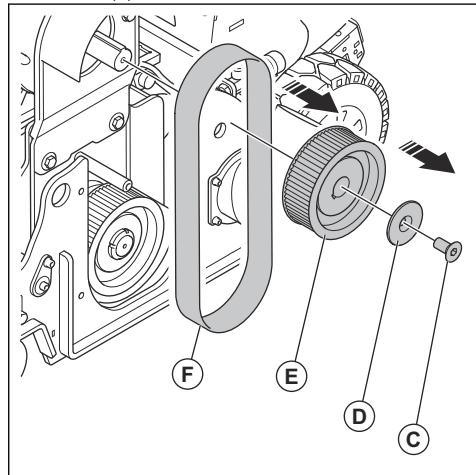


10. Paigaldage HTD veorihm (G) ja HTD rihmaratas (H).

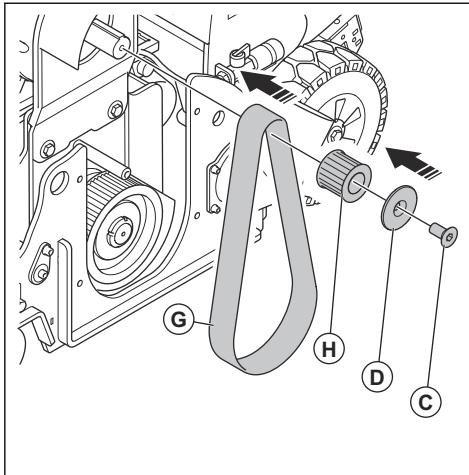


11. Rakenda LOCTITE® 243 mootori telje keerme külge.

12. Paigaldage puks (D) kruviga (C).


13. Freesimistruumi paigaldamine

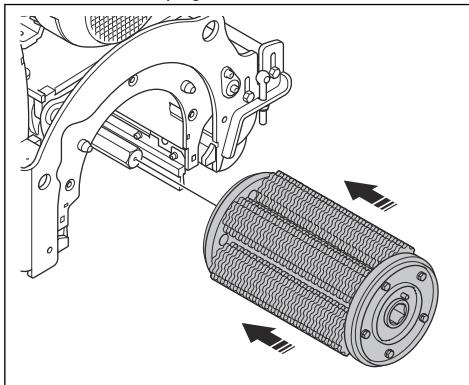


14. Paigaldage külgkate tagasi.

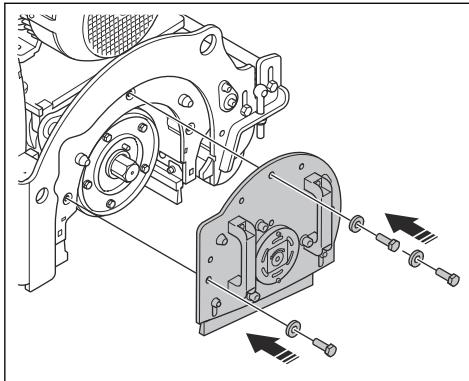

15. Paigaldage tugiplaat.

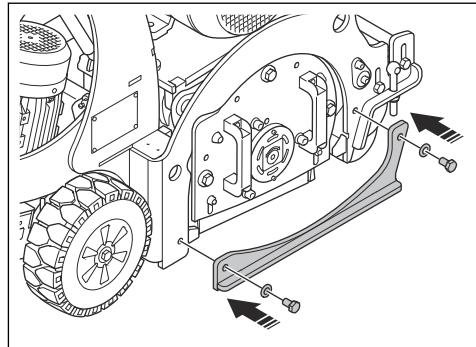


16. Möötke veorihma pingsust veorihma keskel (A). Õige pingsus on 117 Hz.

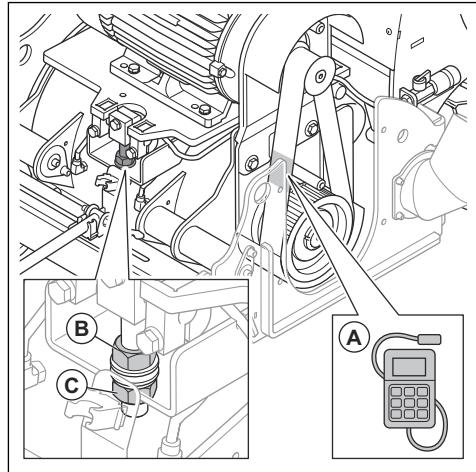


17. Vajadusel reguleerige veorihma pinget mutri (B) abil.

18. Keerake mutter kinni (C).

19. Paigaldage ajamirihma kate (E) ja kate (D).

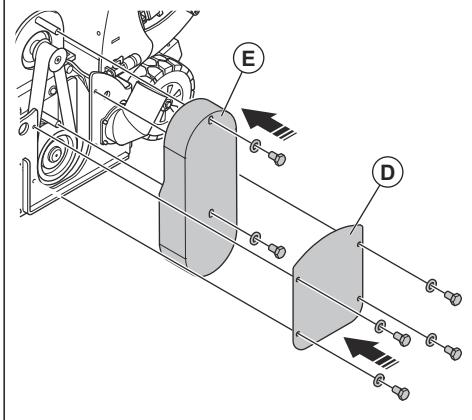

20. Seadke juhtpaneeli pöörlemissuuna lülitit päripäeva (CW).

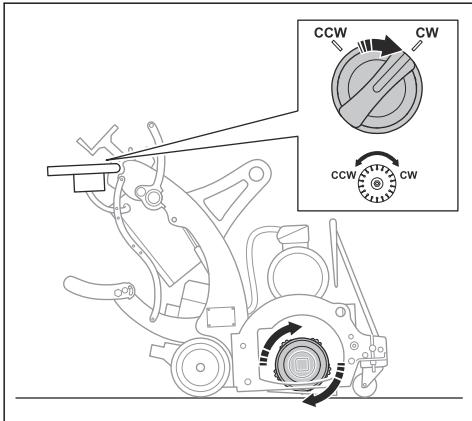


HOIATUS: Ärge kasutage vastupäeva pöörlemissuunda, kui kasutate toodet freesina.


Muutmaks toode freesiks, 60 Hz

Muutmaks BMC 335, 60 Hz, freesiks, on vajalik spetsiaalsete osadega komplekt.


1. Eemaldage tugiplaat.

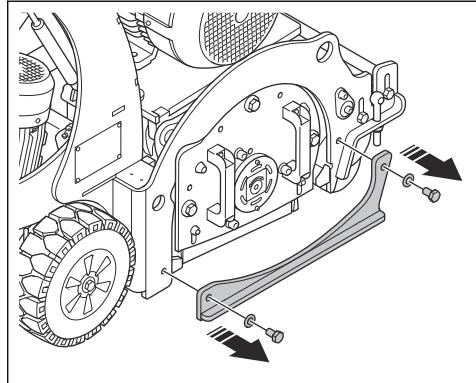


2. Eemaldage külgkattelt kruvid ja seibid.

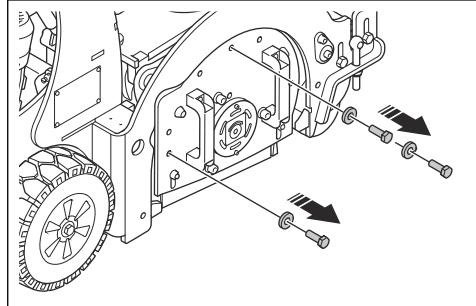


3. Sisestage kruvid koos seibidega kõrval olevatesse avadesse.

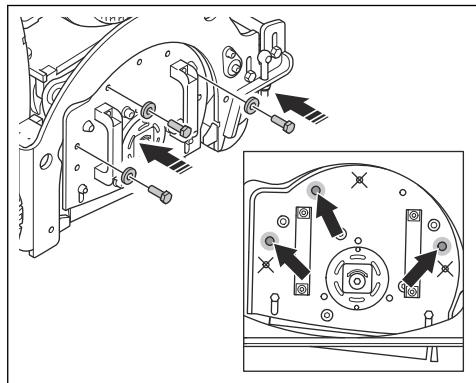


4. Keerake kruve, et külkate maha lükata.

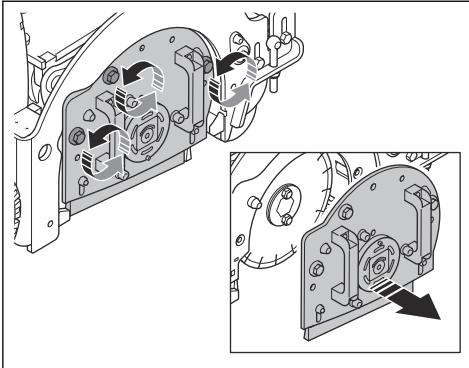


5. Eemaldage kate ja ajamirihma kate ning keerake lahti ülemise rihmarattा keskel olev kruvi (A).

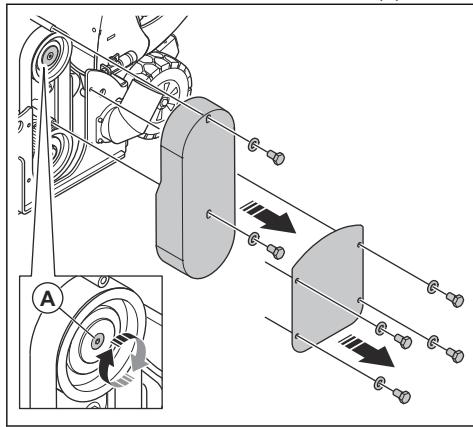


6. Tõstke teemantketta trummel tõstehoova ja sügavuse seaderatta abil täielikult üles.

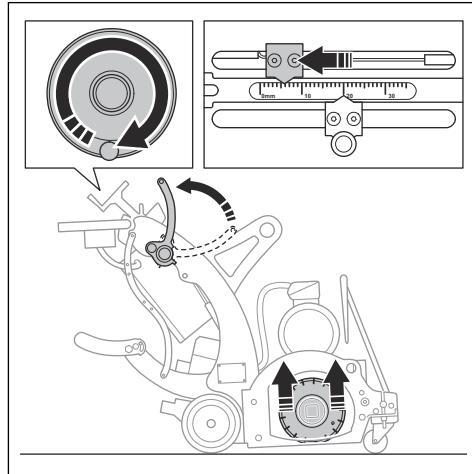


7. Eemaldage teemantketta trummel.

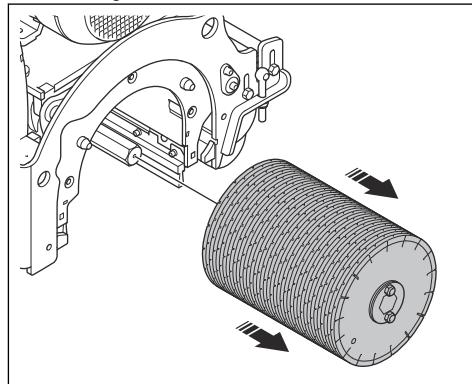


8. Keerake mutrid lahti (A) ja (B).

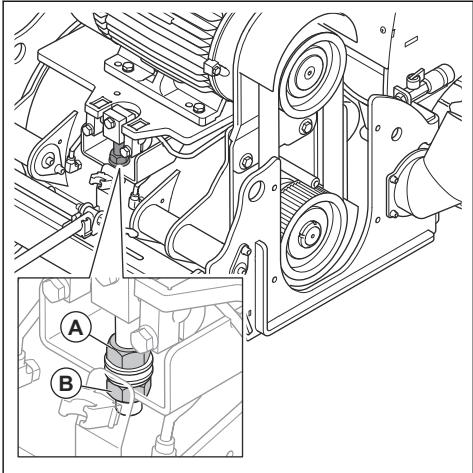

9. Eemaldage kruvi (C), puks (D), rihmaratas (E) ja veorihm (F).

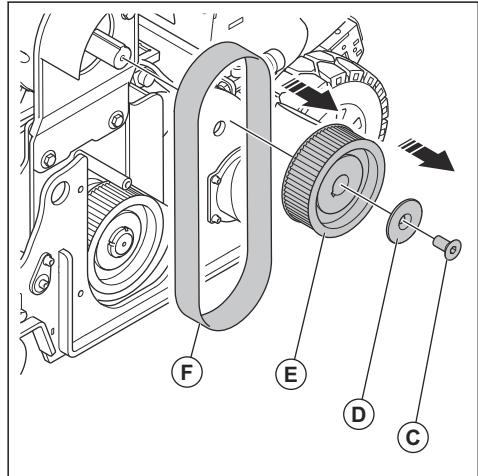


10. Eemaldage völli mutter (G) konksvõtmega (H).

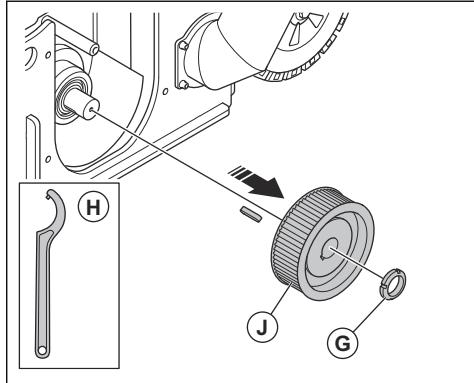


11. Eemalda rihmaratas (J).

12. Paigaldage rihmaratas (K) komplektist.

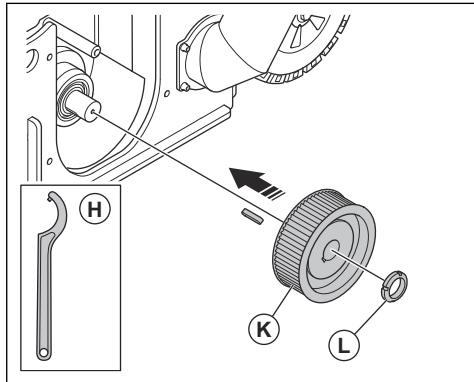


13. Paigaldage komplektist uus völli mutter (L).
Pingutage seda konksvõtmega (H).

14. Paigaldage komplekti kuuluv veorihm (M) ja rihamaratas (N).

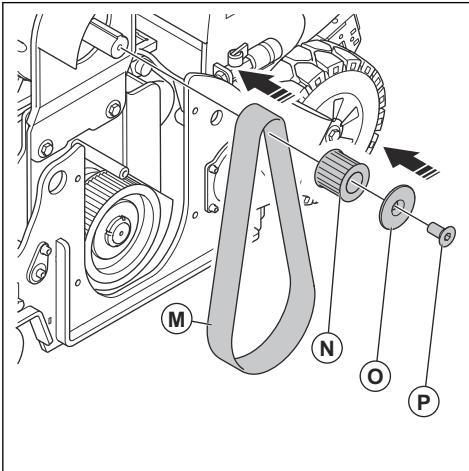


15. Paigaldage puks (O) kruviga (P).


16. Freesimistruuml paigaldamine

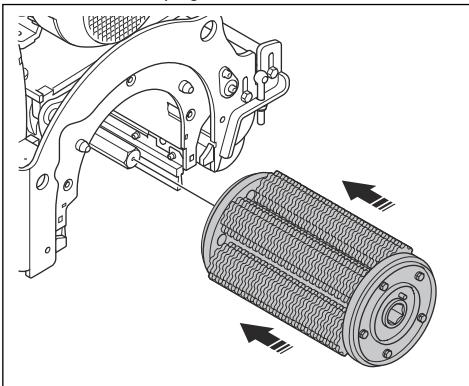


17. Paigaldage külgkate tagasi.

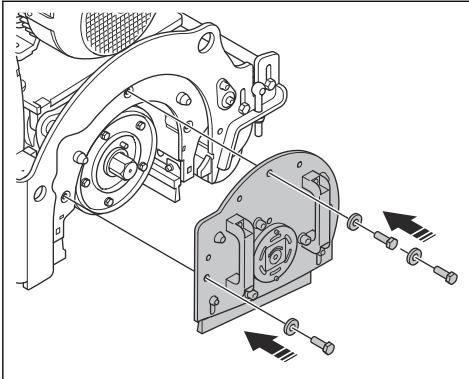

18. Paigaldage tugiplaat.

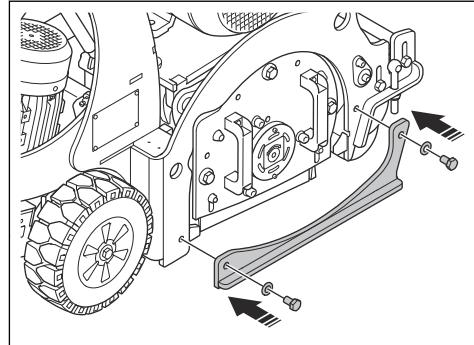


19. Möötke veorihma pingsust veorihma keskel (A). Õige pingsus on 117 Hz.

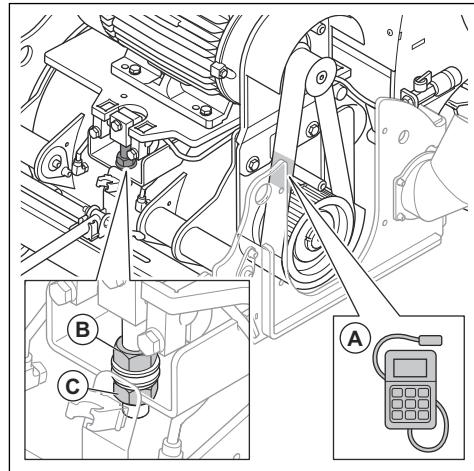


20. Vajadusel reguleerige veorihma pinget mutri (B) abil.

21. Keerake mutter kinni (C).

22. Paigaldage ajamirihma kate (E) ja kate (D).

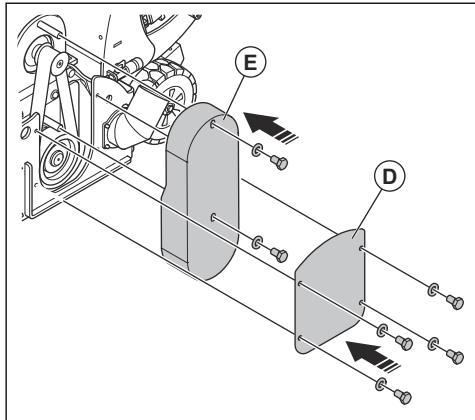

23. Seadke juhtpaneeli pöörlemissuuna lülitி päripäeva (CW).

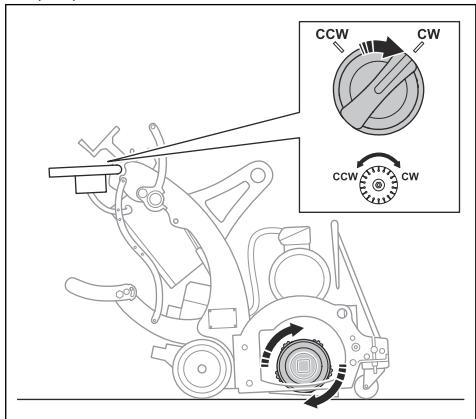

HOIATUS: Ärge kasutage vastupäeva pöörlemissuunda, kui kasutate toodet freesina.

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Liiga tugev vibratsioon ja/või ebatavalised helid.	Tööriistad on kulunud või kahjustatud.	Asendage kulunud või kahjustatud osad.
	Laager on defektne.	Kontrollige telje veovölli laagrit kulumise suhtes, vajaduse korral asendage.
	Veorihma pingus on vale.	Kontrollige veorihma pingust. vt jaotist <i>Veorihma pingsuse kontrollimine lk 22</i> .
	Mootor on defektne.	Asendage mootor.
	Trumli töösügavus on liiga suur.	Vähendage töösügavust.
Vähenenud või puudulik jöudlus.	Tööriistad on kulunud või kahjustatud.	Asendage kulunud osad.
	Tööriistad on pinna jaoks ebasobivad.	Asendage tööriistad pinna jaoks sobivate tööriistadega.
Mootor ei käivitu.	Toiteallika faas puudub.	Kontrollige toiteallikat.
	Toiteallika faas on vale.	Muutke faasi.
	Hädaseiskamisnupp on rakendatud.	Väljalülitamiseks keerake hädaseiskamisnuppu päripäeva.
	Veosüsteems ei ole voolu.	Käivitage veosüsteem, seejärel käivitage trumli mootor.
	Komponent on defektne.	Asendage defektne komponent.
	OPC pole paigaldatud.	Paigaldage OPC.
	pikendusujuhe on lahti tulnud või kahjustatud.	Ühendage või vajaduse korral vahetage pikendusujuhe.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Toode seisikub lühikese aja möödumisel.	Mootori kaitselülit rakendub ülekoormuse tõttu.	Vähendage löikesügavust.
	mootoril on defekt.	Kontrollige mootorit.
Veosüsteem ei toimi korralikult.	Veosüsteemi pedaalid pole rakendatud.	Vajutage veosüsteemi pedaalid alla.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine



HOIATUS: Oige transportimisel ettevaatlik. Toode on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varakahju, kui see transportimise ajal kukub või liigub.



ETTEVAATUST: Enne transportimist tömmake töstehooba. Tööriistad ei tohi transportimise ajal vastu maad olla.




ETTEVAATUST: Ärge pukseerige toodet sõiduki järel.


- Rataste abil saab toodet lühikest maad liigutada. Pikemate vahemaade korral töstke toode üles või asetage see sõidukile.
- Katke toode transportimise ajaks mingit liiki kaitsekattega. Kaitsekate ei lase tootel kokku puutuda ilmastikuoludega, nagu vihm ja lumi.

Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine

- Veosüsteemi lahutamiseks vajutage veosüsteemi pedaalide välimisi otsi.

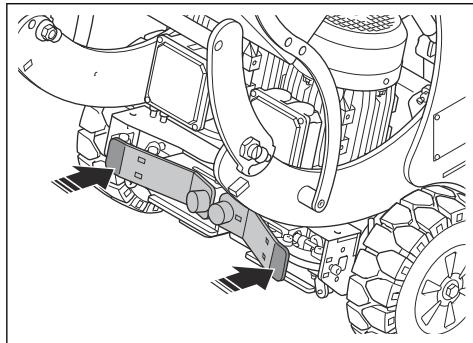

- Veosüsteemi rakendamiseks vajutage veosüsteemi pedaalide sisemisi otsi.

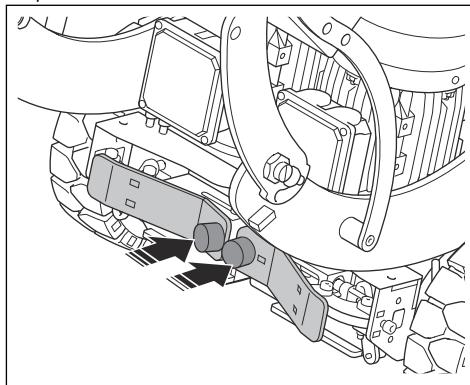

Seadme käsitsi liigutamine väljalülitatud mootoriga



HOIATUS: Enne seadme liigutamist oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.



HOIATUS: Kandke terastes ninakaitse ja mitte libisevate taldadega töösaapaid.



HOIATUS: Ärge liigutage lahutatud veosüsteemiga seadet rambil üles ja alla. Käsitsi võib seadet liigutada ainult tasasel maapinnal.

- Vabastage veosüsteem. vt jaotist *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine lk 31*.
- Lükake seadet käepidemetest.
- Rakendage veosüsteem. vt jaotist *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine lk 31*. Kui mootor on väljas, toimib see seisupidurina ja takistab seadme tahtmatut liigutamist.

Toote liigutamine kaldteest üles ja alla



HOIATUS: Olge väga ettevaatlik, kui liigutate toodet kaldteest üles ja alla. Seade on raske ja esineb vigastusohuks, kui seade kukub või liigub liiga kiiresti.



HOIATUS: Järsu kaldega kaldteedel kasutage alati vintsi. Ärge kõndige ega seiske toote all või lächedal.

- Toote viimiseks kaldteest alla liigutage toodet aeglaselt edasisuunas.
- Toote viimiseks kaldteest üles liigutage toodet aeglaselt tagasisuunas.
- Kaldteel ärge pöörake toodet rohkem kui 45° vasakule ega paremale.

Toote töstmine



HOIATUS: Veenduge, et tösteseadmel oleks vajalikud tehnilised näitajad toote ohutuks töstmiseks. Toote kaal on märgitud toote mudeli etiketile.




HOIATUS: Ärge kõndige ega seiske töstetud seadme all või lächedal. Hoidke kõrvalised isikud töölast eemale.



HOIATUS: Ärge töstke kahjustatud toodet. Veenduge, et tösteasas oleks õigesti kinnitatud ning kahjustusteta.

1. Kinnitage tösteseade tösteaasa külge.

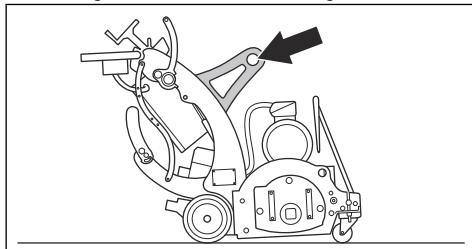

2. Töstke toodet ohutult.

Seadme kinnitamine transportsõiduki külge

1. Veenduge, et veorattad on rakendatud. Vt jaotist *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine lk. 31*.
2. Ühendage kinnitusrihmad tösteaasadesse ja kinnitusrihmade avadesse. Vt jaotist *Toote tutvustus lk 3 lisateabe saamiseks seadme kinnitusrihmade avade kohta*.
3. Paigaldage ja kinnitage kinnitusrihmad transportsõiduki külge.

Hoiustamine



ETTEVAATUST: Ärge hoiustage toodet välistingimustes. Hoidke seadet alati sisseruumis.

- Hoidke seadet kuivas kohas, mis ei külmu.
- Enne seadme hoiustamist puhastage seade ja tehke sellele täishoodlus.
- Hoidke seadet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitatud isikud.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

- Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Kui seadet ei kasutata, toimetage see Husqvarna edasimüüjale või kõrvaldage see taaskasutuskeskuses.

Tehnilised andmed BMC 335, BMC 335RC

	3x400V, 50 Hz	3x480V, 60 Hz
Mootori võimsus, kW		15+1,1
Elektriühendus, V	3x400	3x480
Sagedus, Hz	50	60

	3x400V, 50 Hz	3x480V, 60 Hz
Toiteühendus, poolus/A	5/63	
Amprikulu, A	27,4+3,4	
Töölaius, mm	335	
Teemantketta trumli pöörlemiskiirus, min ⁻¹	3000	
Freesimistrumli pöörlemiskiirus, min ⁻¹	1000	
Laagrimääärde tüüp	E08729	
BMC 335: Kaal ilma trumlita kg	430	
BMC 335: Kaal sh. ketastega täistrummel, kg	493	
BMC 335RC: Kaal ilma trumlita kg	432	
BMC 335RC: Kaal sh. ketastega täistrummel, kg	495	
Müratase ¹	83	
Helitugevuse tase ²	102	
Vibratsioonitase (käepide), m/s ² , ³	2,3	
Keskonnatemperatuur, °C	-5/-40	
Tolmuvooliku ühenduse läbimõõt, mm	100	
Liikumiskiirus, m/min	0,5–11,6	

Märkus: Kui seade vajab tabelis mitte toodud elektriandmeid, võtke lisateabe saamiseks ühendust Husqvarna hooldustöökajaga.

Pikendusjuhtmed

Kaabli pikkus	Ristlõige			
	≤ 16 A	≤ 32 A	≤ 63 A	≤ 125 A
Arvutatud GG-tüüpi eelkaitsmega ⁴ :	16 A	32 A	63 A	125 A
> 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
20 m > 50 m	2,5 mm ²	4 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
50 m > 75 m	4 mm ²	6 mm ²	16 mm ²	35 mm ²

Avaldus deklareeritud müra- ja vibratsiooniväärtuste kohta

Need deklareeritud väärtused on saadud laborikatsetel vastavalt nimetatud direktiivile või standarditele ja sobivad võrdlemiseks muude toodete deklareeritud väärtustega, mida on katesetatud vastavalt samale

direktiivile või samadele standarditele. Need deklareeritud väärtused ei sobi riskide hindamiseks ja eri töökohtades mõõdetud väärtused võivad olla kõrgemad. Tegelikud kokkupuuteväärtused ja üksikkasutaja kogetud kahjuohutus on ainulaadsed ja sõltuvad sellest, kuidas kasutaja töötab, mis materjalil töölemiseks toodet

¹ Määramatus 3 dB(A).



² Määramatus 3 dB(A).

³ Määramatus 1,5 m/s².

⁴ Siin toodust muud tüüpi või nimiväärtusega eelkaitset kasutades tuleb ristlõiked uuesti arvutada.

kasutatakse, samuti kokkupuuteajast ning kasutaja füüsilisest seisundist ja toote seisundist.

Toote mõõtmed

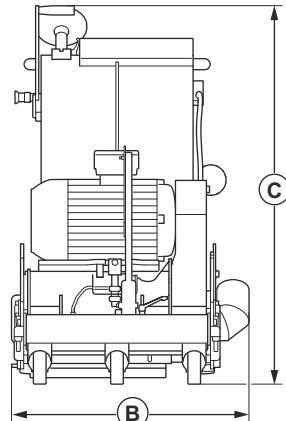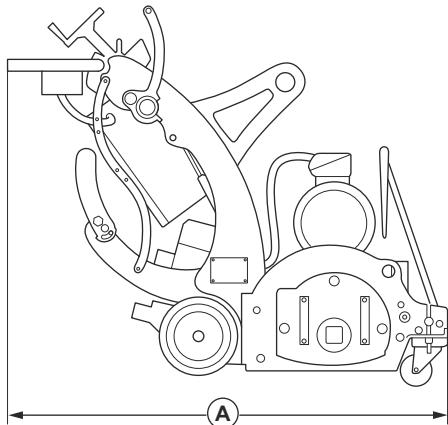

A	Pikkus, mm	1410
B	Laius, mm	750

C	Kõrgus, mm	1158
---	------------	------

Tarvikud

Teemantkettaga trummel, sinine
Teemantkettaga trummel, roheline
Teemantkettaga trummel, punane
Teemantkettaga trummel, tühi

Teemantkettaid saab osta ka eraldi.

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Roots, tel: +46 3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus	Pinnasefrees
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	BMC 335
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2022. aastast ja hilisemad

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv”
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv”

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid:

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Martin Huber

Uurimis- ja arendusdirektor, betoonpinnad ja -põrandad

Husqvarna AB, ehitusseadmete allüksus

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Roots, tel: +46-36-146500, deklareerib ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus	Pinnasefrees
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	BMC 335RC
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2022. aastast ja hilisemad

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv”
2014/53/EL	„raadioseadmete direktiiv”

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid:

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Martin Huber

Uurimis- ja arendusdirektor, betoonpinnad ja -pörandad

Husqvarna AB, ehitusseadmete allüksus

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



TURINYS

Ivadas.....	37	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	66
Sauga.....	41	Techniniai duomenys BMC 335, BMC 335RC.....	68
Naudojimas.....	45	Priedai.....	70
Techninė priežiūra.....	54	Atitikties deklaracija.....	71
Trikčių diagnostika ir šalinimas.....	66		

Ivadas

Gaminio aprašas

Gaminys yra elektrinis grandiklis, skirtas betono, akmens ir asfalto paviršiams apdoroti. BMC 335 valdomas pėsčiojo operatoriaus. BMC 335RC gali būti valdomas nuotolinio valdymo pultu.

Gaminį galima paversti betono frezavimo mašina.

Numatytais naudojimas

Gaminys naudojamas viršutiniams sluoksniniui nuo betono, akmens ir asfalto paviršių pašalinti nurodytu pjovimo gyliu.

Kai gaminys atlieka betono frezavimo mašinos funkciją, jis naudojamas paviršiams pašiaušti ir sluoksniniams bei kelio ženklinimams pašalinti.




PERSPĒJIMAS: Nenaudokite gaminio kaip betono frezavimo mašinos, jei jis nėra tam tinkamai modifikuotas.
Žr. *Gaminio pavertimas betono frezavimo mašina, 50 Hz psl. 58 arba Gaminio pavertimas betono frezavimo mašina, 60 Hz psl. 61.*

Nenaudokite gaminio kitiems darbams.

Gaminys skirtas naudoti profesionaliems operatoriams, atliekantiems pramoninės paskirties darbus.


Gaminio apžvalga

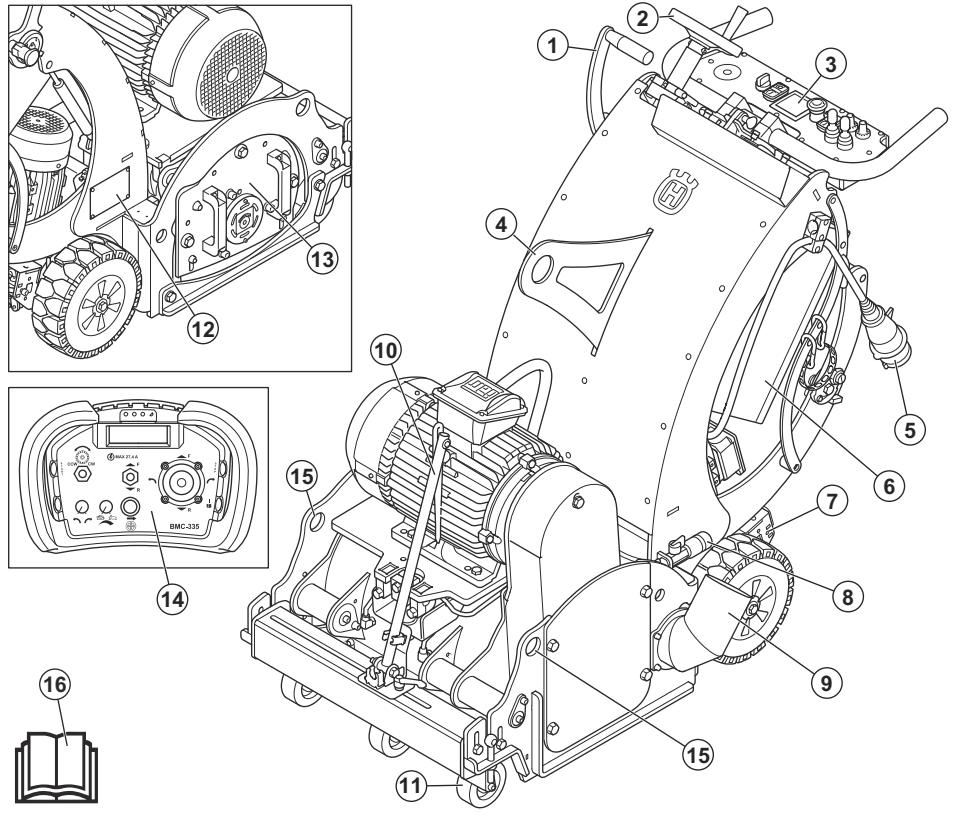

1. Kėlimo svirtis
2. Gylis reguliavimo ratukas
3. Valdymo skydelis
4. Kėlimo kilpa
5. Maitinimo kištukas
6. Elektros dėžutė su pagrindiniu jungikliu
7. Pavaros sistemos pedalas
8. Vandens jungtis
9. Dulkių siurblio jungtis
10. Krypties žymeklis
11. Priekinis ratas
12. Gaminio vardinė plokštelė
13. Šoninis gaubtas
14. Nuotolinio valdymo pultas (BMC 335RC)
15. Kiaurymė tvirtinimo diržui
16. Naudojimo instrukcija


Pasižymėkite: Jei darbui reikalingas vanduo, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Valdymo skydelio apžvalga

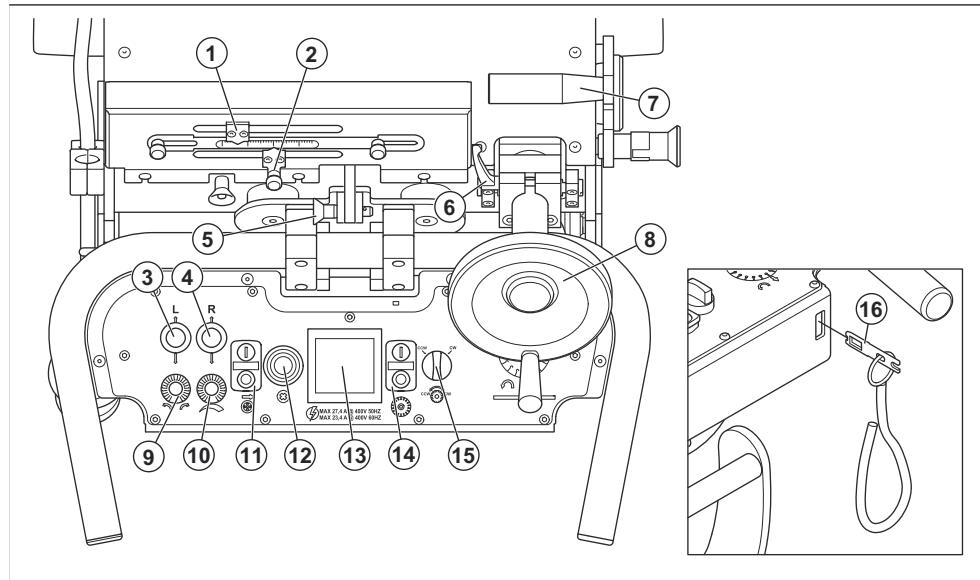

1. Gylio reguliavimo indikatorius
2. Gylio nustatymo rankiniu būdu indikatorius
3. Kairiojo varančiojo rato judėjimo į priekį ir atgal valdymo vairalazdė
4. Dešiniojo varančiojo rato judėjimo į priekį ir atgal valdymo vairalazdė
5. Vairo blokavimo mechanizmas (užraktas)
6. Gylio reguliavimo ratuko blokavimo mechanizmas
7. Kėlimo svirtis
8. Gylio reguliavimo ratukas
9. Sekimo sistemos valdymas
10. Greičio reguliavimas
11. Pavaros variklio mygtukai ON/OFF (įjungti / išjungti)
12. Avarinio stabdymo mygtukas
13. Ampermetras
14. Būgno variklio mygtukai ON/OFF (įjungti / išjungti)
15. Būgno variklio sukimosi krypties jungiklis
16. Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga BMC 335RC

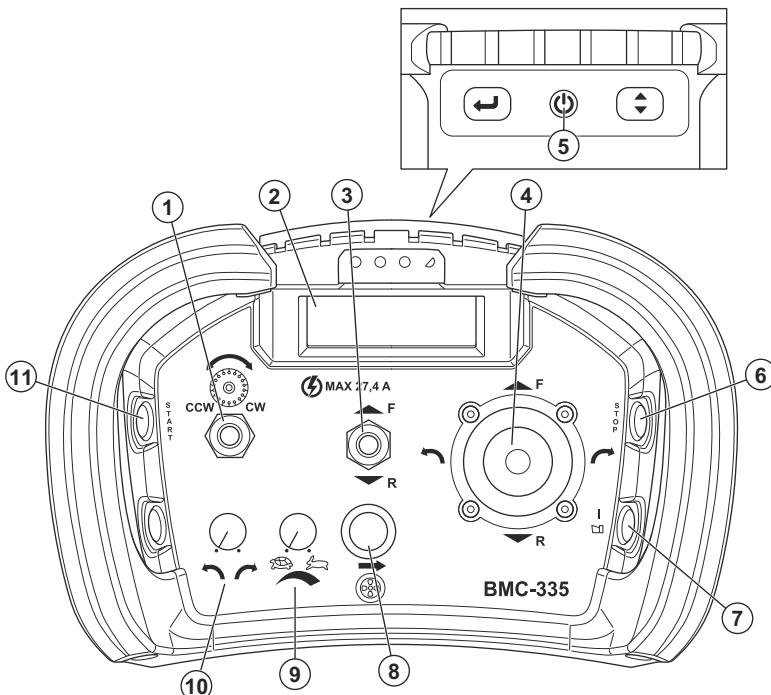

1. Būgno variklio sukimosi krypties jungiklis
2. Ekranas
3. Judėjimo į priekį arba atbuline eiga valdymo jungiklis
4. Vairalazdė
5. Mygtukas ON/OFF (i Jungti / išjungti)
6. Būgno variklio sustabdymo mygtukas
7. Siejimo mygtukas
8. Automatinė pavara
9. Greičio reguliavimas
10. Trajektorijos reguliavimas
11. Būgno variklio paleidimo mygtukas



Jokia kūno dalimi nesilieksite prie įkaitusių paviršių.



Užkabinimo ąsos.



Nekiškite rankų prie besisukančių dalių.

Simboliai ant gaminio



Įspėjimas. Šis gaminys gali būti pavojingas ir rintai sužeisti arba praudyti naudotoją arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš imdamiesi naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas supratote.



Naudokite patvirtintą kvėpavimo taką apsaugą.



Aukšta įtampa.



Naudokite patvirtintas apsaugines ausines.



Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones.



Naudokite patvirtintas apsaugines pirštines.




Naudokite patvirtintus apsauginius batus.



Šis gaminys atitinka jam taikomas ES direktyvas.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio esantys simboliai (lipdukai) atitinka specialius tam tikrų rinkų sertifikavimo reikalavimus.

Gaminio vardinė plokštelė

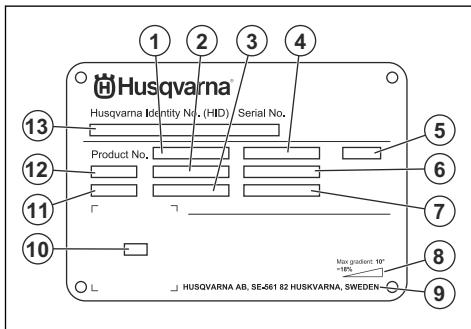

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtingo arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

1. Gaminio numeris
2. Gaminio svoris
3. Vardinė galia
4. Nominali įtampa
5. Laikiklis
6. Nominali srovė
7. Dažnis
8. Didžiausias nuolydžio kampus
9. Gamintojas
10. Nuskaitomas kodas
11. Pagaminimo metai
12. Modelis
13. Serijos numeris

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas astovas.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagą arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateiki.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPÉJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius įspéjimus.

- Šis gaminys gali būti pavojingas, jei būsite neatsargūs arba gaminį naudosite netinkamai. Šis gaminys gali rūmtai sužeisti arba praužyti naudotojų arba aplinkinius. Prieš naudodamis gaminį, privalote perskaityti ir suprasti šio naudojimo instrukcijos turinį.
- Išsaugokite visus įspéjimus ir instrukcijas.
- Laikykite visų taikomų teisės aktų ir taisykių reikalavimų.
- Naudotojas ir naudotojo darbdavys turėti žinoti apie galimus pavojus darbo su gaminiu metu ir imtis priemonių, kad jų išvengtų.
- Neleiskite kitiems naudotis gaminiu, jei jie neperskaitytė arba nesuprato naudojimo instrukcijos turinio.
- Gaminį naudokite tik tada, jei esate baigę mokymus. Visi naudotojai turi būti baigę mokymus.
- Neleiskite gaminio naudoti vaikams.
- Dirbtu su gaminiu gali tik igalioti asmenys.
- Naudotojas yra atsakingas už visą žalą, padarytą asmenims arba jų nuosavybei.
- Nedirbkite su gaminiu, jeigu esate pavargę, sergate arba esate apsviaigę alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.
- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasivytių medicinininių implantų veiklą. Siekiant sumažinti sunkių sužalojimų arba mirties pavojų, medicinininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implantu gamintoju.
- Rūpintekite gaminio švarą. Išsitinkite, kad galite aiškiai perskaityti ženklius ir lipdukus.
- Nedirbkite su gaminiu, jei jis yra sugadintas.
- Nemodifikuokite šio gaminio.
- Nenaudokite gaminio, jei gaminį galėjo modifikuoti kiti asmenys.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPÉJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius įspéjimus.

- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 43.*
- Ilgalaikė vibracija gali pakenkti silpnos kraujų aptykos žmonių kraujui aptykai ir nervų sistemai. Pasireiškus per ilgą vibraciją poveikis simptomais, kreipkitės medicininės pagalbos. Pirmieji simptomai gali būti: kūno tirpimas, jautrumo praradimas,

dilgčiojimas, skausmas, sumažėjusi jėga ar silpnumas, odos spalvos ar jos struktūros pakitimai. Šie simptomai dažniausiai pasireiškia prieštose, plaštakose ir riešuose.

- Nedirbkite su šiuo gaminiu, jei nėra lengvai apsauginiai gaubtais.
- Išsitinkite, kad žinote, kaip greitai sustabdyti variklį nelaimės atveju.
- Prieš nueidami nuo gaminio, išjunkite variklį ir atjunkite maitinimo laidą. Išsitinkite, kad nėra atsikirtinio paleidimo pavojaus.
- Būkite atsargūs, kad judančios dalys neįtrauktu drabužių, ilgų plaukų ir papuošalų.
- Dirbdami privalote stoveti saugiai ir stabiliai.
- Gaminį naudokite tik ant horizontalių paviršių.
- Nenaudokite gaminio, jei nelaimės atveju negalėtumėte sulaukti pagalbos
- Naudokite tik patvirtintus priedus. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į savo „Husqvarna“ prekybos atstovą.
- Jei gaminje pajusite vibracijas ar gaminio triukšmo lygis pasirodys neįprastai didelis, nedelsdami sustabdykite gaminį. Patirkrinkite, ar gaminys neapgadintas. Pataisykite sugadintas dalis arba remonto darbus perleiskite igaliotajam techninės priežiūros atstovui.
- Prijunkite gaminį prie dulkių siurblio, kad būtų pašalintos dulkes.
- Netraukite dulkių siurblio žarnos. Gaminys gali nukristi ir sužaloti jus arba sugadinti turą.
- Neišunkite dulkių siurblio, kol visiškai sustos variklis.
- Gaminiu dirbkite tik stumdamis, laikydami rankomis už rankenos.
- Patirkrinkite, ar ant rankenų nėra plastikojo tepalo arba alyvos.

Apsauga nuo vibracijos



PERSPÉJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius įspéjimus.

- Darbo su gaminiu metu naudotojui gali būti perduodama gaminje susidaranti vibracija. Dėl reguliaraus ir dažno darbo su gaminiu gali padidėti naudotojo patiriamų sužalojimų pavojus. Gali būti sužaloti pirštai, plaštakos, riešai, dlibai ir žastai, pečiai ir (arba) nervai bei kraujagyslės ar kitos kūno dalys. Sužalojimai gali būti sukeliantys nedarbinguma ir (arba) ilgalaiškiai, be to, gali vystytis bėgant savaitėms, mėnesiams arba metams. Galimi kraujotakos sistemos, nervų sistemos, sąnarių ir kitų kūno struktūrų sužalojimai.
- Simptomai gali atsirasti darbo su gaminiu metu arba kitu metu. Jei patiriate simptomus ir toliau tėsiate darbą su gaminiu, simptomai gali stipričiai arba tapti ilgalaiškiai. Kreipkitės medicininės pagalbos, jei patiriate toliau išvardytus ar kitus simptomus:

- tirpimas, nejautra, dilgčiojimas, skausmas, deginimas, pulsavimas, sustingimas, nerangumas, jėgos sumažėjimas, odos spalvos arba būklės pokyčiai.
- Symptomai gali tapti stipresni esant žemai temperatūrai. Kai su gaminiu dirbate šaltoje aplinkoje, dėvėkite šiltus drabužius ir saugokite rankas nuo šalčio ir drėgmės.
- Tam, kad užtikrintumėte tinkamą vibracijos lygi, atlikite gaminio priežiūros darbus ir su gaminiu dirbkite, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Gaminys turi vibracijos slopinimo sistemą, kuri sumažina naujotoui rankenomis perduodamą vibraciją. Leiskite darbą atlikti gaminiu. Nestumkite gaminio naudodami jégą. Gaminj už rankenų laikykite laisvai, tačiau taip, kad gaminj galėtumėte valdyti ir dirbtį saugiai. Nespauskite rankenų daugiau, nei reikia.
- Rankomis lieksite tik rankeną arba rankenas. Nelieksite gaminio jokiomis kitomis kūno dalimis.
- Jei gaminys pradeda stipriai vibruoti, nedelsdami sustabdyskite darbą. Netenkite darbo, kol nепаšalinsite didelę vibraciją sukėlusios priežasties.

Apsauga nuo dulkių



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Dirbant su gaminiu, ore gali pasklisti dulkės. Dulkės gali sužaloti ir sukelti ilgalaikių sveikatos problemų. Kelios institucijos yra nustatėsios, kad kvarco dulkės kelia pavojų. Tokių sveikatos problemų pavyzdžiai:
 - Tokios mirtinės plaučių ligos kaip létinis bronchitas, silikozė ir plaučių fibrozė
 - Véžys
 - Apsigimimai
 - Odos uždegimas
- Naudokite tinkamas priemones, kad sumažintumėte ore esančių dulkių ir dūmų kiekį bei dulkių kiekį ant darbo įrangos, paviršių, drabužių ir kūno dalių. Tokių kontrolės priemonių pavyzdžiai yra dulkių surinkimo sistemos ir dulkes surišančios vandens laistymo sistemos. Jei įmanoma, sumažinkite dulkių kiekį jų susidarymo vietoje. Užtikrinkite, kad įranga būtų tinkamai įrengta ir naudojama bei būtų reguliarai atliekami priežiūros darbai.
- Naudokite patvirtintas kvėpavimo apsaugos priemones. Išsitinkite, kad kvėpavimo apsaugos priemonės yra tinkamos, atsižvelgiant į darbo vietoje esančias pavojinges medžiagas.
- Užtikrinkite pakankamą oro srautą darbo vietoje.

Apsauga nuo triukšmo



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Dėl aukšto triukšmo lygio ir ilgalaičio triukšmo poveikio gali suprasteti klausą.
- Tam, kad užtikrintumėte kuo mažesnį triukšmo lygi, atlikite gaminio priežiūros darbus ir su gaminiu dirbkite, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Dirbdami su gaminiu, naudokite patvirtintas klausos apsaugos priemones.
- Kai naudojat klausos apsaugos priemones, klausykites išspėjamųjų signalų ir balsų. Sustabdė gaminį, nusiimkite klausos apsaugos priemones, nebent yra reikalinos dėl triukšmo lygio darbo vietoje.

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Dirbdami su gaminiu, visada naudokite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Reguliariai tikrinkite asmeninių apsauginių priemonių būklę.
- Naudokite patvirtintą apsauginį šalmą.
- Naudokite patvirtintas apsaugines ausines.
- Naudokite patvirtintas kvėpavimo apsaugos priemones.
- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones su šoniinėmis apsaugomis.
- Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Avėkite batus su plienine pirštų apsauga ir neslystančiu padu.
- Dėvėkite patvirtintus darbinius drabužius arba tinkamus gerai priglundačius drabužius ilgomis rankovėmis ir ilgomis klešnėmis.

Gesintuvas

- Darbo metu gesintuvas visada turi būti netoliuose.
- Naudokite miltelinį gesintuvą arba anglies dioksido gesintuvą.

Sauga darbo vietoje



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Nenaudokite gaminio rūke, lyjant, pučiant stipriam vėju, spaudžiant šalčiu, iškilus žaibo pavoju arba esant kitomis nepalankiomis oro sąlygomis.
- Draudžiama naudoti gaminį vietose, kuriose yra gaisro ar sprogimo pavojas.
- Pasirūpinkite, kad darbo zonoje nebūtų vaikų, pašalinų asmenų ir gyvūnų, arba jie būtų atsitraukę nuo gaminio saugiu atstumu.
- Įsitinkinkite, kad darbo vietoje yra tik įgalioti asmenys.
- Rūpinkite darbo vietas švara ir užtikrinkite, kad ji būtų tinkamai apšviesta.
- Prieš naudodami gaminį nuo darbo zonos pašalinkite objektus, pvz., varžtus, kabelius ir akmenis.
- Pasirūpinkite, kad gaminio naudojimo kryptimi nebūtų kabelių ar žarnų.
- Pasirūpinkite, kad darbo zona būtų pakankamai védinama.
- BMC 335RC: gaminį galima valdyti nuotolinio valdymo pultu iš didelių atstumų. Nenaudokite gaminio, jei aiškiai nematote gaminio ir gretimos zonas. Aptverkite darbo vietą, kad pašaliniai asmenys nesusizeistų.

Elektrauga



PERSPĖJIMAS: Naudojant elektrinius įrenginius, visuomet išliekite elektros smūgio pavojus. Nenaudokite gaminio prastomis oro sąlygomis. Nerieskite elektros laidininkų ir metalinių objektų. Siekdami išvengti sužalojimo, gaminį naudokite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.



PERSPĖJIMAS: Visada naudokite maitinimo šaltinį su RCD (liekamosios srovės įtaisu). RCD sumažina elektros šoko pavojų.



PERSPĖJIMAS: Aukšta įtampa. Maitinimo bloke yra neapsaugotų dalių. Prieš atidarydami elektros dézutės dureles, visada atjunkite maitinimo kištuką.



PASTABA: Kad variklis nepriekaištingai veiktu, gaminio maitinimo šaltinis ar generatorius turi būti pakankamas ir stabilus. Dėl netinkamos maitinimo įtampos didėja galios sąnaudos ir kyla variklio temperatūra, kol suveikia apsauginė grandinė. Maitinimo laida storis turi atitinkti nacionalinius ir vietus teisės aktų reikalavimus. Maitinimo tinklo kištuko dydis turi atitinkti elektros lizo ir gaminio ilginamojo laido srovės stiprumą.

Jeigu maitinimo tinklo varža didesnė, paleidžiant gaminį gali įvykti trumpas įtampos sumažėjimas. Tai gali daryti

įtaką kitims gaminiams, pvz., apšvietimo reguliavimo įrenginiui.

- Įsitinkinkite, kad saugiklis, elektros tinklo galia ir įtampa atitinka ant gaminio parametrų plokštėlés nurodytus duomenis.
- Prieš atjungdami kištuką visada sustabdykite gaminį.
- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Nuvežkite jį į patvirtintą techninės priežiūros centrą. Pažeistas maitinimo laidas galiapti rimtų sužeidimų ar mirties priežastimi.
- Tinkamai naudokite maitinimo laidą. Nenaudokite maitinimo laidą norėdami pajudinti, patraukti ar atjungti gaminį. Maitinimo laidą traukite suėmę už kištuko. Netraukite už elektros laidą.
- Nenaudokite gaminio vandenynje, kur gali sušlaپti jo įranga. Galite sugadinti įrangą, jos korpusu gali tekėti elektros srovė ir sužaloti.
- Nenaudokite daugiau drėgmės, negu gaminio vandens sistemos tiekiamas vanduo. Saugokite gaminį nuo lietaus. I gaminį patekës vanduo didina elektros smūgio pavojų.
- Būtinai atjunkite maitinimo laidą, jeigu norite prijungti ar atjungti variklio kabelį ir elektros dézutę.

Ižeminto gaminio instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Netinkamai prijungus galite patirti elektros smūgių. Jeigu nežinote, ar maitinimo lizdas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.

Nekeiskite maitinimo kištuko į kitokius parametrų kištuką. Jei maitinimo kištukas arba laidas pažeistas arba juos reikia pakeisti, kreipkitės į "Husqvarna" techninės priežiūros atstovą. Laikykites vietinių reglamentų ir įstatymų.

Jeigu iki galo nesuprantate instrukcijų apie gaminio įžeminimą, pasitarkite su patvirtintu elektriku.

Naudokite tik įžemintus lauko ilginamuosius kabelius su įžeminimo kištukais ir įžeminimo lizdu, prie kurio galima prijungti gaminio maitinimo kištuką.

Gaminys yra sumontuotas įžemintas maitinimo laidas ir maitinimo kištukas. Gaminį junkite tik prie įžemintos maitinimo lizdo. Tokiu būdu įvykus gedimui sumažinamas elektros smūgio pavojus.

Su gaminiu nenaudokite elektros adapterių.

Ilginamieji kabeliai

- Naudokite tik patvirtintus pakankamo ilgio ilginamuosius kabelius.
- Ant ilginamojo kabelio nurodyta vertė turi būti tokia pat arba didesnė negu vertė, nurodyta gaminio techninių duomenų plokštéléje.

- Naudokite įžemintus ilginamuosius laidus.
- Jei gaminį naudojate lauke, naudokite lauke skirtą naudoti ilginamajį kabelį. Tokiu būdu sumažinsite elektros šoko pavojų.
- Saugokite, kad ilginamasis kabelis nesušlapštų ir nelaikykite jo ant žemės.
- Laikykite ilginamajį kabelį atokiai nuo šilumos šaltinių, tepalų, aštrų briaunų ar judančių dalių. Esant pažeistam kabeliui, didėja elektros šoko pavojus.
- Išsitinkite, kad ilginamasis kabelis yra geros būklės ir nepažeistas.
- Nenaudokite suvynioto ilginamojo kabelio. Dėl to ilginamasis kabelis gali įkaisti.
- Naudojant gaminį, ilginamasis kabelis turi būti už jūsų ir gaminio. Tokiu būdu apsaugosite ilginamajį kabelį nuo pažeidimų.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginės priemonės yra netvarkingos.
- Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsauginės priemonės yra pažeistos, pasitarkite su Husqvarna techninės priežiūros atstovu.

Avarinio stabdymo mygtukas

Avarinio stabdymo mygtukas naudojamas varikliui greitai sustabdyti.

Avarinio išjungimo mygtuko tikrinimas

Žr. *Valdymo skydelio apžvalga* psl. 39, jei reikia informacijos apie tai, kur jūsų gaminyje yra avarinio stabdymo mygtukas.

1. Norédami išsitinkti, kad avarinio stabdymo mygtukas išjungtas, pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę.
2. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas* psl. 50.
3. Paspauskite avarinio išjungimo mygtuką.
4. Išsitinkite, kad variklis sustoja.
5. Norédami atjungti, pasukite avarinio išjungimo mygtuką.

Ivadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)

Ijungus OPC, variklis sustoja. Žr. *Naudotojo buvimo valdiklio (OPC) sistemos patikra* psl. 45.

Naudotojo buvimo valdiklio (OPC) sistemos patikra

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas* psl. 50.
2. Ištraukite OPC raktą. Jei variklis per 3 sekundes nesustoja, pasikonsultuokite su patvirtintu Husqvarna techninės priežiūros atstovu.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės* psl. 43.
- Atlikite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus techninės priežiūros darbus patikėkite atlikti patvirtintam techninės priežiūros atstovui.
- Jei techninė priežiūra atliekama netinkamai ir nereguliarai, padidėja sužalojimų ir gaminio pažeidimų pavojus.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, nuvalykite gaminį, kad pašalinumėte pavojingas medžiagias.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, sustabdyskite variklį. Ištraukite operatoriaus buvimo valdiklį ir atjunkite maitinimo kištuką.
- Gaminio techninę priežiūrą atlikite ant stabilaus ir lygaus paviršiaus.
- Nemodifikuokite gaminio. Esant gamintojo nepatvirtintoms modifikacijoms, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.
- Pakeiksite pažeistas, sulūžusias arba nusidėvėjusias dalis.
- Visada naudokite originalius priedus ir atsargines dalis. Dėl gamintojo nepatvirtinti priedų ir atsarginių dalų galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.
- Atlikę priežiūros darbus, patikrinkite gaminio vibracijos lygi. Jei jis yra per didelis, kreipkitės į patvirtintą priežiūros atstovą.
- Patvirtintas techninės priežiūros atstovas turi reguliarai atlikti gaminio techninę priežiūrą.

Naudojimas

Prieš naudodami gaminį


1. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsitinkite, kad viską gerai supratote.
2. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijos dalį apie dulkių siurbli ir išsitinkite, kad viską gerai supratote.

- „BMC 335RC“ atveju: Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijos dalį apie nuotolinį valdymą pultu ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.
- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 43.*
- Įsitikinkite, kad darbo vietoje yra tik įgalioji asmenys.
- Atlikite kasdienę priežiūrą. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 55.*
- Įsitikinkite, ar gaminys gerai surinktas ir nepažeistas.
- Padėkite gaminį ant darbo srities. Įsitikinkite, kad paviršius yra lygus. Įsitikinkite, kad gaminys į darbo vietą ir joje transportuojamas saugiai ir tinkamai. Žr. *Gabenimas psl. 66.*
- Įsitikinkite, kad priekinių ratų aukštis nustatytas tinkamai, konkretišam darbui. Žr. *Priekinių ratų aukštio reguliavimas psl. 48.*
- Įsitikinkite, kad įrankiai neatsitrenkia į žemę.
 - Kėlimo svirtį nustatykite į aukščiausią padėtį.
 - Sukite gylio reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę.
- Prijunkite dulkių siurblį prie gaminio. Žr. *Dulkių siurblio žarnos prijungimas psl. 49.*
- Prijunkite gaminį prie maitinimo šaltinio. Žr. *Gaminio prijungimas prie maitinimo šaltinio psl. 49.*
- Įsitikinkite, kad sukimosi krypties jungiklis nustatytas į teisingą padėtį. Žr. *El. variklio sukimosi krypties nustatymas psl. 49.*
- Įsitikinkite, kad šepečių aukštis po būgno korpusu tinkamas frezavimo gyliai. Jei reikia, atsukite veržlęs, sureguliuokite aukštį ir vėl priveržkite veržlęs.

Deimantinių diskų būgnas


Apdirbamam paviršiu tinkamų deimantinių diskų pasirinkimas

- Sklerometru ištirkite grindų dangos kietumą.
- Norėdami pasirinkti deimantinio disco tipą, vadovaukitės schema. X ašis rodo grindų stipri, išreikštą MPa.

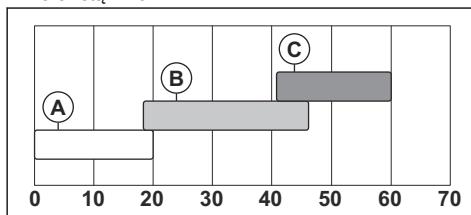

- A: Mėlynas deimantinis diskas.
- B: Žalias deimantinis diskas.
- C: Raudonas deimantinis diskas.

Deimantinių diskų būgno montavimo rinkinys

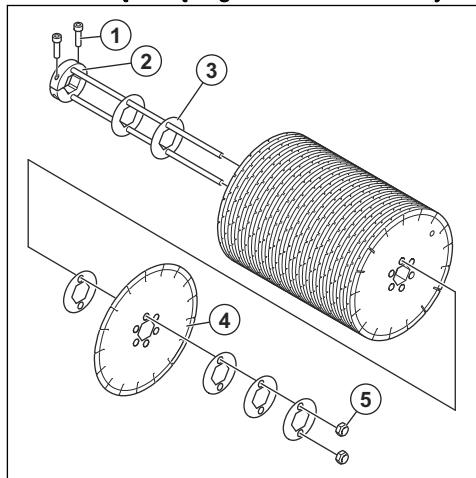

- Varžtas su lizdine galvute
- Deimantinių diskų būgnas
- Skétiklis
- Deimantinis diskas
- Fiksavimo veržlė


Deimantinių diskų montavimas

PERSPĖJIMAS: Tarp kiekvieno deimantinio disco įtaisykite mažiausiai 1 skétiklį.


PERSPĖJIMAS: Ant vieno būgno nemontuokite daugiau kaip 80 deimantinių diskų.

PASTABA: Visus diskus montuokite viena sukimosi kryptimi.


1. Nuimkite atraminę plokštę.

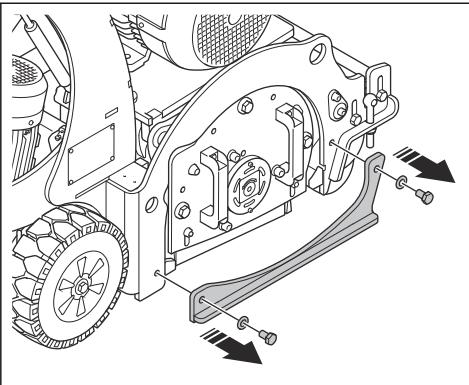


2. Išsukite varžtus ir poveržlės iš šoninio gaubto.

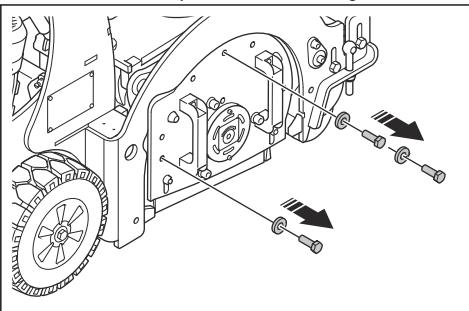

3. Įstatykite varžtus su poveržlėmis į gretimas angas.

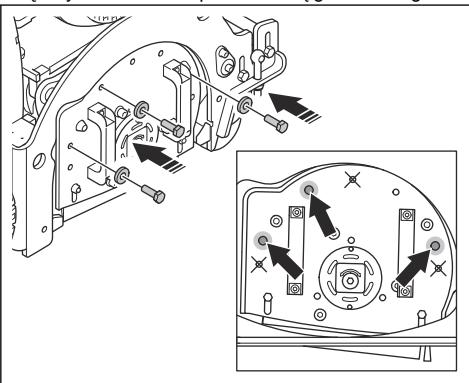


4. Pasukite varžtus, kad atstumtumėte šoninį gaubtą.

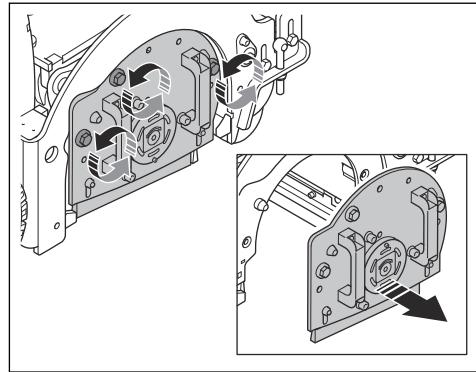


Pasižymėkite: Nuėmus šoninį gaubtą, ašis kabo nepriveržta.


5. Ant ašies montuokite tuščią deimantinių diskų būgną.

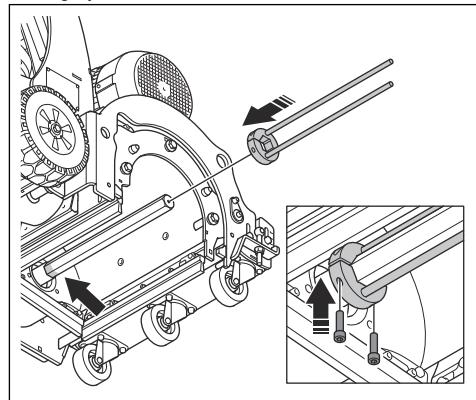


6. Skėtiklius ir deimantinius diskus ant ašies montuokite po 1, kol sumontuosite iki būgno galio.

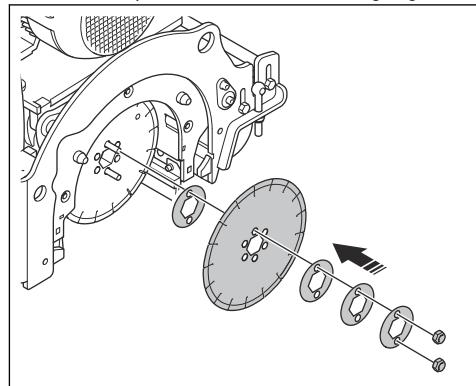

- Po paskutinio deimantinio disko ant ašies uždėkite mažiausiai 2 skėtiklius ir įsukite fiksavimo veržles.
- Įtaisykite šoninį gaubtą.

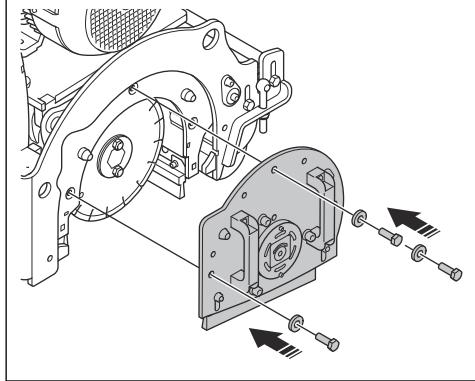

- Įtaisykite atraminę plokštę.

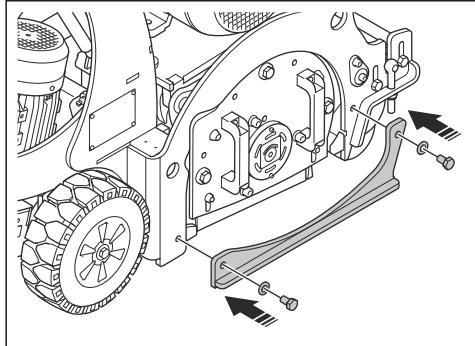


10. Patikrinkite pavaro diržo įtempimą. Žr. *Pavaros diržo įtempimo patikra* psl. 58.

Deimantiniai diskai ir skėtikliai įvairiems darbiniam pločiams


Darbinis plotis, mm	Deimantinių diskų kiekis	Skėtiklių kiekis, 2,5 mm
340	80	85
300	71	92
250	59	100
200	47	108
150	35	116
100	24	125
50	12	133

Priekinių ratų aukščio reguliavimas


Iprasta padėtis yra (B). (A) padėtis skirta darbui didžiausiam gilyje. (C) padėtis skirta darbui mažiausiam gilyje.

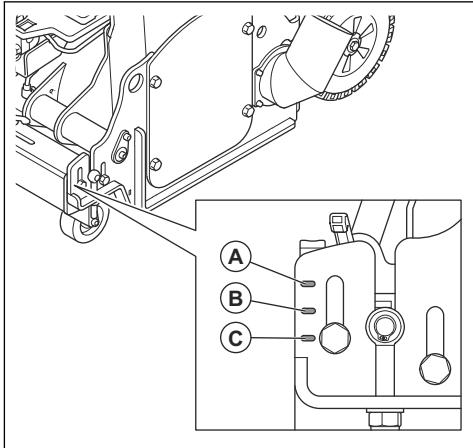

- Atsukite varžtus (D) abiejose priekinio rato strypo pusėse.

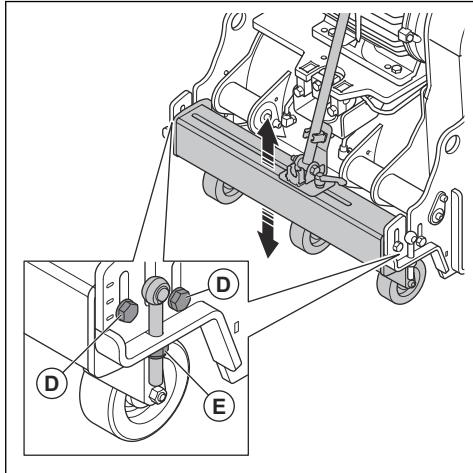

- Pasukite veržlę (E), kad nustatyumėte tinkamą aukštį.
- Priveržkite varžtus (D) abiejose priekinio rato strypo pusėse.

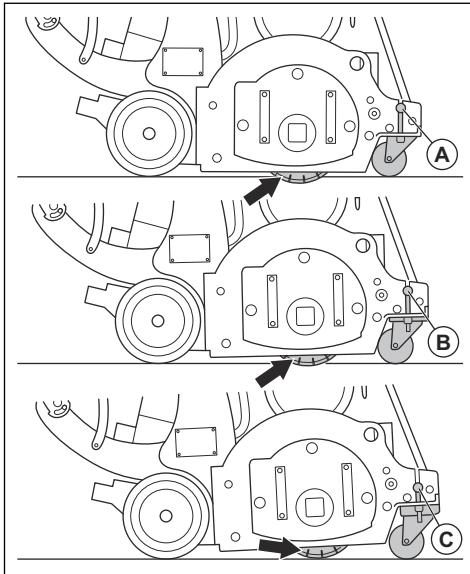

Dulkų siurblio žarnos prijungimas




PERSPĖJIMAS: Nenaudokite dulkų siurblio, jei pažeista dulkų siurblio žarna. Padidėja rizika, kad kvėpuojate dulkėmis, kurios yra pavojingos jūsų sveikatai. Naudokite patvirtintas kvėpavimo apsaugos priemones.

1. Patikrinkite, ar nepažeista dulkų siurblio žarna.
2. Išsitinkinkite, kad dulkų siurblio filtrais yra sveiki ir švarūs.
3. Prijunkite dulkų siurblio žarną prie dulkų siurblio jungties. Žr. *Gaminio apžvalga* psl. 38, jei reikia informacijos apie tai, kur jūsų gaminyje yra dulkų siurblio jungtis.

Gaminio prijungimas prie maitinimo šaltinio

1. Prijunkite gaminio maitinimo laido kištuką prie tinkamo pailginimo kabelio.

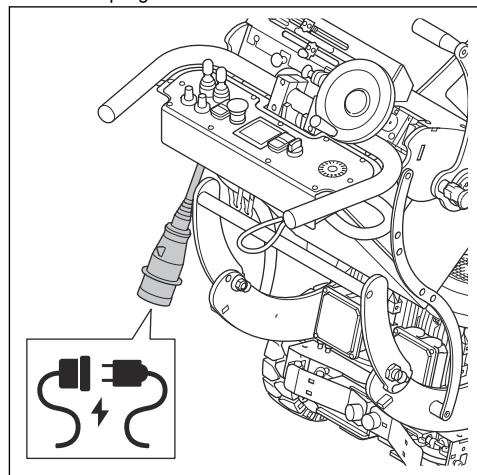

2. Ilginamajį laidą įjunkite į maitinimo lizdą.




PASTABA: Prijungus gaminį prie dulkų siurblio, dulkų siurbliui reikia prijungti prie trifazio maitinimo šaltinio.

El. variklio sukimosi krypties nustatymas




PERSPĖJIMAS: Kai gaminys naudojamas kaip betono frezavimo mašina, negalima nustatyti sukimosi krypties prieš laikrodžio rodyklę.

- Įprastiems darbams su deimantiniais diskais nustatykite sukimosi kryptį prieš laikrodžio rodyklę.

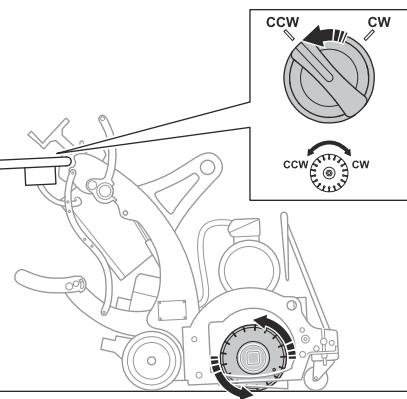


- Jeigu gaminys naudojamas kaip betono frezavimo mašina, sukimosi kryptį nustatykite pagal laikrodžio rodyklę.

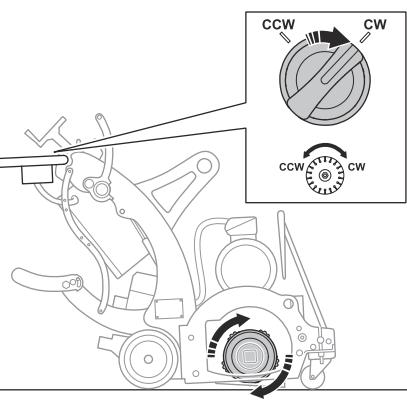


Gaminio paleidimas

- Ijunkite dulkių siurblį.
- Operatoriaus buvimo valdiklio laidą apsivyniokite aplink dešinįjį riešą.

- Paspauskite pavaros sistemos pedalus, kad ijjungtumėte pavaros sistemą.

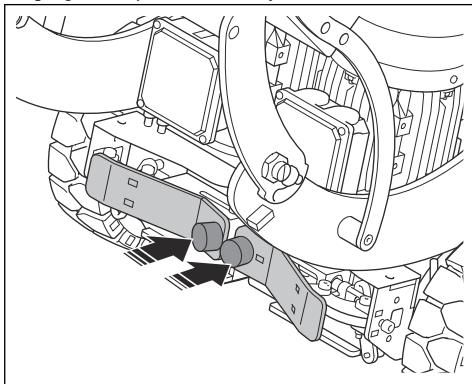

- Norédami išjungti ant valdymo skydelio esantį avarinio stabdymo mygtuką, pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę.
- Elektros dėžutėje esantį pagrindinį jungiklį nustatykite į padėtį „ON“ (ijungta).
- Nustatykite vairalazdes į neutralią padėtį.
- Paspauskite pavaros variklio (A) mygtuką ON (ijungti). Kai pavaros varikliui tiekiamas maitinimas, išžiebia indikatorius (B).

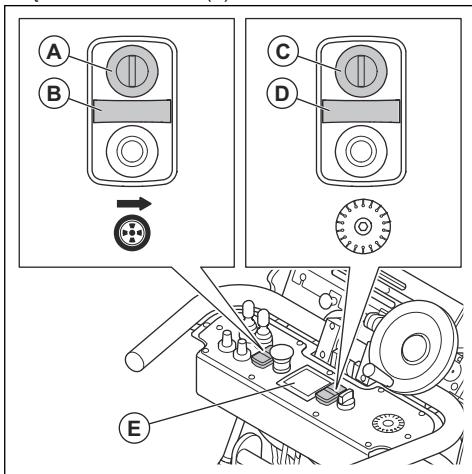


- Paspauskite būgno variklio (C) ijjungimo mygtuką ON. Kai būgno varikliui tiekiamas maitinimas, išžiebia indikatorius (D).



Pasižymėkite: Būgno variklio negalima paleisti, jeigu pavaros sistema neijungta.

- Palaukite 10–15 sekundžių, kol ekrano (E) spalva pasikeis iš raudonos į baltą.


10. Lėtai nuleiskite kėlimo svirtį, kad nuleistumėte įrankių būgną ant grindų.

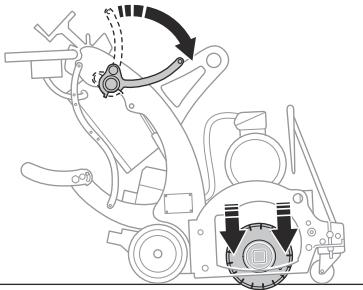

11. Sukite gylio reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kol nustatysite darbui tinkamą gylį.

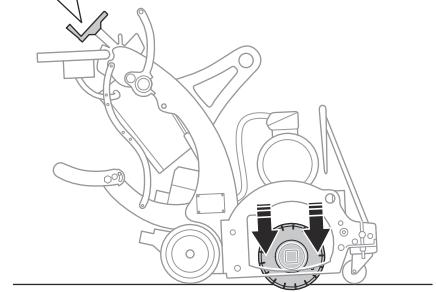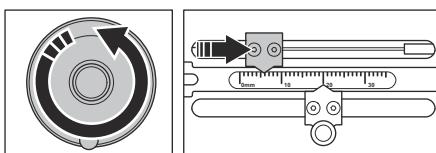


12. Pasukite gylio reguliavimo ratuko blokavimo mechanizmą, kad užfiksotumėte darbui tinkamą gylį.

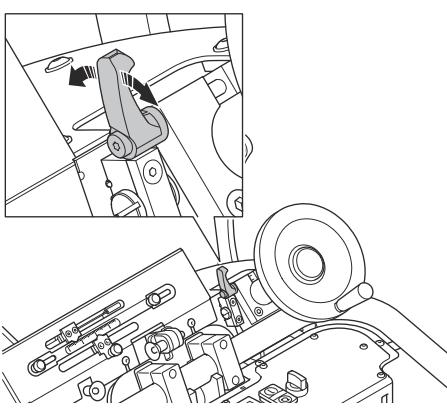

a) Dar kartą pasukite blokavimo mechanizmą, kad atblokuotumėte gylio reguliavimo ratuką ir galėtumėte reguliuoti darbinį gylį.

13. Pasukite greičio reguliavimo rankenėlę, kad nustatytumėte pavaros greitį.


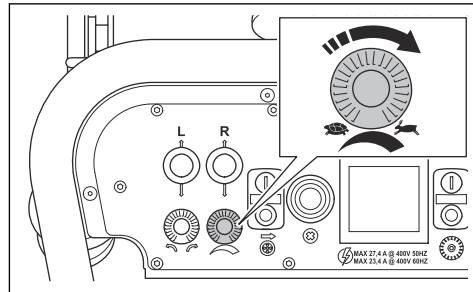


Gaminio valdymas naudojant valdymo skydelį




PERSPĖJIMAS: Šis gaminys skirtas naudoti tik stumiant į priekį. Nestumkite gaminio atgal, kai veikia įrankių būgnas.

- Norédami pajudinti gaminį, stumkite vairalazdes.

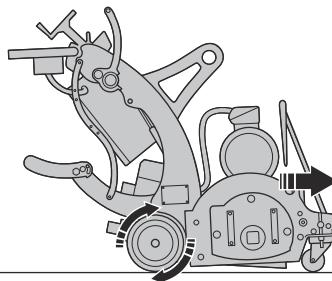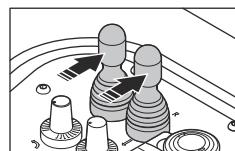


- Prireikus suregiliuokite gylį. Vienu gylio reguliavimo ratuko apsisukimu gylis pakinta 1,1 mm.

- Stebékite ampermetrą naudodami gaminį.
Didžiausias srovės stiprumas kiekvieno variklio tipo atveju yra:

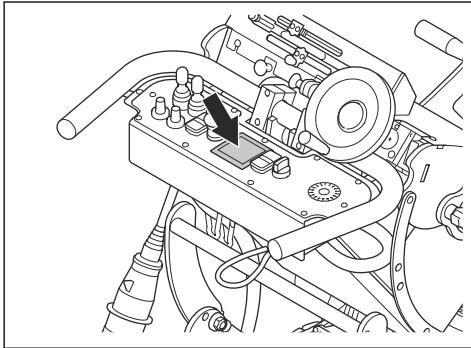

- a) $3 \times 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ variklio: 27,4 A.
 - b) $3 \times 480 \text{ V}, 60 \text{ Hz}$ variklio: 23,4 A.
- Kad būtų lengviau įrenginį stumti tiesiai, atlenkite krypties žymeklį.

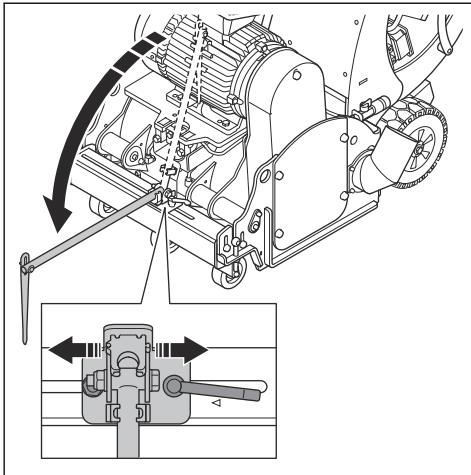


Krypties žymeklį galima reguliuoti iš šono.

Siejimo operacija BMC 335RC


Pirmą kartą naudojant nuotolinio valdymo pultą kartu su gaminiu arba nuotolinio valdymo pulto keitimo atveju, būtina atlikti susiejimo operaciją.

- Įsitinkinkite, kad avarinio sustabdymo mygtukas išjungtas. Žr. *Avarinio išjungimo mygtuko tikrinimas* psl. 45.
- Prijunkite maitinimo laidą. Žr. *Gaminio prijungimas prie maitinimo šaltiniu* psl. 49.

- Nustatykite nuotolinio valdymo pulto jungiklį (A) į „REM“ (nuotolin.).

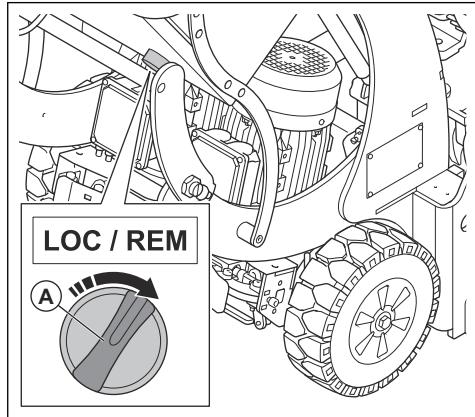

- Paspauskite mygtuką ON/OFF (i Jungti / išjungti) (B).

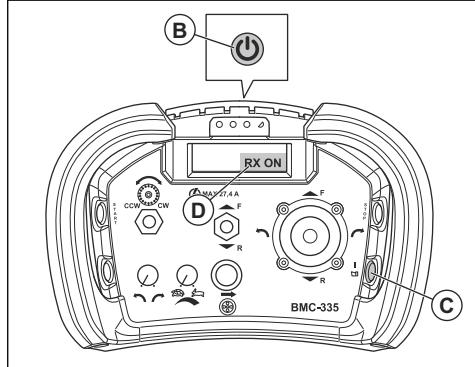


- Paspauskite susiejimo operacijos mygtuką (C). Kai ekrane pasirodo užrašas „RX ON“ (RX i Jungta), vadinas, nuotolinio valdymo pultas prijungtas prie gaminio (susietas su gaminiu).

Gaminio valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą

Pasižymėkite: Nuotolinio valdymo pulte įmontuotas operatoriaus buvimo valdiklis. Norint gaminį valdyti, nuotolinio valdymo pultas turi būti padėtas ant lygaus paviršiaus. Jei nuotolinio valdymo pultas padėtas ant nelygaus paviršiaus, gaminys sustoja.

- Tinkamai nustatykite būgno el. variklio (A) sukimosi krypties jungiklį:

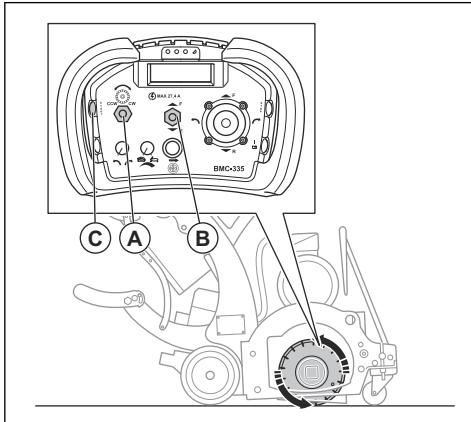


- [prastiniams darbams su deimantiniais diskais, nustatykite sukimosi kryptį prieš laikrodžio rodyklę.]
Jeigu gaminys naudojamas kaip betono frezavimo mašina, sukimosi kryptį nustatykite pagal laikrodžio rodyklę.
- Nustatykite jungiklį (B) į padėtį, kad veiksmai būtų atliekami gaminiu judant į priekį.



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys skirtas naudoti tik stumiant į priekį. Nestumkite gaminio atgal, kai veikia įrankių būgnas.


- Paspauskite būgno el. variklio (C) paleidimo mygtuką ON.
- Pastumkite pakėlimo svirtį (D) į priekį, kad nuleistumėte įrankių būgną.

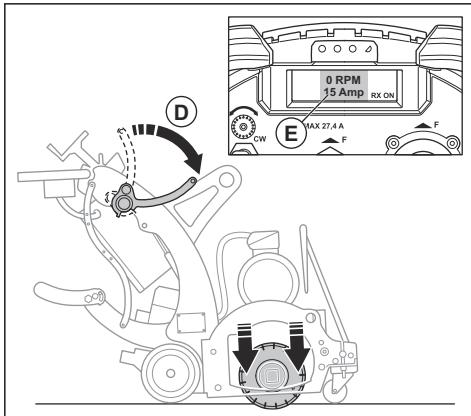

- Gaminui veikiant, stebékite ampermetro (E) rodinius. Didžiausias srovės stiprumas kiekvieno variklio tipo atveju yra:

- 3 x 400 V, 50 Hz variklio: 27,4 A.
- 3 x 480 V, 60 Hz variklio: 23,4 A.


- Vairuokite gaminį vairalazde (F).

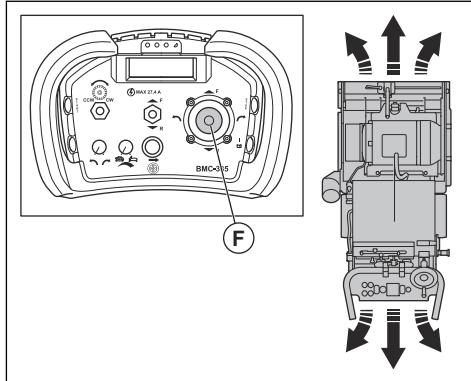


Pastovaus greičio palaikymo funkcijos jungimas ir išjungimas

Gaminui veikiant, pastovaus greičio palaikymo funkciją galima įjungti ir išjungti nuotolinio valdymo pultu.

- Nustatykite taikytiną darbo greitį.
- Paspauskite pastovaus greičio palaikymo mygtuką (A). Ekrane (B) pasirodo užrašas „DRIVE“ (važiuoti), kuris reiškia, jog pastovaus greičio palaikymo funkcija įjungta ir gaminys juda nustatytu greičiu.

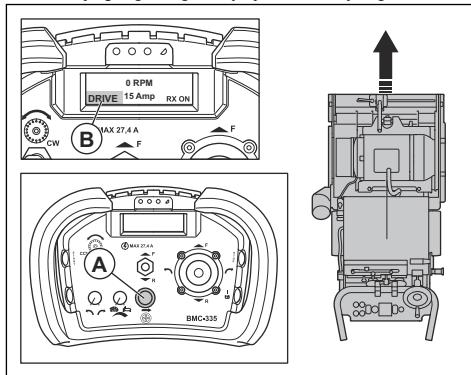

- Ijunkite trajektorijos reguliavimo (C) funkciją, kai reikia nežymiai pakeisti judėjimo kryptį.

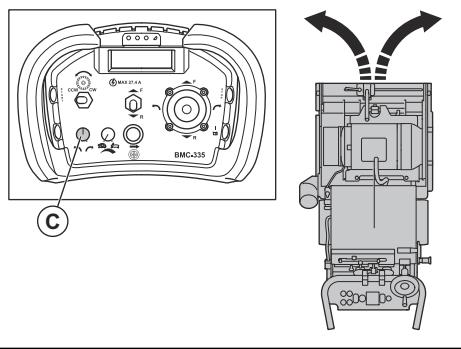


Pasižymėkite: Vairalazde taip pat galima valdyti gaminį, kai pastovaus greičio palaikymo funkcija išjungta.

- Norėdami išjungti pastovaus greičio palaikymo funkciją, paspauskite pastovaus greičio palaikymo mygtuką (A).

Gaminio sustabdymas

- Pakelkite kėlimo svirtį.

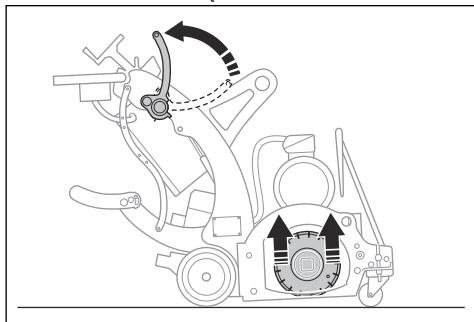


Ivadas




PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

- Sukite gylio reguliavimo ratuką, kol įrankių būgnas nebesilies prie žemės.

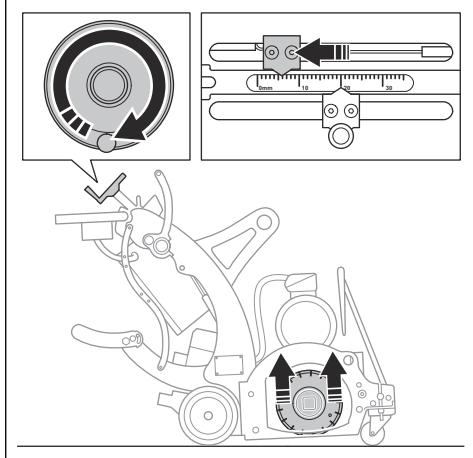

- Jei valdote gaminį valdymo skydeliu, atlikite ši veiksmą:
 - Paspauskite pavaro variklio ir būgno variklio išjungimo mygtukus OFF.
- Jei valdote gaminį nuotolinio valdymo pultu, atlikite šiuos veiksmus:

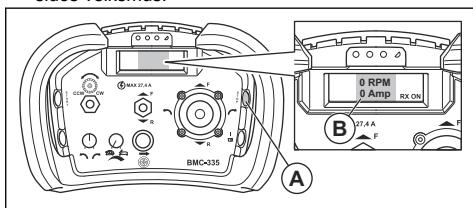

- Nustatykite vairalazdę į neutralią padėtį, jei norite sustabdyti gaminio judėjimą.
 - Paspauskite būgno el. variklio (A) sustabdymo mygtuką.
 - Palaukite, kol ekrane (B) pasirodys „0“ apskukų ir elektros srovės stiprio (ampermetro) rodinių laukeliuose.
- Palaukite, kol visos judančios dalys visiškai sustos.
 - Sustabdykite dulkių siurblį.
 - Ištraukite maitinimo kištuką.

Techninė priežiūra

Visiems gaminio techninės priežiūros ir remonto darbams reikia specialių apmokymų. Garantuojamė profesionalaus remonto ir techninės priežiūros darbų pasiekiamumą. Jei jūsų pardavėjas nėra techninės priežiūros atstovas, paprašykitė jo informacijos apie artimiausią techninės priežiūros atstovą.

Techninės priežiūros grafikas

* = bendrieji techninės priežiūros darbai, kuriuos atlieka operatorius. Nurodymai pateikti ne šioje naudojimo instrukcijoje.

X = nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.


O = nurodymai pateikti ne šioje naudojotoje instrukcijoje.
Techninės priežiūros darbus leiskite atlikti igaliotam techninės priežiūros atstovui.

Bendroji gaminio priežiūra	Kasdien	12 val. po techninės priežiūros	Kas 3 mėnesius	Kasmet
Nuvalykite gaminį.	X			
Patikrinkite visas apsaugines priemones.	X			
Patikrinkite, ar veržlės ir varžtai pri-veržti.	*	*		
Apžiūrėkite, ar įrankių būgnas, būgno ašis, įrankiai ir korpusas nenusidėvėję.	*			
Išitikinkite, kad maitinimo kištukas ir ilginamasis laidas yra geros būklės ir nepažeisti.	*			
Patikrinkite RCD.	*			
Patikrinkite, ar nesusidėvėje ir nepažeisti elektros komponentai, kabeliai ir jungtys.	*			
Patikrinkite pavaroos diržo įtempimą.	X		X	
Išitikinkite, kad dulkių žarna nepažeista ir neužsikimšusi.	*			
Ištušinkite dulkių siurblį.	*			
Sutepkite guoli.			X	
Apžiūrėkite, ar šepečiai po būgno korpusu nenusidėvėję.			*	
Atlikite pilną gaminio techninę priežiūrą ir valymą.				O


Gaminio pakreipimas atgal

Atliekant kai kuriuos techninės priežiūros darbus, gaminį būtina pakreipti atgal, kad būtų galima suteikti prieigą prie įrankių būgno.


1. Valdymo pultelyje atjunkite vairo blokavimo mechanizmą (užraktą).

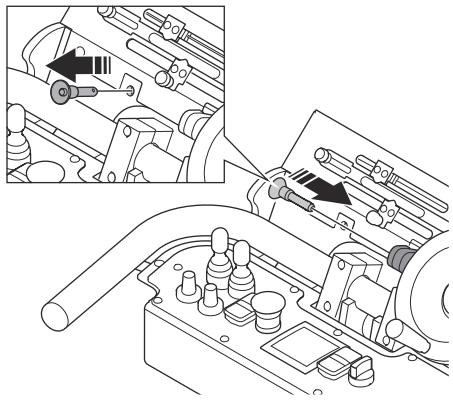


2. Išjunkite pavaro sitemą.

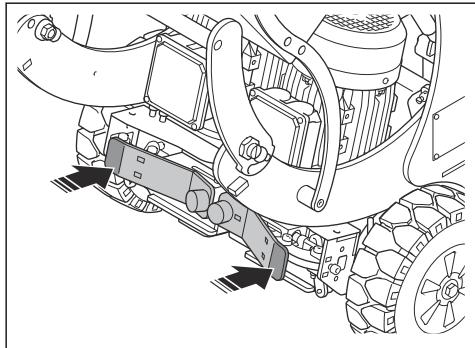


3. Nuspauskite rankenas ir atraminę koją, kad pakreiptumėte gaminį.

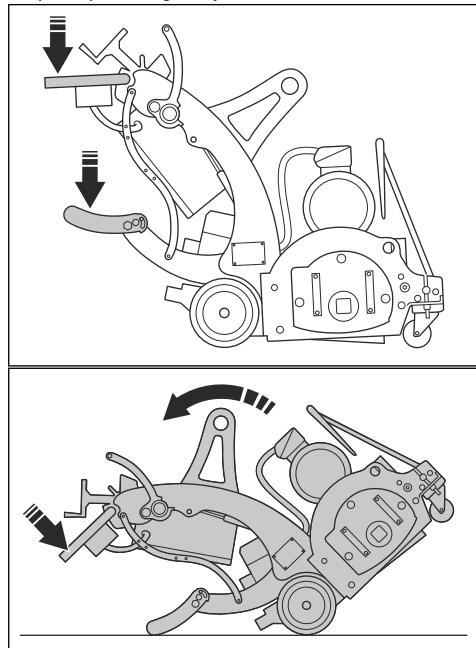

4. Atsargiai nuleiskite gaminį. Priekinė dalis yra labai sunki.

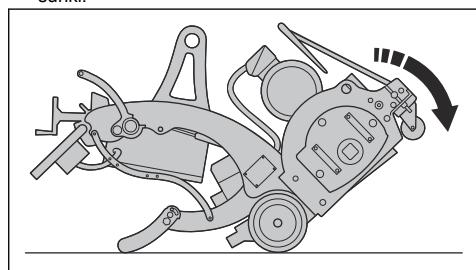

5. Vėl įtaisykite vairo blokovimo mechanizmą (užrakta).

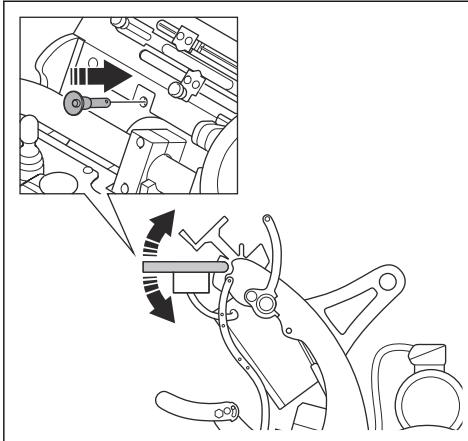

Nuotolinio valdymo pulto techninė priežiūra

PERSPĖJIMAS: Perskaitykite nuotolinio valdymo pulto gamintojo instrukcijose saugos, techninės priežiūros ir priežiūros informaciją.

- Atlikite šias procedūras kasdien:
 - a) Apžiūrėkite guminius sandariklius aplink valdiklius.
 - b) Patirkrinkite, ar nepažeisti jungikliai ir valdikliai.
 - c) Apžiūrėkite, ar ant nuotolinio valdymo pulto nėra ištrūkimų ir kitų pažeidimų.
 - d) Apžiūrėkite nuotolinio valdymo pulto laikymo diržus.
 - e) Išsitinkinkite, kad akumuliatorius fiksavimo įtaisas veikia tinkamai.
 - f) Išsitinkinkite, kad rankinių stabdymo mygtukų lengva spaudytis ir jis nepažeistas.
 - g) Išsitinkinkite, kad LED indikatoriai greitai sublyksi 1 kartą, kai nuotolinio valdymo pultas nustatomas į ON (įjungtas).
 - h) Pakreipkite nuotolinio valdymo pultą 90 laipsnių, kad patikrintumėte, kaip veikia pakreipimo funkcija.
 - i) Oru išpūskite dulkes iš nuotolinio valdymo pulto.
- Atlikite šias procedūras kas savaitę:
 - a) Išvalykite akumuliatorių gnybtus bei gnybtus akumuliatorių skyriuje ir įkroviklyje. Naudokite minkštą ir sausą šluostę.
 - b) Išvalykite nuotolinio valdymo pulto valdymo skydelį ir išsitinkinkite, jog mygtukų užrašai gerai iškaitomi.

- Jei yra pažeidimų arba nuotolinio valdymo pultas netinkamai veikia, kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros atstovą.
- Patvirtintas techninės priežiūros atstovas turi kartą per metus atlkti nuotolinio valdymo pulto techninę priežiūrą.

Gaminio valymas


- Prieš naudodami visada nuvalykite visas įrangos dalis. Naudokite dulkių siurbli.
- Gaminio neplaukite aukšto slėgio plovimo aparatu.
- Visada palaikykite oro išsiurbimo angų švarą ir valykite, kad gaminyje užtikrintumėte pakankamai nedidelę temperatūrą.
- Baigę dirbtį ant drėgnų paviršių, nuvalykite įrankiu būgną.

Guolio sutepimas




PASTABA: Naudokite tinkamo tipo tepalą. Žr. *Techniniai duomenys BMC 335, BMC 335RC* psl. 68. Naudojant netinkamo tipo tepalą, galima pakenkti (sugadinti) guoli.

1. Nuimkite pavaros diržo gaubtą.

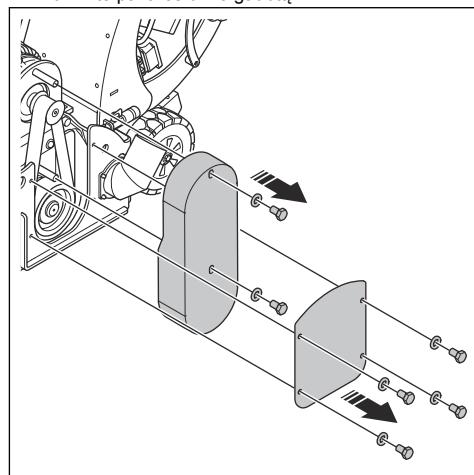


2. Tepimo švirkštu į tepalų antgalį įspauskite 5–10 g tepalo.

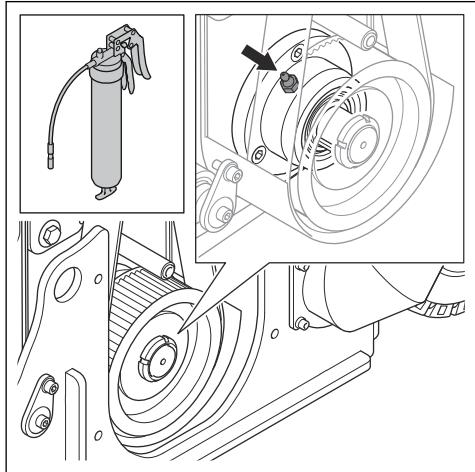

Pavaros diržo įtempimo patikra

1. Išmatuokite pavaros diržo įtempimą pavaros diržo (A) centre. Tinkamas įtempimas yra 68 Hz. Jei gaminis paverčiamas betono frezavimo mašina, tinkamas įtempimas yra 117 Hz.

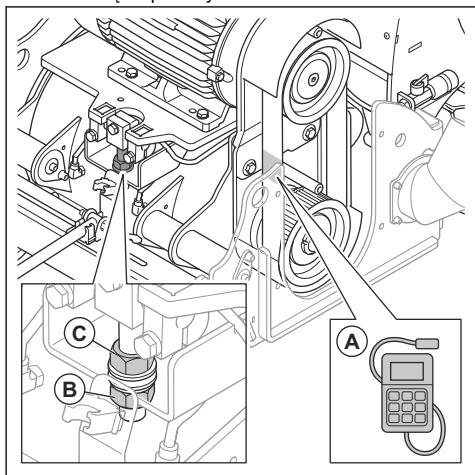


2. Jei reikia sureguliuoti pavaros diržo įtempimą, atlikite toliau nurodytus veiksnius:

- Atsukite veržlę (B).
- Pasukite veržlę (C) pagal laikrodžio rodyklę, kad įtemptumėte pavaros diržą.
- Pasukite veržlę (C) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte pavaros diržą.
- Priveržkite veržlę (B).


Gaminio pavertimas betono frezavimo mašina, 50 Hz

Norint paversti BMC 335, 50 Hz, betono frezavimo mašina, būtina įtaisyti HTD pavaros diržą ir HTD skriemulį.


1. Nuimkite atraminę plokštę.

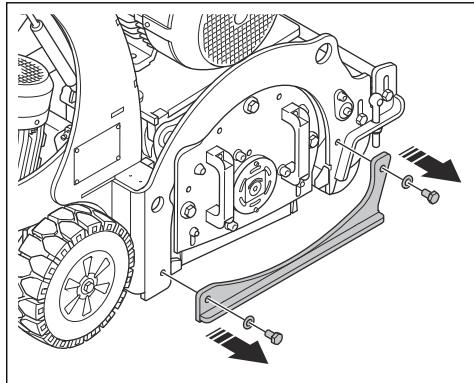


2. Išsukite varžtus ir poveržles iš šoninio gaubto.

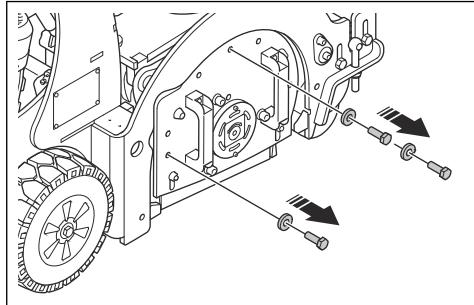


3. Įstatykite varžtus su poveržlėmis į gretimas angas.

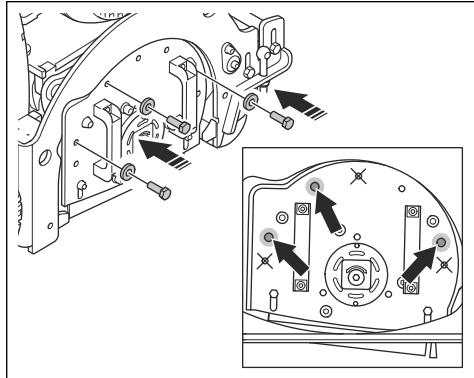


4. Pasukite varžtus, kad atstumtumėte šoninį gaubtą.

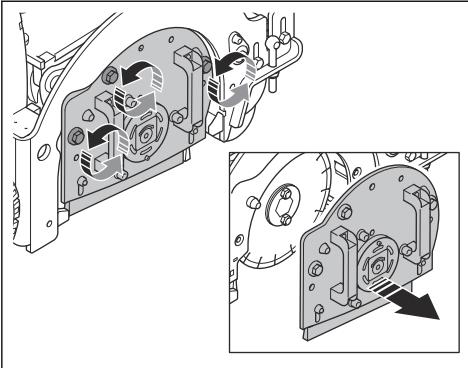


5. Nuimkite gaubtą r pavaro diržo gaubtą ir atsukite varžtą (A) viršutinio skriemulio viduryje.

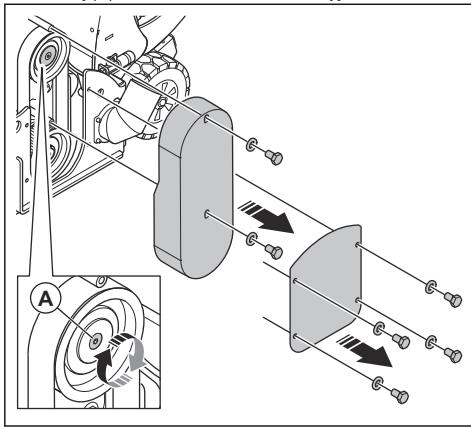


6. Pakėlimo svirtimi ir gylio reguliavimo ratuku visiškai pakelkite deimantinių diskų būgną.

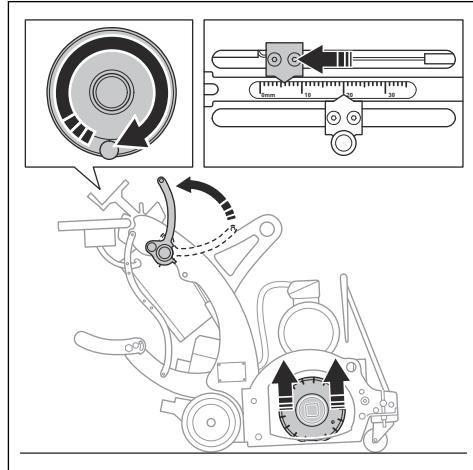


7. Nuimkite deimantinių diskų būgną.

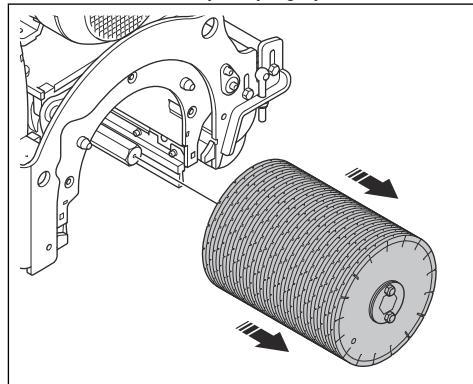


8. Atlaivinkite veržles (A) ir (B).

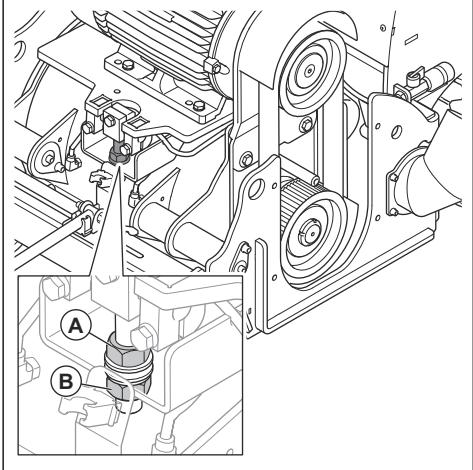

9. Išsukite varžtą (C), nuimkite įvorę (D), skriemulį (E) ir pavaros diržą (F).

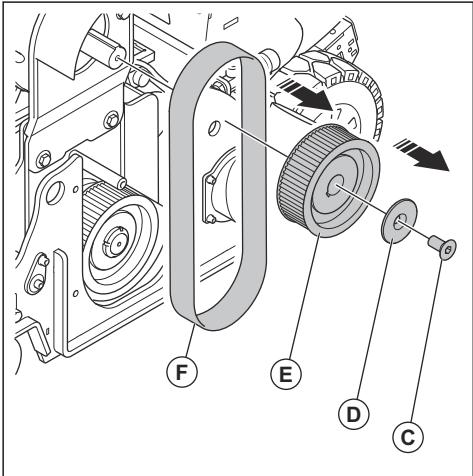


10. Įtaisykite HTD pavaros diržą (G) ir HTD skriemulį (H).

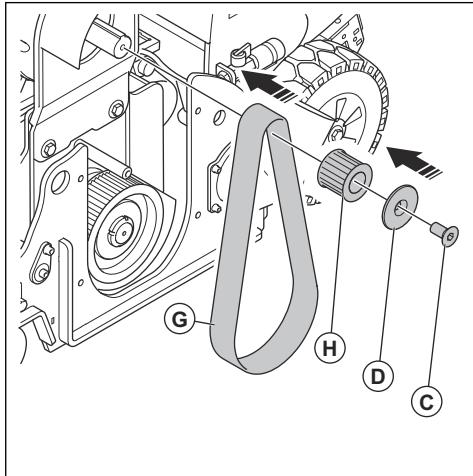


11. Taikykite LOCTITE® 243 į el. variklio ašies sriegi.

12. Varžtu (C) įtaisykite įvorę (D).


13. Įtaisykite betono frezavimo būgną.

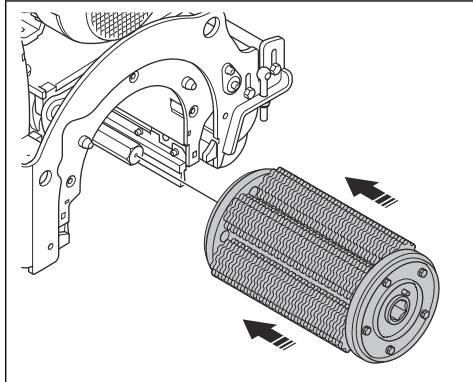


14. Įtaisykite šoninį gaubtą.

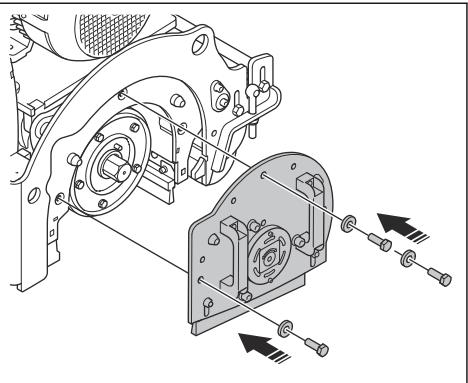

15. Įtaisykite atraminę plokštę.

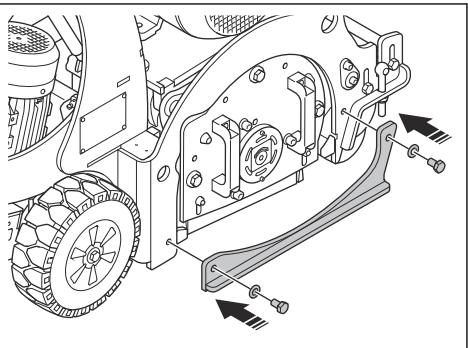


16. Išmatuokite pavaros diržo įtempimą pavaros diržo (A) centre. Tinkamas įtempimas yra 117 Hz.

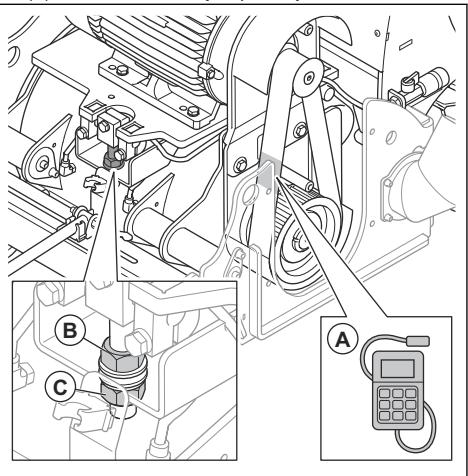


17. Jei reikia, veržle (B) sureguliukite pavaros diržo įtempimą.

18. Priveržkite veržlę (C).

19. Uždėkite pavaros diržo gaubtą (E) ir gaubtą (D).

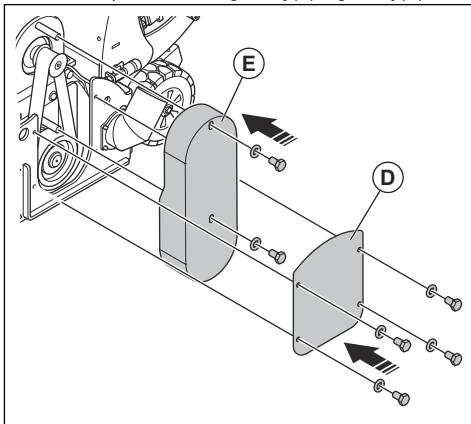

20. Nustatykite valdymo skydelio sukimosi krypties jungiklį į sukimosi pagal laikrodžio rodyklę (CW) padėti.

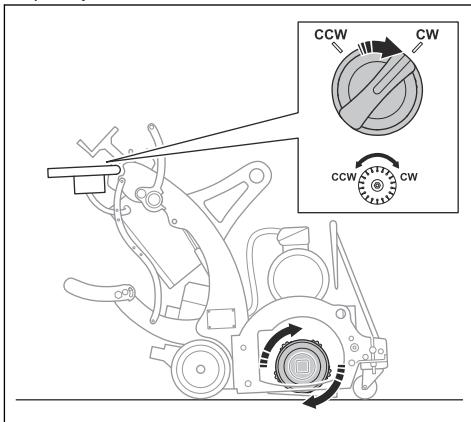


PERSPĖJIMAS: Kai gaminis naudojamas kaip betono frezavimo mašina, negalima nustatyti sukimosi krypties prieš laikrodžio rodyklę.


Gaminio pavertimas betono frezavimo mašina, 60 Hz

Norint paversti BMC 335, 60 Hz, betono frezavimo mašina, būtina turėti rinkinių su specialiomis dalimis.


1. Nuimkite atraminę plokštę.

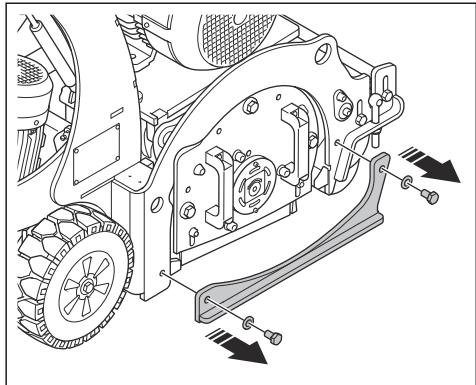


2. Išsukite varžtus ir poveržles iš šoninio gaubo.

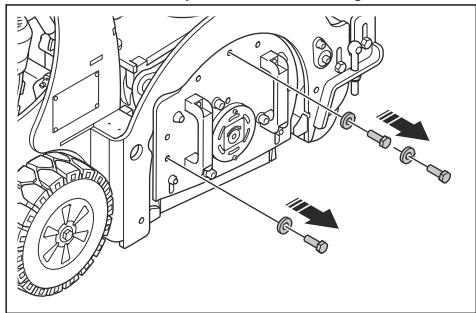


3. Įstatykite varžtus su poveržlėmis į gretimas angas.

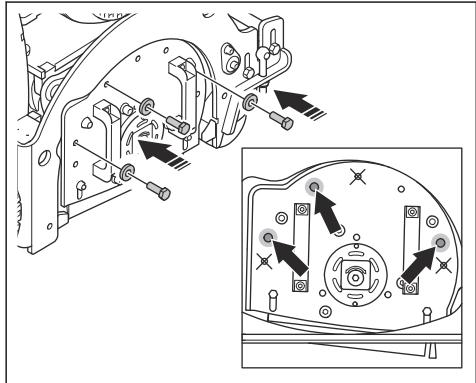


4. Pasukite varžtus, kad atstumtumėte šoninį gaubtą.

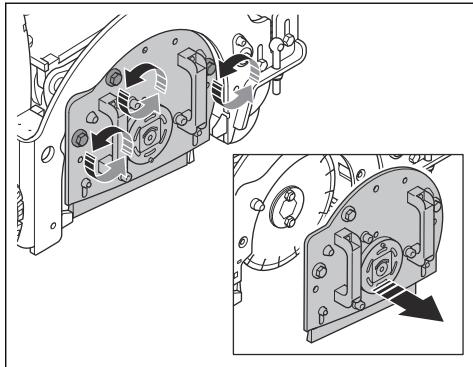


5. Nuimkite gaubtą r pavaro diržo gaubtą ir atsukite varžtą (A) viršutinio skriemulio viduryje.

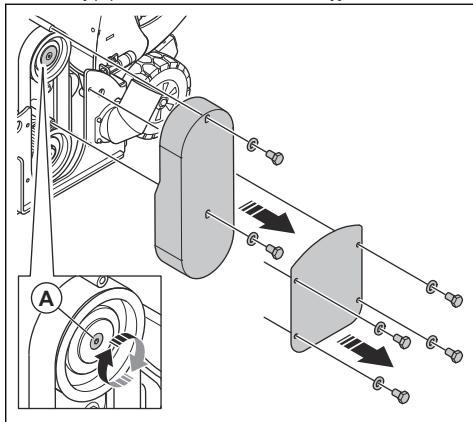


6. Pakėlimo svirtimi ir gylio reguliavimo ratuku visiškai pakelkite deimantinių diskų būgną.

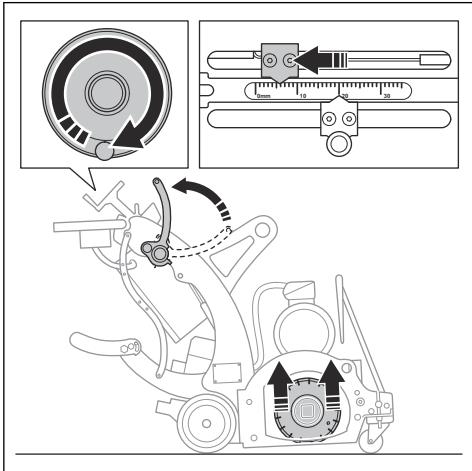


7. Nuimkite deimantinių diskų būgną.

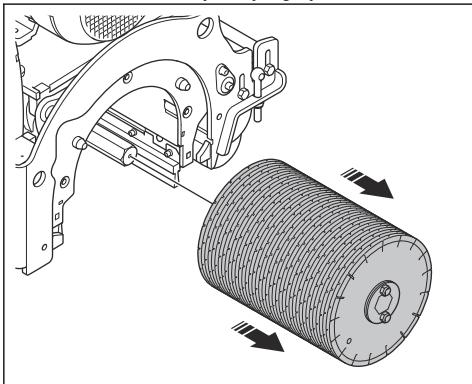


8. Atlaisvinkite veržles (A) ir (B).

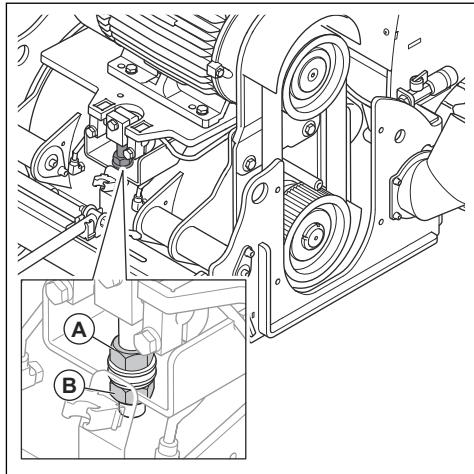

9. Išsukite varžtą (C), nuimkite įvorę (D), skriemulį (E) ir pavaros diržą (F).

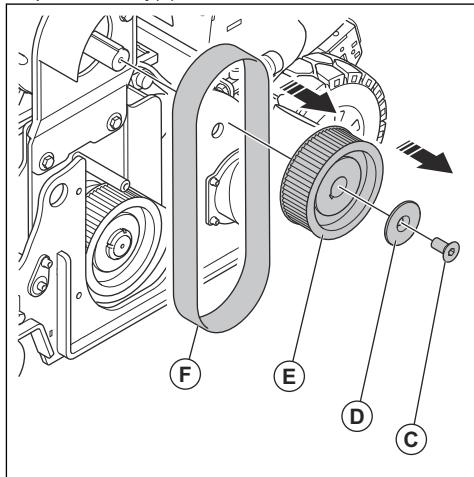


10. Nusukite veleno veržlę (G) kablio tipo veržliarakčiu (H).

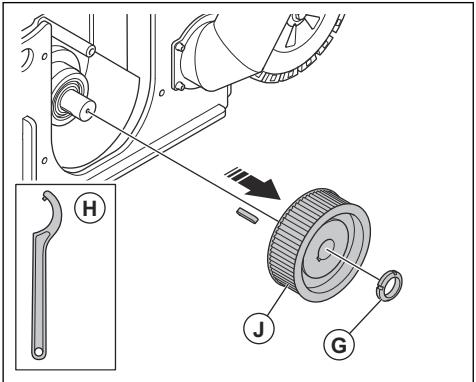


11. Nuimkite skriemulį (J).

12. Įtaisykite skriemulį (K) iš rinkinio.

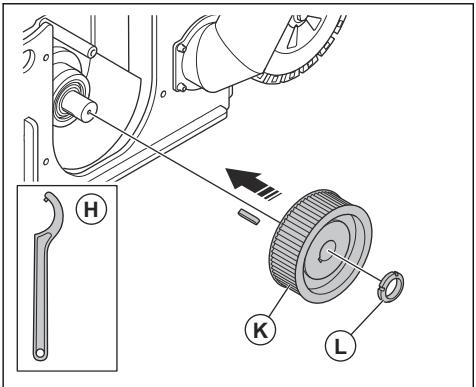


13. Įsukite naują veleno veržlę (L) iš rinkinio. Suveržkite ją kablio tipo veržliarakčiu (H).

14. Įtaisykite pavaros diržą (M) ir skriemulį (N) iš rinkinio.

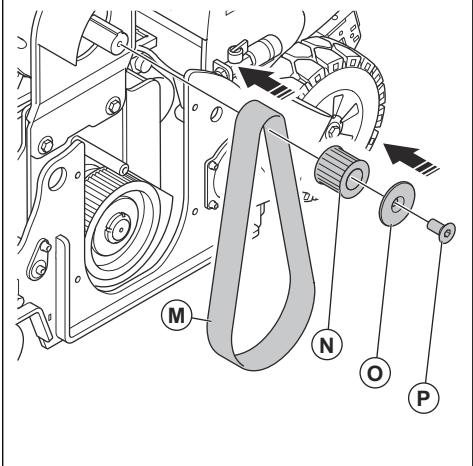


15. Priveržkite įvorę (O) varžtu (P).


16. Įtaisykite betono frezavimo būgną.

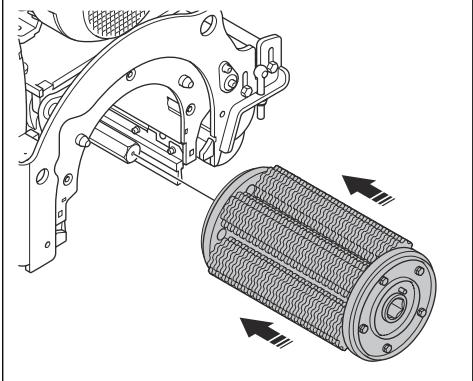


17. Įtaisykite šoninį gaubtą.

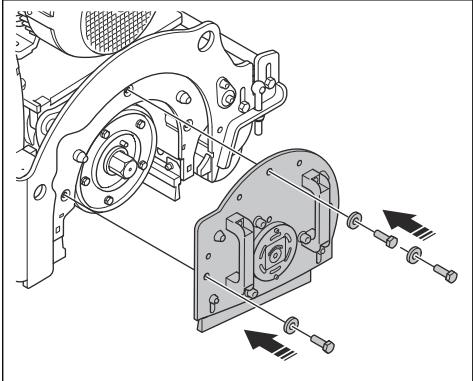

18. Itaisykite atraminę plokštę.

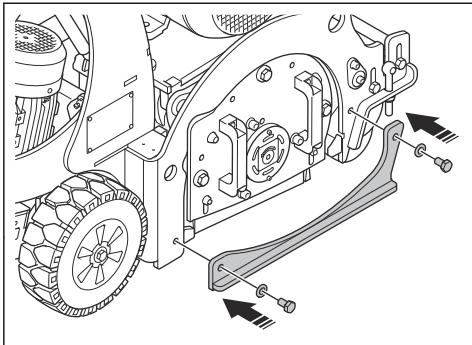


19. Išmatuokite pavaro diržo įtempimą pavaro diržo (A) centre. Tinkamas įtempimas yra 117 Hz.

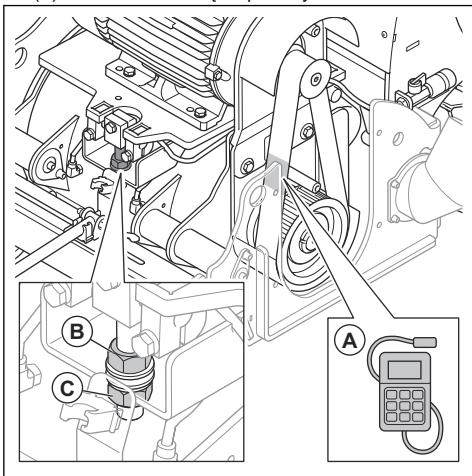


20. Jei reikia, veržle (B) sureguliuokite pavaro diržo įtempimą.

21. Priveržkite veržlę (C).

22. Uždékite pavaro diržo gaubtą (E) ir gaubtą (D).

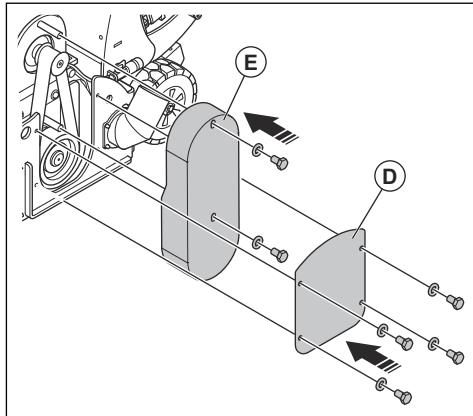

23. Nustatykite valdymo skydelio sukimosi krypties jungiklį į sukimosi pagal laikrodžio rodyklę (CW) padėti.

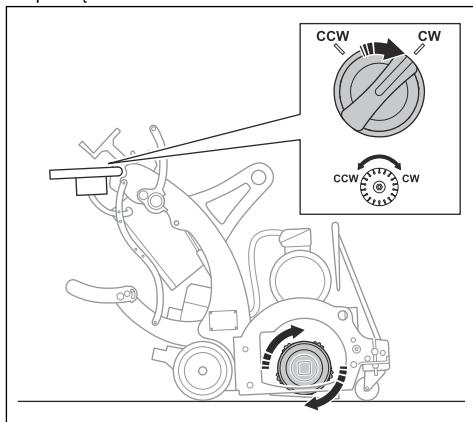

PERSPĖJIMAS: Kai gaminis naudojamas kaip betono frezavimo mašina, negalima nustatyti sukimosi krypties prieš laikrodžio rodyklę.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Per didelę vibracija ir (arba) neįprastas garsas.	Įrankiai susidėvėjė arba pažeisti.	Pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.
	Sugedės guolis.	Patikrinkite ašies varančiojo veleno guolių ir, jei reikia, pakeiskite.
	Netinkamai įtemptas pavaros diržas.	Patikrinkite pavaros diržo įtempimą. Žr. <i>Pavaros diržo įtempimo patikra psl. 58.</i>
	Sugedės variklis.	Pakeiskite variklį.
	Įrankių būgnas nustatytas į per didelį darbinį gylį.	Sumažinkite darbinį gylį.
Pablogėjė našumo rezultatai arba jų nėra.	Įrankiai susidėvėjė arba pažeisti.	Pakeiskite susidėvėjusias dalis.
	Naudojamo tipo įrankiai netinkami paviršiu.	Pakeiskite įrankius pritaikytais atitinkamam paviršiu.
Nepavyksta užvesti variklio.	Trūksta maitinimo šaltinio fazės.	Patikrinkite maitinimo šaltinį.
	Netinkama maitinimo šaltinio fazė.	Sureguliuokite fazę.
	Avarinio stabdymo mygtukas išjungtas.	Norėdami išjungti, pasukite avarinio stabdymo mygtuką.
	I pavaros sistemą netiekiamas maitinimas.	Paleiskite pavaros sistemą, paskui paleiskite būgno variklį.
	Sugedės komponentas.	Pakeiskite sugedusį komponentą.
	OPC neįrengta.	Įrenkite OPC.
	Pailginimo kabelis atjungtas arba sugadintas.	Prijunkite pailginimo laidą arba, jei reikia, pakeiskite ji.
Gaminys po kurio laiko sustoja.	Dėl perkrovos atleidžiamas variklio apsauginis jungiklis.	Sumažinkite pjovimo gylį.
	Sugedės variklis.	Patikrinkite variklį.
Pavaros sistema veikia netinkamai.	Pavaros sistemos pedalai neįjungti.	Spustelėkite pavaros sistemos pedalus pastumdamis iš priekės.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas



PERSPĖJIMAS: Būkite atsargūs gabienimo metu. Gaminys yra sunkus, todėl krisdamas arba judėdamas gabienimo metu gali sužaloti arba padaryti žalos.



PASTABA: Prieš transportuodami patraukite kėlimo svirtį. Transportuojant įrankiai turi nesiekti žemės.




PASTABA: Nevilkite gaminio už transporto priemonės.


- Ratų paskirtis – perkelti gaminį trumpesniais atstumais. Kai atstumas yra didesnis, norédami gabenti, pakelkite gaminį arba perkeltite gaminį į transporto priemonę.
- Transportuodami gaminį naudokite apsauginį uždangalą. Naudojant uždangalą gaminybė apsaugojamas nuo natūralių veiksnių, pvz., lietais ar sniego.

Norédami išjungti ir įjungti pavaro sistemos

1. Spustelėkite išorines pavaro sistemos pedalų puses, kad išjungtumėte pavaro sistemą.

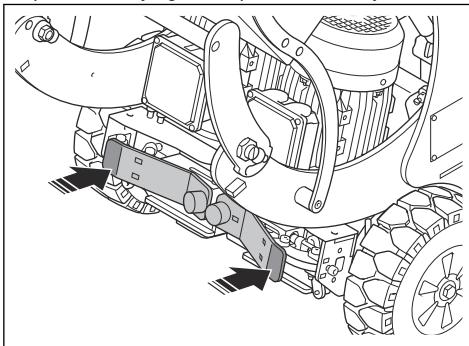

2. Spustelėkite vidines pavaro sistemos pedalų puses, kad įjungtumėte pavaro sistemą.

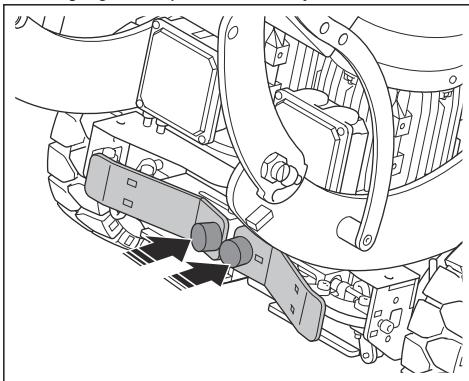

Gaminio perkėlimas rankiniu būdu, kai variklis yra išjungtas



PERSPĖJIMAS: Prieš perkeldami gaminį, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.



PERSPĖJIMAS: Avékite apsauginius batus su plieninėmis nosimis ir neslystančiais padais.



PERSPĖJIMAS: Nestumkite gaminio ant rampos arba nuo jos rankiniu būdu, kai pavaro sistema išjungta. Gaminį rankiniu būdu perkeltite tik ant lygaus paviršiaus.

1. Išjunkite pavaro sistemą. Žr. *Norédami išjungti ir įjungti pavaro sistemą psl. 67.*
2. Stumkite gaminį paėmę už rankenų.
3. Ijunkite pavaro sistemą. Žr. *Norédami išjungti ir įjungti pavaro sistemą psl. 67.* Kai variklis išjungtas, jis atlieka stovėjimo stabdžio funkciją ir apsaugo nuo gaminio atsitiktinio pajudėjimo.

Gaminio perkėlimas ant rampos ir nuo jos



PERSPĖJIMAS: Būkite itin atsargūs perkeldami gaminį ant rampos arba nuo jos. Gaminys yra sunkus ir krisdamas arba judėdamas per greitai gali sužaloti.



PERSPĖJIMAS: Dirbdami ant stataus šlaito rampos, visada naudokite gervę. Nevaikščiokite ir nestovėkite po gaminiu arba šalia jo.

- Norédami nukelti gaminį nuo rampos, létai judékite su gaminiu į priekį.
- Norédami užkelti gaminį ant rampos, létai judékite su gaminiu atbulomis.
- Būdami ant rampos, nesukite gaminio į kairę ar dešinę didesniu nei 45° kampu.

Gaminio kėlimas



PERSPĖJIMAS: Išsitinkite, kad kėlimo įranga atitinka reikalavimus, kad galinį būtų galima kelti saugiai. Ant gaminio esančioje vardinėje plokštéléje nurodytas gaminio svoris.




PERSPĖJIMAS: Nevaikščiokite ir nestovėkite po paketu gaminiu arba šalia jo. Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau nuo darbo zonos.



PERSPĖJIMAS: Nekelkite pažeisto gaminio. Patikrinkite, ar gerai įtaisyta ir nepažeista kėlimo kilpa.

1. Pritvirtinkite kėlimo įrangą prie kėlimo kilpos.

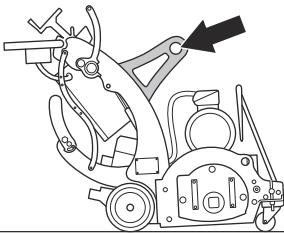

2. Saugiai pakelkite gaminį.

Gaminio pritvirtinimas prie transporto priemonės

- Įsitikinkite, kad įjungti varomieji ratai. Žr. Norėdami išjungti ir įjungti pavaro sistemos psl. 67.
- Pritvirtinkite tvirtinimo diržus prie kėlimo kilpos ir tvirtinimo diržams skirtų kiaurymiu. Žr. Gaminio apžvalga psl. 38 Informacijos apie tai, kur jūsų turimame gaminyje yra tvirtinimo diržų kiaurymės, žr. .

Techniniai duomenys BMC 335, BMC 335RC

	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 480 V, 60 Hz
Variklio galia, kW	15+1,1	
Elektros jungtis, V	3 x 400	3 x 480
Dažnis, Hz	50	60
Maitinimo jungtis, polius / A	5/63	
Elektros srovės suvartojimas, A	27,4+3,4	
Darbinis plotis, mm	335	
Deimantinių diskų būgno sukimosi greitis, min ⁻¹	3000	
Betono frezavimo būgno sukimosi greitis, min ⁻¹	1000	
Guolių tepalo tipas	E08729	
BMC 335: Svoris, be būgno, kg	430	
BMC 335: Svoris, išk. būgną su diskais, kg	493	
BMC 335RC: Svoris, be būgno, kg	432	
BMC 335RC: Svoris, išk. būgną su diskais, kg	495	
Triukšmo emisijų lygiai ⁵	83	
Triukšmingumas ⁶	102	

⁵ Paklaida 3 dB(A)

⁶ Paklaida 3 dB(A)

3. Pritvirtinkite ir priveržkite tvirtinimo diržus prie transportavimo priemonės.

Laikymas



PASTABA: Nelaikykite gaminio lauke.
Visada laikykite gaminį viduje.

- Laikykite gaminį sausoje neužšalantiesi vietoje.
- Prieš palikdami gaminį saugoti, išvalykite jį ir atlikite visus techninės priežiūros darbus.
- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiekštų vaikai arba neįgalioti asmenys.

Gaminio utilizavimas

- Laikykites vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Kai gaminys nebenaudojamas, nusiuskite jį Husqvarna pardavėjui arba atiduokite į perdirbimo vietą.

	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 480 V, 60 Hz
Vibracijos lygis (rankena), m/s ² ⁷	2,3	
Aplinkos temperatūra, °C	-5-40	
Dulkiai žarnos jungties skersmuo, mm	100	
Važiavimo greitis, m/min.	0,5-11,6	

Pasižymėkite: Jeigu jūsų turimo gaminio elektros specifikacijos nėra lentelėje, dėl išsamesnės

informacijos kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Ilginamieji kabeliai

Kabelio ilgis	Skersmuo			
	≤ 16 A	≤ 32 A	≤ 63 A	≤ 125 A
Apskaičiuojamas jungiant GG įvesties saugiklius ⁸ :	16 amperų	32 amperų	63 amperų	125 amperų
> 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
20 m > 50 m	2,5 mm ²	4 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
50 m > 75 m	4 mm ²	6 mm ²	16 mm ²	35 mm ²

Informacija apie pateiktus triukšmo ir vibracijos duomenis



Šios pateiktos reikšmės buvo gautos atliktus tyrimus laboratorijoje pagal nurodytų direktyvų arba standartų reikalavimus ir gali būti lyginamos su kitų gaminių, išbandytų pagal tą pačią direktyvą arba standartą

reikalavimius, reikšmėmis. Šios pateiktos reikšmės negali būti naudojamos vertinant pavojų, o konkrečiose darbo vietose išmatuotos reikšmės gali būti didesnės. Faktinės poveikio reikšmės ir konkretiam naudotojui kylantys pavojus yra unikalūs bei priklauso nuo naudotojo darbo būdo, gaminio naudojimo, poveikio laiko, naudotojo fizinės būklės bei gaminio būklės.

⁷ Paklaida 1,5 m/s²

⁸ Naudojant kito tipo ar matmens įvesties saugiklius, nei nurodyti, skersmenį reikia perskaiciuoti.

Gaminio matmenys

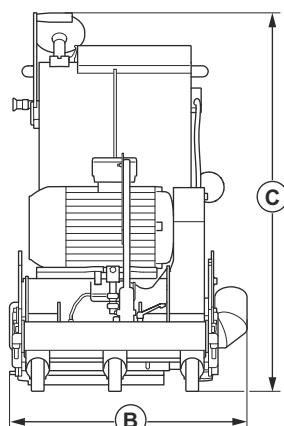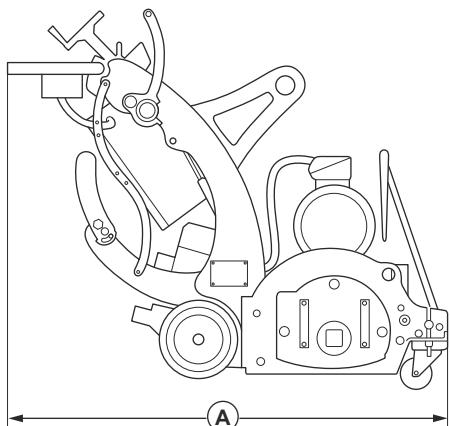

A	Ilgis, mm	1410
B	Plotis, mm	750

C	Aukštis, mm	1158
---	-------------	------

Priedai

Deimantinių diskų būgnas, mėlynas
Deimantinių diskų būgnas, žalias
Deimantinių diskų būgnas, raudonas
Deimantinių diskų būgnas, tuščias

Deimantinius diskus taip pat galima įsigyti atskirai.

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Bendrovė Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Švedija, tel. +46- 36-146500, atsakingai patvirtina, kad
gaminys:

Aprašymas	Betono frezavimo mašina
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	BMC 335
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2022 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Martin Huber

„R&D“ direktorius, betoniniai paviršiai ir grindys

„Husqvarna AB“, statybų padalinys

atsakingas už techninę dokumentaciją



ES atitikties deklaracija

Bendrovė Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Švedija, tel. +46- 36-146500, atsakingai patvirtina, kad
gaminys:

Aprašymas	Betono frezavimo mašina
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	BMC 335RC
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2022 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/53/ES	„dėl radijo įrangos“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Martin Huber

Mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus direktorius, Betoninių paviršių ir grindų padalinys

„Husqvarna AB“, statybų padalinys

atsakingas už techninę dokumentaciją



Saturs

levads.....	73	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	102
Drošība.....	77	Tehniskie dati: BMC 335, BMC 335RC.....	104
Lietošana.....	82	Piederumi.....	105
Apkope.....	90	Atbilstības deklarācija.....	107
Problēmu novēršana.....	101		

levads

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir elektriska slīpmašīna betona, akmens un asfalta virsmām. Modeli BMC 335 vada līdzī ejošs lietojās. Modeli BMC 335RC var vadīt, izmantojot tālvadības pulti.

Izstrādājumu var izmainīt, pārveidojot par skarifikatoru.

Paredzētā lietošana

Izstrādājums tiek izmantots, lai nonemtu betona, akmens un asfalta virsmu augšējo slāni noteiktā frēzēšanas dziļumā.

Ja izstrādājums tiek izmantots kā skarifikators, to izmanto, lai padarītu virsmas raupjas, lai nonemtu slāņus vai ceļa apzīmējumus.




BRĪDINĀJUMS:

Neizmantojet izstrādājumu kā skarifikatoru, ja nav veiktas atbilstošās modifikācijas. Skatiet: *Izstrādājuma pārveidošana par skarifikatoru, 50 Hz lpp. 94* vai *Izstrādājuma pārveidošana par skarifikatoru, 60 Hz lpp. 97.*

Nelietojet izstrādājumu citiem uzdevumiem.

Izstrādājums ir paredzēts profesionāliem operatoriem rūpnieciskam lietojumam.


Izstrādājuma pārskats

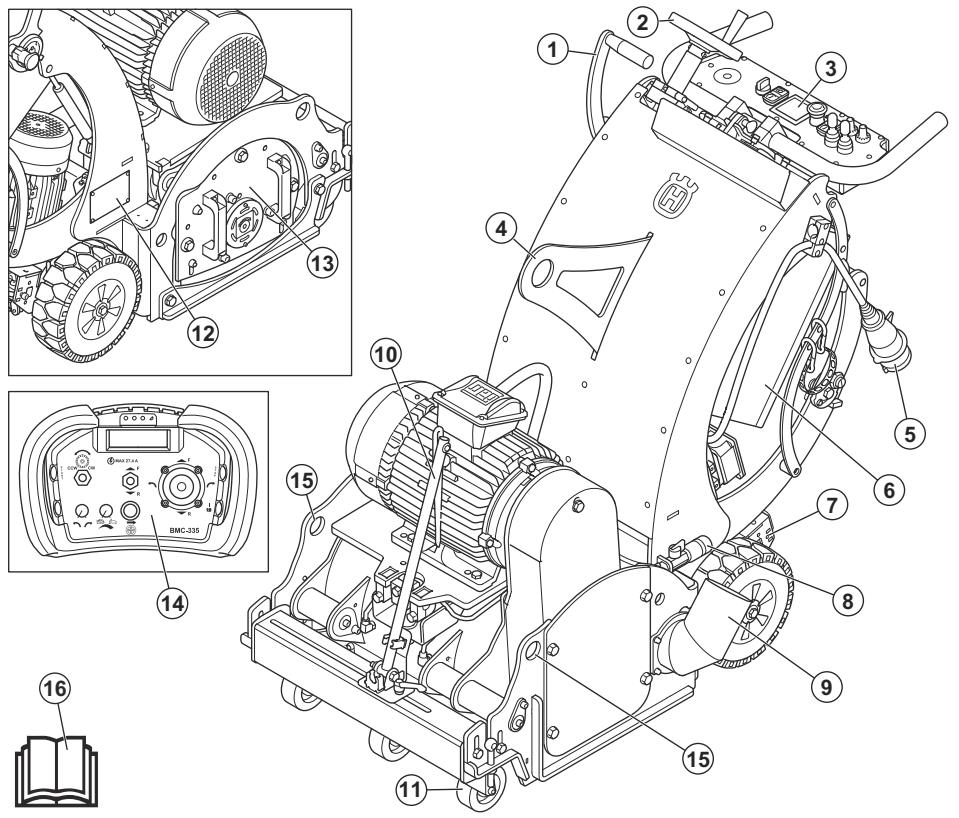

1. Pacelšanas svira
2. Dzīluma regulēšanas rats
3. Vadības panelis
4. Celšanas cilpa
5. Kontaktspraudnis
6. Elektriskais bloks ar elektrotīkla slēdzi
7. Piedziņas sistēmas pedālis
8. Ūdens pieslēgums
9. Putekļu savācēja savienotājs
10. Virziena rāditājs
11. Priekšējais ritenis
12. Datu plāksnīte
13. Sānu pārsegis
14. Tālvadības pults (BMC 335RC)
15. Savilcēja atvere
16. Lietošanas rokasgrāmata


Piezīme: Ja darbam ir nepieciešams ūdens, sazinieties ar Husqvarna apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju.

Vadības pults pārskats

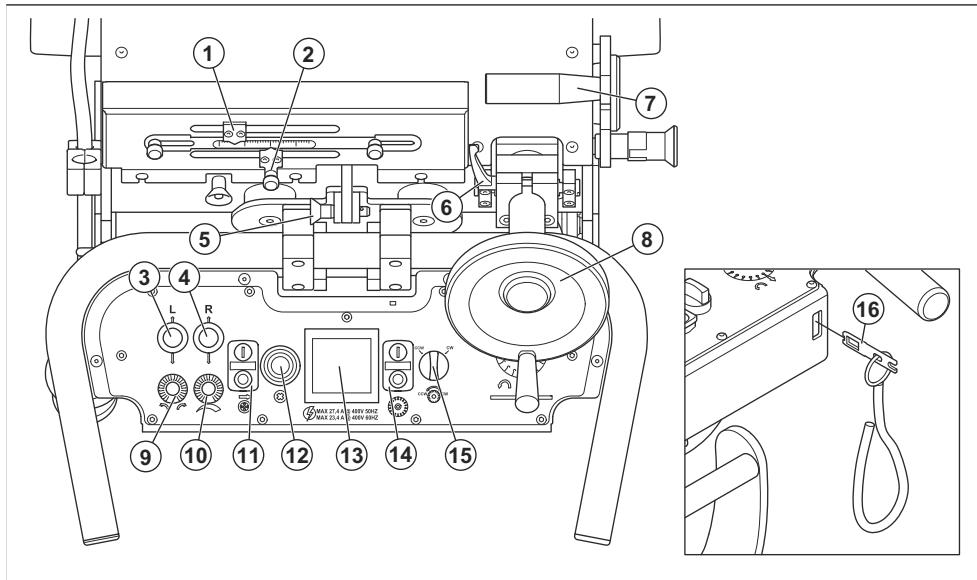

1. Dzīluma regulēšanas rādītājs
2. Manuāls dzīluma rādītājs
3. Kreisās puses piedziņas riteņa turpgaitas un atpakaļgaitas kursorsvira
4. Labās puses piedziņas riteņa turpgaitas un atpakaļgaitas kursorsvira
5. Stūrēšanas bloķēšana
6. Dzīluma regulēšanas rata fiksators
7. Pacelšanas svira
8. Dzīluma regulēšanas rats
9. Sekošanas vadības ierīce
10. Ātruma regulēšana
11. Piedziņas motora ieslēgšanas un izslēgšanas pogas
12. Avārijas apturēšanas poga
13. Ampērmets
14. Veltīņa motora ieslēgšanas un izslēgšanas pogas
15. Rotācijas virziena slēdzis, veltīņa motors
16. Operatora klātbūtnes uzraudzības sistēma (Operator Presence Control, OPC)

Attālās vadības pārskats BMC 335RC

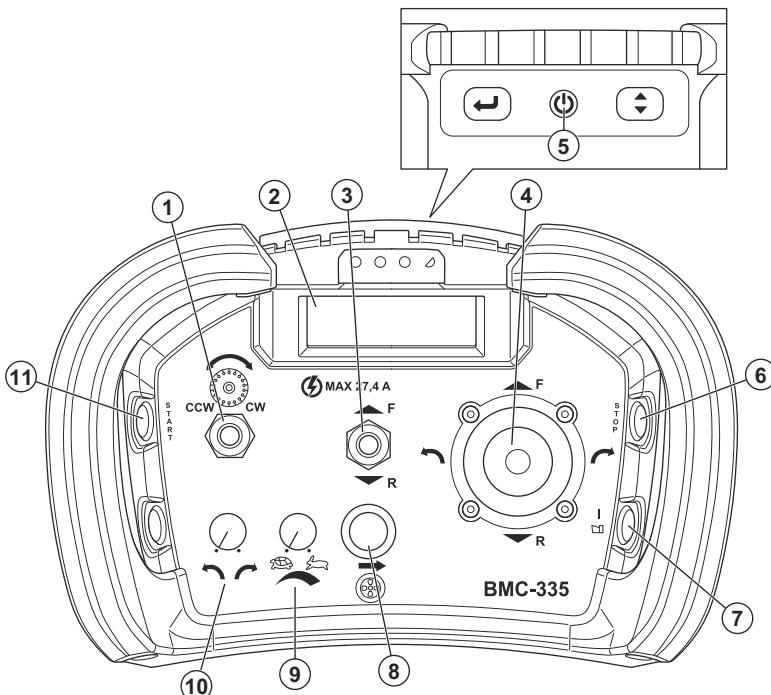

1. Rotācijas virziena slēdzis, veltīta motors
2. Dispējs
3. Slēdzis darbībai uz priekšu vai atpakaļ
4. Kursorsvira
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6. Veltīta motora apturēšanas poga
7. Pāra savienojuma režīma poga
8. Automātiskā piedziņa
9. Ātruma regulēšana
10. Izsekošanas pielāgošana
11. Veltīta motora ieslēgšanas poga

Simboli uz izstrādājuma



Būdinājums. Šis izstrādājums var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi.



Augsts spriegums.



Uzmanieties, lai kermēna daļas neatrastos karstu virsmu tuvumā.



Stiprinājuma vieta celšanai.



Turiet rokas drošā attālumā no rotējošajām daļām.



Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.



Lietojiet apstiprinātu respiratoru.



Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.



Izmantojiet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus.



Izmantojiet apstiprinātus aizsargcimdus.




Izmantojiet apstiprinātus aizsargapavus.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām ES direktīvām.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/norādes atbilst noteiktu valstu sertifikācijas prasībām.

Datu plāksnīte

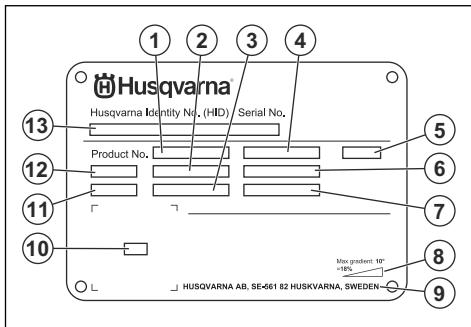

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tieki izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegtā instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.

1. Izstrādājuma numurs
2. Izstrādājuma svars
3. Nominālā jauda
4. Nominālais spriegums
5. Korpus
6. Nominālā strāva
7. Frekvence
8. Maksimālais slīpuma leņķis
9. ražotājs
10. Skenējams kods
11. Ražošanas gads
12. Modelis
13. Sērijas numurs

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.



IEVĒROJIET: Tieki izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegtā instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tieki izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Šis izstrādājums ir bīstams rīks, ja ar to nerīkojas uzmanīgi vai ja to lieto nepareizi. Šis izstrādājums var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Pirms izstrādājuma lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot šis lietotāja rokasgrāmatas saturs.
- Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas.
- Jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un noteikumi.
- Izstrādājuma lietošanas laikā operatoram un tā darba devējam jāzina un jānovērš iespējamie riski.
- Neļaujiet neviennai personai izmantot izstrādājumu, ja tā nav izlasījusi un sapratusi lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nedarbīniet izstrādājumu, ja neesat saņēmis apmācību. Pārliecīnieties, ka visi lietotāji ir saņēmuši apmācību.
- Neļaujiet bērniem lietot šo izstrādājumu.
- Atļaujiet tikai pilnvarotām personām lietot šo izstrādājumu.
- Operators ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem, kas rodas citām personām vai to īpašumam.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja esat noguris, slims vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.
- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauku var traucēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko implantu darbībai. Lai samazinātu nopietnu vai nāvējošu traumu risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implanti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implanta izgatavotāju.
- Gādājiet, lai izstrādājums ir tīrs. Pārliecīnieties, ka varat skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
- Izstrādājuma pārveidošana ir aizliegta.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja pastāv iespēja, ka to ir pārveidojušas citas personas.

Darbības drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet: *Individuālie aizsarglīdzekļi* lpp. 79.
- Personām ar asinsrītēm var izraisīt asinsrītes vai nervu sistēmas bojājumus. Ja jūtāt pārmērīgas vibrāciju ietekmes simptomus, meklējiet medicīnisku

palīdzību. Tie var būt šādi: tirpšana, nejuīgums, tirpas, durstīšana, sāpes, vājums vai izmaiņas ādas krāsā un stāvoklī. Šie simptomi parasti ir novērojami pirkstos, rokās vai locītavās.

- Nelietojiet izstrādājumu, ja nav uzstādīti visi aizsargājošie pārsegi.
- Pārliecīnieties, vai zināt, kā ārkārtas situācijā ātri apturēt dzinēju.
- Pirms iekārtas atstāšanas apturiet motoru un atvienojiet barošanas kabeli. Parūpējieties, lai nerastos nejaušas iedarbināšanas risks.
- Uzmanieties, lai apgērbs, gari mati un rotaslietas netiktu ierautas kustīgajās daļās
- Pārliecīnieties, ka esat drošā un stabilā pozīcijā darbības laikā.
- Izstrādājumu drīkst darbināt tikai uz horizontālām virsmām.
- Neizmantojiet iekārtu, ja negādījuma brīdī jums nebūs iespēju sanemt palīdzību
- Vienmēr lietojiet apstiprinātus piederumus. Plašāku informāciju jautājiet savam Husqvarna izplātitājam.
- Ja izstrādājumā ir jūtama vibrācija vai neparasti spēcīgs troksnis, nekavējoties apturiet to. Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav bojājumu. Novērsiet bojājumus vai laujiet pilnvarotam apkopes pakalpojumu sniedzējam veikt remontu.
- Pievienojiet izstrādājumu putekļu savācējam, lai izsūktu putekļus.
- Nevelciet putekļu savācēja šķūteni. Izstrādājums var nokrunt un izraisīt traumas vai bojājumus.
- Atstājiet putekļu savācēju ieslēgtu līdz brīdim, kamēr motors pilnībā apstājas.
- Darbīniet izstrādājumu tikai, atrodoties aiz tā un turot rokas uz roktura.
- Pārbaudiet, vai uz rokturiem nav eļjas.

Drošība saistībā ar vibrācijām



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izstrādājuma lietošanas laikā no tā uz operatoru iet vibrācija. Regulāra un bieža izstrādājuma izmantošana var izraisīt operatora traumas vai palielināt to nopietnumu. Traumas var rasties pirkstiem, plaukstām, plaukstas locītavām, rokām, pleciem/un/vai nerviem, kā arī citu ķermeņa daļu asinsvadībā. Traumas var būt destruktīvas un/vai ar paliekošām sekām, kā arī pakāpeniski palielināties nedēļu, mēnešu vai gadu laikā. Traumas ir iespējamas asinsrītes sistēmai, nervu sistēmai, locītavām un citām ķermeņa dalām.
- Simptomi var izpaušties izstrādājuma lietošanas vai citā laikā. Ja jums ir parādījušies simptomi un jūs turpināt lietot izstrādājumu, simptomi var palielināties un kļūt paliekoši. Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja parādās šādi vai savādāki simptomi:

- nejūtīgums, sajūtu zudums, zvanīšana ausīs, durosās sajūtas, sāpes, dedzinošas sajūtas, pulsējošas sajūtas, stūvums, neveiklība, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas.
 - Aukstā laikā simptomi var pastiprināties. Kad lietojat izstrādājumu aukstā vidē, izmantojet siltas drēbes, kā arī turiet rokas siltumā un sausumā.
 - Lai uzturētu pareizu vibrāciju līmeni, lietojiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
 - Izstrādājumam ir vibrāciju slāpēšanas sistēma, kas samazina vibrāciju, kura iet no rokturiem uz operatoru. Ľaujiet izstrādājumam paveikt darbu. Nes piediet uz to ar spēku. Turiet izstrādājuma rokturus nesaspīndzīnoties, taču pārliecīnieties, ka kontrolējat un vadāt to drošā veidā. Nes piediet rokturus iekšā pret gala atdūrēm vairāk nekā nepieciešams.
 - Turiet rokas tikai uz roktura vai rokturiem. Sargiet pārējās kermeņa daļas no šī izstrādājuma.
 - Ja pēkšņi rodas spēcīgas vibrācijas, nekavējoties apstādiniet izstrādājumu. Neturpiniet lietošanu, kamēr palielināto vibrāciju iemesls nav novērts.

Aizsardzība pret putekļiem



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Lietojot izstrādājumu, gaisā var būt putekļi. Putekļi var radīt smagas traumas un neatgriezeniski sabojāt veselību. Vairākas iestādes ir atzinušas, ka sīlīcija dioksiда putekļi ir kaitīgi. Šo veselības problēmu piemēri ir šādi:
 - nāvējošas plaušu slimības, hronisks bronhīts, silikoze un plaušu fibroze;
 - vēzis;
 - dzemdību pataloģija;
 - ādas iekaisums.
 - Lietojet pareizu aprīkojumu, lai samazinātu putekļu un izplūdes gāzu daudzumu gaisā, uz darba aprīkojuma, virsmām, drēbēm un ķermeņa daļām. Šāda aprīkojuma piemēri ir putekļu savākšanas sistēmas un ūdens smidzinātāji, kas nelauj rasties putekļiem. Kur vien iespējams samaziniet putekļu izceļšanās iespējas. Pārliecībaites, ka aprīkojums ir pareizi uzstādīts un lietots, kā arī tam ir veikta regulārā apkope.
 - Izmantojet apstiprinātus elpcelu aizsarglīdzekļus. Pārliecībaites, ka elpcelu aizsarglīdzekļi ir piemēroti bīstamajiem materiāliem darbu veikšanas zonā.
 - Pārliecībaites, ka darba zonā ir pietiekama gaisa plūsma.

Drošība saistībā ar trokšņiem



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Augsts trokšņa līmenis un trokšņa ikglaicīga iedarbība var radīt trokšņa izraisi dzirdes zudumu.
 - Lai maksimāli samazinātu trokšņa līmeni, izmantojiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
 - Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
 - Izmantojot dzirdes aizsarglīdzekļus, klausieties, lai sadzīvētu brīdinājuma signālus un balsis. Kad izstrādājums ir apstādināts, nonemiet dzirdes aizsarglīdzekļus, ja vien tie nav nepieciešami darbu veikšanas zonā esošā trokšņa līmena dēļ.

Individuālie aizsarglīdzekļi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ľaujet izplatītājam pašlīdzēt jums izvēlēties pareizo individuālo aizsargaprikojumu.
 - Regulāri pārbaudiet individuālā aizsargaprikojuma stāvokli.
 - Izmantojiet apstiprinātu aizsargķiveri.
 - Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
 - Izmantojiet apstiprinātus elpcēļu aizsarglīdzekļus.
 - Lietojiet acu aizsarglīdzekļus ar sānu aizsargiem.
 - Lietojiet aizsargcimdus.
 - Velciet zābakus ar tērauda purngaliem un neslidošām pazolēm.
 - Lietojiet apstiprinātu apģērbu vai līdzvērtīgu cieši piegulošu apģērbu, kam ir garas piedurknnes un bikšu stari.

Ugunsdzēšamais aparāts

- Darba laikā turiet tuvumā ugunsdzēšamo aparātu.
 - Izmantojiet pulverveida vai tipa oglekļa dioksīda ugunsdzēšamo aparātu.

Darba zonas drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brūdinājumus.

- Neizmantojet izstrādājumu miglā, lietū, spēcīgā vējā, aukstā laikā, zibens riska gadījumā vai citos nelabvēlīgos laika apstākļos.
- Neizmantojet izstrādājumu vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.
- Parūpējieties, lai darba zonā neatrastos bērni, garāmgājēji un dzīvnieki un lai tie uzturētos drošā attālumā no izstrādājuma.
- Gādājiet, lai darba zonā atrodas tikai piederošas personas.
- Gādājiet, lai darba vieta būtu tīra un pietiekami apgaismota.
- Pirms izstrādājuma lietošanas atbrīvojiet darba zonu no šķēršļiem, tai skaitā skrūvēm, vadiem un akmeniem.
- Pārliecinieties, vai izstrādājuma darbības trajektorijā nav kabeļu un šķūtenu.
- Pārliecinieties, vai darba zonā ir pietiekama gaisa plūsma.
- BMC 335RC: Izstrādājumu var ekspluatēt lielā attālumā, izmantojot tālvadības pulti. Neekspluatējiet izstrādājumu, ja nevarat skaidri pārskatīt izstrādājumu un zonu tā tuvumā. Norobežojet darba vietu, lai nepieļautu apkārt esošo personu traumas.

Elektrodrošība



BRĪDINĀJUMS: Elektriski darbarīki vienmēr rada elektrotraumu risku. Nelietojiet izstrādājumu sliktos laikapstākļos. Nepieskarieties zibensnovedējiem un metāla priekšmetiem. Vienmēr izmantojet izstrādājumu atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai, lai novērstu traumas.



BRĪDINĀJUMS: Obligāti izmantojet barošanas bloku ar paliekošās strāvas ierīci (residual-current device — RCD). RCD lietošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.



BRĪDINĀJUMS: Augsts spriegums. Barošanas blokā ir neaizsargātas daļas. Pirms elektriskā bloka durvju atvēršanas obligāti atvienojiet kontaktdakšu.



IEVĒROJIET: Lai motors darbotos bez problēmām, barošanai no izstrādājuma vai generatora jābūt pieteikamai un pastāvīgai. Nepareizs spriegums palielina motora jaudas patēriņu un temperatūru, līdz nostrādā aizsargizslēgšanas kēde. Strāvas vada parametriem jāatbilst valsts un vietējiem noteikumiem. Strāvas kontaktligzdas parametriem jāatbilst izstrādājuma elektriskās kontaktligzdas un pagarinātāja kabeļa strāvas parametriem.

Ja elektrotiklam ir lielāka sistēmas pretestība, izstrādājuma iestēgšanas brīdi var rasties sprieguma kritums. Tas var ieteikt mērķi citu izstrādājumu darbību, piemēram, radīt spuldzišu mirgošanu.

- Pārbaudiet, vai jauda, drošinātājs un tīkla spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz izstrādājuma tehnisko datu plāksnītes.
- Vienmēr izslēdziet izstrādājumu pirms kontaktdakšas atvienošanas.
- Neizmantojet izstrādājumu, ja strāvas vads vai strāvas kontaktdakša ir bojāta. Nododiet to apstiprinātā servisa centrā, lai veiktu remontu. Bojāts strāvas vads var izraisīt nopietnas un nāvējošas traumas.
- Lietojiet strāvas vadu pareizi. Neizmantojet strāvas vadu, lai kustinātu, vilktu vai atvienotu izstrādājumu. Lai atvienotu strāvas vadu, velciet to aiz kontaktdakšas. Nevelciet aiz strāvas vada.
- Nedarbiniet izstrādājumu tāda dzīluma ūdeni, kur izstrādājuma aprīkojums var klūt slajpīš. Aprīkojums var tikt bojāts, un izstrādājums var būt zem sprieguma un izraisīt traumas.
- Izstrādājumam nedrīkst nonākt cita veida mitrums, izņemot ūdeni, ko piegādā ūdens sistēma. Sargājiet izstrādājumu no lietus. Ūdens iekļūšana izstrādājumā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Vienmēr atvienojiet strāvas vadu, pirms pievienojat vai atvienojat motora kabeļu un elektriskā bloka savienojumu.

Instrukcijas par izstrādājuma zemējumu



BRĪDINĀJUMS: Nepareizs savienojums var izraisīt elektriskās strāvas triecīnu. Konsultējieties ar apstiprinātu elektriku, ja neesat pārliecināts, vai kontaktligzda ir pareizi zemēta.

Nemainiet kontaktdakšu pret tādu, kas neatbilst rūpniecības specifikācijai. Ja kontaktdakša vai barošanas kabelis ir bojāts un tas ir jānomaina, sazinieties ar Husqvarna apkopes pakalpojumu nodrošinātāju. Ievērojiet vietējos noteikumus un likumus.

Ja pilnībā neizprotat instrukcijas par zemētu izstrādājumu, konsultējieties ar apstiprinātu elektriku.

Izmantojet tikai sazemētu āra pagarinātāju ar sazemētām kontaktdakšām un sazemētu kontaktligzdu, kas atbilst ierīces kontaktdakšai.

Izstrādājumam ir iezemēts barošanas kabelis un kontaktdakša. Vienmēr pievienojiet izstrādājumu zemētai kontaktligzdi. Tādējādi tiek samazināts elektriskās strāvas trieciena risks klūmes gadījumā.

Neizmantojiet ar izstrādājumu elektriskos adapterus.

Pagarinātāja vadi

- Izmantojiet tikai apstiprinātus, pietiekami garus pagarinājuma vadus.
- Nominālajai vērtībai uz pagarinātāja vada ir jābūt tādai pašai vai lielākai nekā vērtībai, kas norādita uz izstrādājuma tehnisko datu plāksnes.
- Lietojiet iezemētus pagarinātājus.
- Lietojot izstrādājumu ārpus telpām, izmantojiet lietošanai ārā pieņemto pagarinātāja vadu. Tas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Pagarinātāja savienojumu uzturiet sausu un paceltu no zemes.
- Sargājiet pagarinātāja kabeli no karstuma, eļļas, asām malām un kustīgām detalām. Bojāts kabelis palielinā elektriskās strāvas trieciena risku.
- Pārliecinieties, vai pagarinātāja vads un ir labā stāvoklī un nav bojāts.
- Nelietojiet satītu pagarinātāja vadu. Tādējādi pagarinātāja vads var pārmērīgi sakarst.
- Nodrošiniet, lai izstrādājuma lietošanas laikā pagarinātāja vads atrastos aiz jums un izstrādājuma. Tas pasargā pagarinātāja vadu no bojājumiem.

Izstrādājuma drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nelietojiet izstrādājumu ar bojātām drošības ierīcēm.
- Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar savu Husqvarna servisa pārstāvi.

Avārijas apturēšanas poga

Ārkārtas izslēgšanas poga tiek izmantota, lai ātri izslēgtu motoru.

Avārijas apturēšanas pogas pārbaude

Informāciju par to, kur atrodas jūsu izstrādājuma avārijas apturēšanas poga, skatiet šeit: *Vadības pults pārskats lpp. 75.*

- Pagrieziet avārijas apturēšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to izslēgtu.
- Iedarbiniet ierīci. Skatiet šeit: *Izstrādājuma iedarbināšana lpp. 86.*
- Nospiediet avārijas apturēšanas pogu.
- Pārliecinieties, vai motors ir apstājies.

- Pagrieziet avārijas apturēšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai izslēgtu.

Operatora klātbūtnes kontrole (OPC)

Kad OPC ir aktivizēta, motors apstājas. Skatiet šeit: *Operatora klātbūtnes uzraudzības sistēmas (Operator Presence Control, OPC) pārbaude lpp. 81.*

Operatora klātbūtnes uzraudzības sistēmas (Operator Presence Control, OPC) pārbaude

- Iedarbiniet ierīci. Skatiet: *Izstrādājuma iedarbināšana lpp. 86.*
- Izvelciet OPC atslēgu. Ja motors neapstājas 3 sekunžu laikā, sazinieties ar apstiprinātu Husqvarna apkopes pakalpojumu sniedzēju.

Drošības norādījumi par apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 79.*
- Veiciet tikai to apkopi, kas norādīta lietotāja rokasgrāmatā. Uzdodiet pilnvarotam apkopes pakalpojumu sniedzējam veikt visus pārējos apkopes darbus.
- Ja apkope netiek veikta pareizi un regulāri, traumu gūšanas risks un bojājumu izstrādājumam risks palielinās.
- Pirms apkopes nošķirt izstrādājumu, lai noņemtu bīstamos materiālus.
- Pirms apkopes apturiet motoru, izvelciet operatora klātbūtnes uzraudzības sistēmu un atvienojiet barošanas kabeļa kontaktspraudni.
- Veiciet izstrādājuma apkopi uz stabila, līdzsena pamata.
- Izstrādājuma pārveidošana ir aizliegta. Ražotāja neapstiprinātās izstrādājuma izmaiņas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.
- Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos piederumus un rezerves daļas. Ražotāja neapstiprināti piederumi un rezerves daļas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.
- Pēc apkopes veiciet izstrādājuma vibrācijas līmena pārbaudi. Ja tas nav pareizs, sazinieties ar pilnvarotu apkopes pārstāvi.
- Uzdodiet apkopes pārstāvīm regulāri veikt izstrādājuma apkopi.

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodoļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.


Darbības, kas jāveic pirms izstrādājuma iedarbināšanas

- Uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
- Uzmanīgi izlasiet putekļu savācēja lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.
- Modelim BMC 335RC: Uzmanīgi izlasiet tālvadības pults lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka izprotat norādījumus.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet: *Individuālē aizsarglīdzekļi* lpp. 79.
- Gādājiet, lai darba zonā atrodas tikai piederošas personas.
- Veiciet regulāru apkopi. Skatiet: *Apkopēs grafiks* lpp. 91.
- Pārbaudiet, vai izstrādājums ir samontēts pareizi un nav bojāts.
- Novietojiet izstrādājumu darba zonā. Pārliecinieties, vai virsma ir līdziena. Nodrošiniet, lai izstrādājums tiktu droši un pareizi transportēts uz darba zonu. Skatiet: *Transportēšana* lpp. 102.
- Nodrošiniet, lai priekšējo riteņu augstums tiek iestāts pareizi, atbilstoši veicamajam darbam. Skatiet: *Priekšējo riteņu augstuma regulēšana* lpp. 84.
- Sekojojet, lai darbarīki netriecas pret zemi.
 - Iestatiet celšanas sviru augšējā stāvoklī.
 - Pagrieziet dzīļuma regulēšanas ratu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Pievienojet izstrādājumu putekļu savācēju. Skatiet: *Putekļu savācēja pievienošana* lpp. 85.
- Pievienojet izstrādājumu barošanas avotam. Skatiet: *Izstrādājuma pievienošana barošanas avotam* lpp. 85.
- Pārliecinieties, ka rotācijas virziena slēdzis ir pārslēgts pareizi. Skatiet: *Motora rotācijas virziena iestātīšana* lpp. 85.
- Nodrošiniet, lai zem cilindra korpusa esošo suku augstums ir piemērots darbības dzīļumam. Ja nepieciešams, atlaidiet uzgriežņus, noregulējiet augstumu un tad pievelciet uzgriežņus.

Dimanta asmens veltnis


Atbilstoša dimanta asmeni izvēle darbībai

- Ar sklerometru izpētiet grīdas ciešību.
- Skatiet diagrammu, lai izvēlētos dimanta asmens tipu. X ass attēlo grīdas stiprību, MPa.

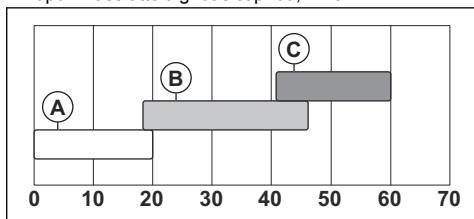

- A: Zilais dimanta asmens.
- B: Zaļais dimanta asmens.
- C: Sarkanais dimanta asmens.

Dimanta asmens veltna salīkšana

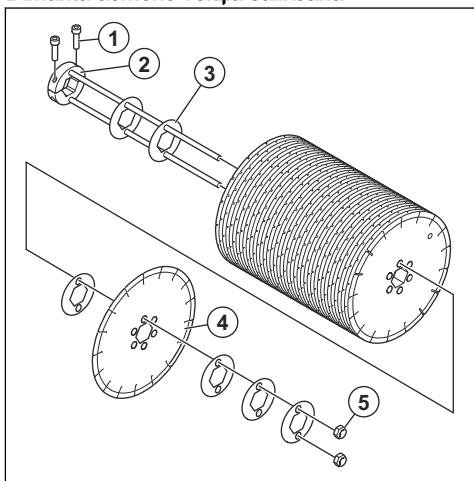

- Iedobes galvas skrūve
- Dimanta asmens veltnis
- Starplika
- Dimanta griezĀjdisks
- Pretuzgrieznis

Dimanta asmeni uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS: Starp katru dimanta asmeni uzstādīt vismaz 1 starpliku.




BRĪDINĀJUMS: Veltī īzskrūvējiet skrūves ar paplāksnēm līdzās esošajās atverēs.




IEVĒROJET: Uzstādīt visus asmeņus ar vienādu rotācijas virzienu.


1. Noņemiet balsta plāksni.

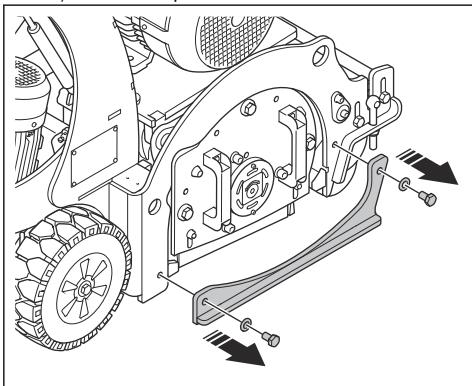


2. Izskrūvējiet skrūves un noņemiet paplāksnes no sānu pārsega.

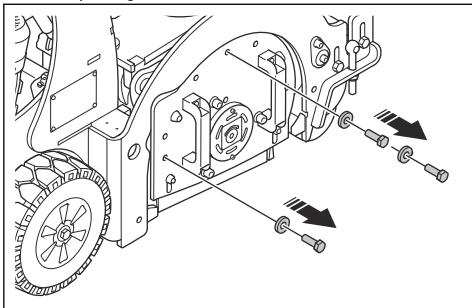

3. Ievietojet skrūves ar paplāksnēm līdzās esošajās atverēs.

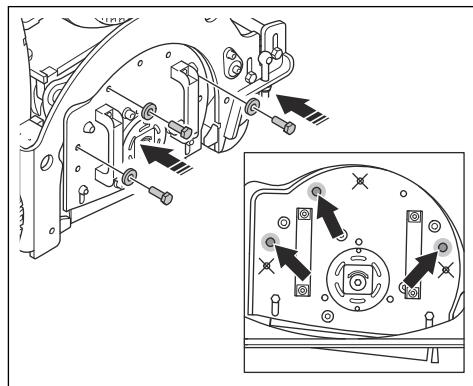


4. Grieziet skrūves, lai nobīdītu sānu pārsegū.

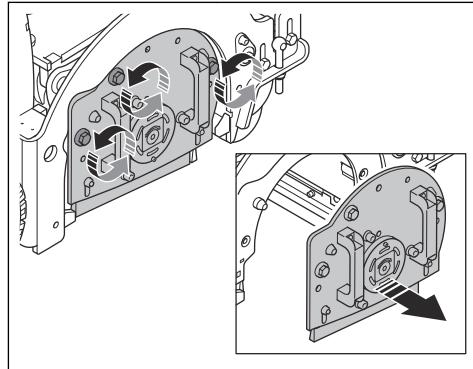


Piezīme: Pēc sānu pārsega noņemšanas ass tiek atlauta.

5. Uzstādīt tukšu dimanta asmeņu veltī uz ass.

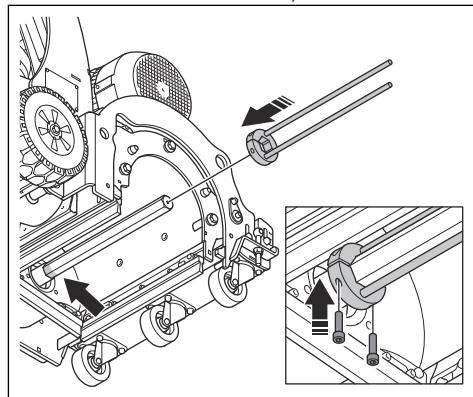


6. Pa vienam (1) uzstādīt starplikas un dimanta asmenus uz ass līdz veltīna galam.

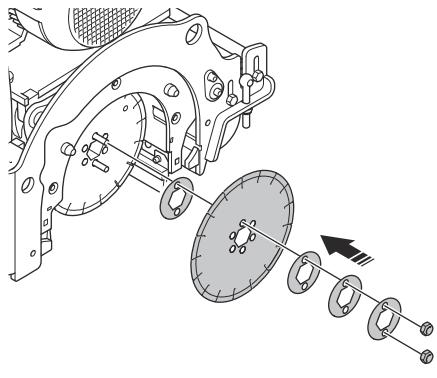


7. Pēc pēdējā dimanta asmens uzstādīt uz ass vismaz 2 starplikas un tad uzskrūvējiet pretuzgriežnus.

8. Uzstādīt sānu pārsegū.

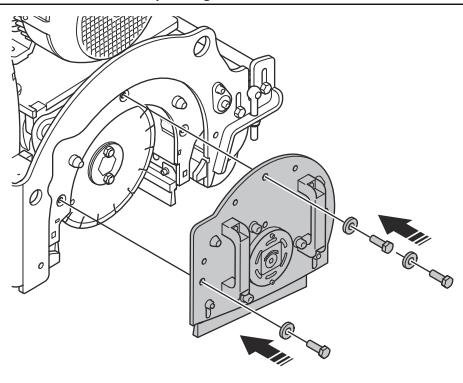

9. Uzstādīt balsta plāksni.

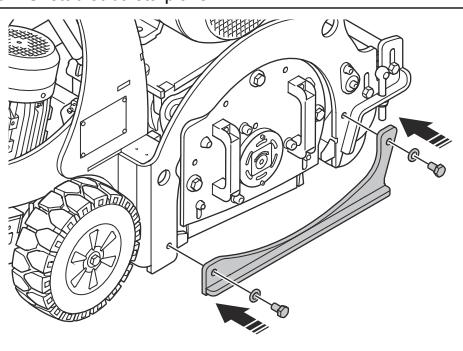


10. Pārbaudiet dzensisksnas spriegojumu. Skatiet:
Piedziņas siksnes spriegojuma pārbaude lpp. 93.

Dimanta asmeņi un starplikas dažādiem darba platumiem


Darbības plātums, mm	Dimanta asmeņu skaits	Starpliku skaits, 2,5 mm
340	80	85
300	71	92
250	59	100
200	47	108
150	35	116
100	24	125
50	12	133

Priekšējo riteņu augstuma regulēšana


Standarta stāvoklis ir (B). Stāvokli (A) izmanto darbam maksimālā dzīlumā. Stāvokli (C) izmanto darbam minimālā dzīlumā.

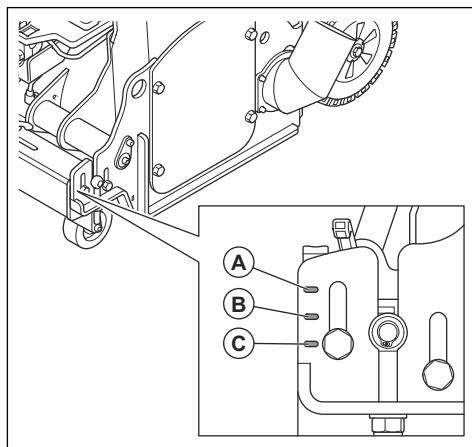

1. Atlaidiet skrūves (D) katrā priekšējā riteņa stieņa pusē.

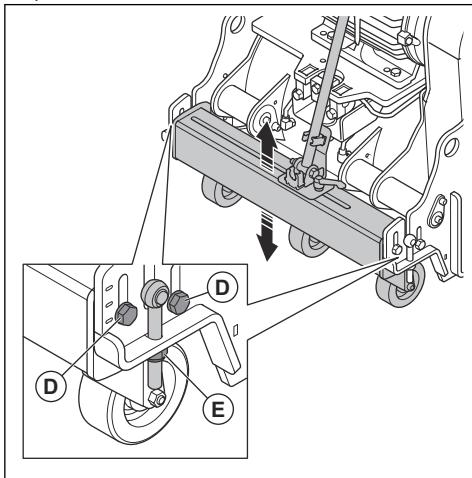

2. Grieziet uzgriezni (E), lai iestatītu vajadzīgo augstumu.
3. Pievelciet skrūves (D) katrā priekšējā riteņa stieņa pusē.

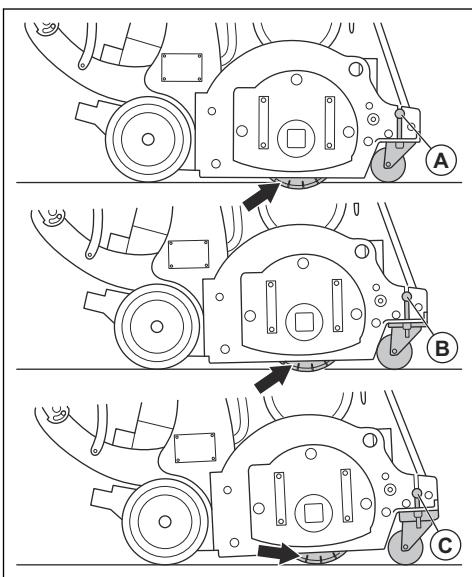

Putekļu savācēja pievienošana




BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet putekļu savācēju, ja ir bojāta putekļu savācēja šķūtene. Tas palielinā risku ieelpot veselībai

bīstamos putekļus. Izmantojiet apstiprinātus elpcēļu aizsarglīdzekļus.

1. Pārbaudiet, vai putekļu savācēja šķūtene nav bojāta.
2. Pārbaudiet, vai putekļu savācēja filtri nav bojāti un ir tīri.
3. Putekļu savācēja šķūtēni savienojiet ar putekļu savācējam paredzēto savienojumu. Informāciju par to, kur atrodas jūsu izstrādājuma putekļu savācēja savienojums, skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 74.*

Izstrādājuma pievienošana barošanas avotam

1. Savienojiet izstrādājuma kontaktdakšu ar atbilstošu pagarinātājkabeli.

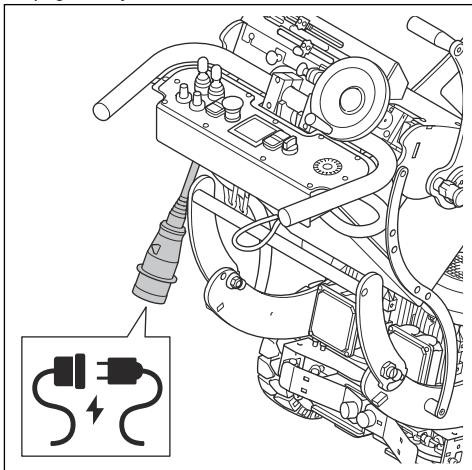

2. Pievienojiet pagarinātāja kabeli strāvas kontaktligzdai.




IEVĒROJIET: Kad izstrādājums ir savienots ar putekļu savācēju, putekļu savācējam ir jābūt savienotam ar 3 fāzu strāvas avotu.

Motora rotācijas virziena iestatīšana




BRĪDINĀJUMS: Ja izstrādājums tiek izmantots kā skarifikators, neizmantojet rotācijas virzienu pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam.

- Standarta darbībai ar dimanta asmeniem iestatiet rotācijas virzienu pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam.

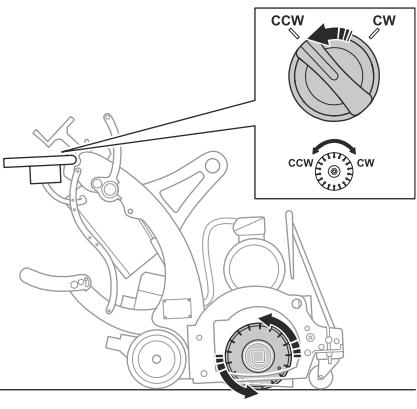


- Ja izstrādājums tiek izmantots kā skarifikators, iestatiet rotācijas virzienu pulkstenrādītāju kustības virzienā.

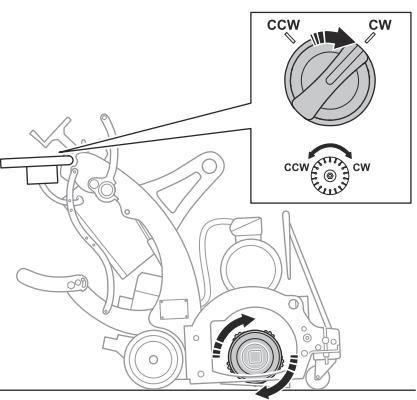


Izstrādājuma iedarbināšana

- Iedarbiniet putekļu ekstraktoru.
- Apliciet operatora klātbūtnes sistēmas auklu ap labās plaukstas locītavu.

- Nospiediet piedziņas sistēmas pedālus, lai ieslēgtu piedziņas sistēmu.

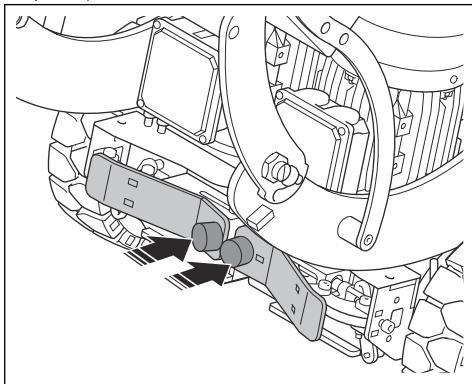

- Pagrieziet vadības panelē esošo avārijas apturēšanas pogu pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai to izslēgtu.
- Pārslēdziet galveno slēdzi uz elektriskā bloka stāvoklī ON (ieslēgts).
- Pārbīdiet cursorsviras neutrālā stāvoklī.
- Nospiediet piedziņas motora (A) pogu ON (ieslēgts). Kad piedziņas motors sāk darboties, iedegas indikators (B).

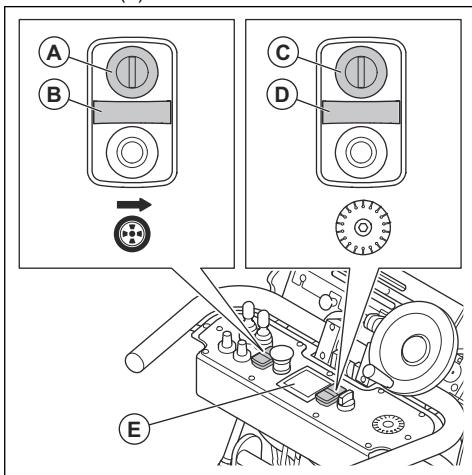


- Nospiediet veltņa motora (C) pogu ON (ieslēgts). Kad veltņa motors sāk darboties, iedegas indikators (D).


Piezīme: Veltņa motors nesāk darboties, ja piedziņas sistēma nav ieslēgta.

- Uzgaidiet 10–15 sekundes, līdz displeja krāsa (E) mainās no sarkanas uz baltu.


10. Lēnām nolaidiet celšanas sviru, lai nolaistu aprīkojuma veltni uz grīdas.

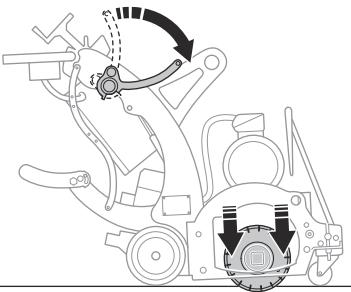

11. Grieziet dzīluma regulēšanas ratu pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, līdz dzīlums ir piemērots darbam.

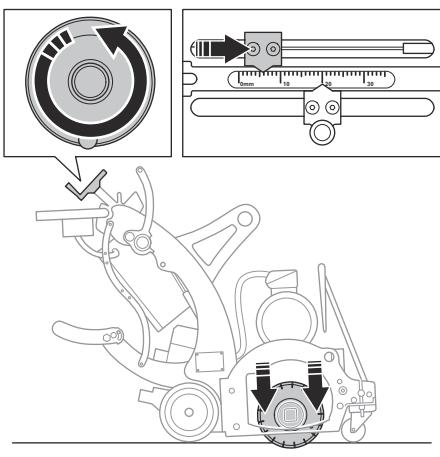


12. Grieziet dzīluma regulēšanas rata bloķētāju, lai fiksētu darba dzīlumu.

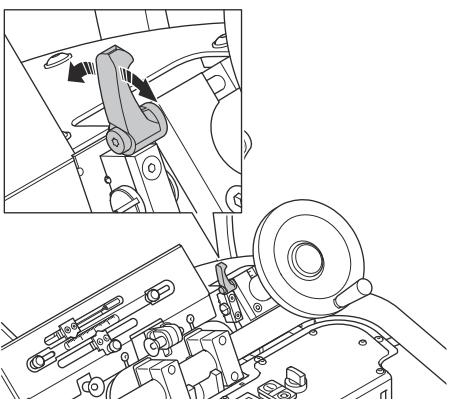

- a) Pagrieziet bloķētāju, lai vēlreiz atbloķētu dzīluma regulēšanas ratu darba dzīluma papildu regulēšanai.

13. Lai iestāstu piedziņas ātrumu, grieziet ātruma regulēšanas pogu.

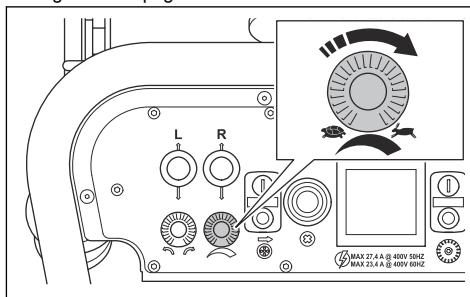


Izstrādājuma lietošana, izmantojot vadības pulti




BRĪDINĀJUMS: Šo izstrādājumu paredzēts darbināt tikai, pārvietojot uz priekšu. Nepārvietojiet izstrādājumu atpakaļ, kad darbojas aprīkojuma veltnis.

- Bīdiet cursorsviras, lai pārvietotu izstrādājumu.

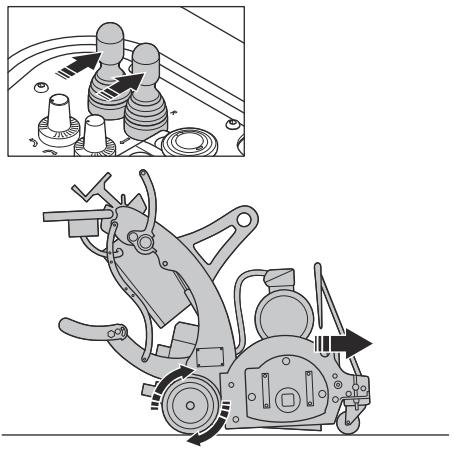


- Ja nepieciešams, noregulējet darba dzīlumu. Viens pilns dzīluma regulēšanas rata apgrīziens maina darba dzīlumu par 1,1 mm.

- Darba laikā vērojiet ampērmetru. Maksimālais katra motora veida strāvas stiprums ampēros ir šāds:

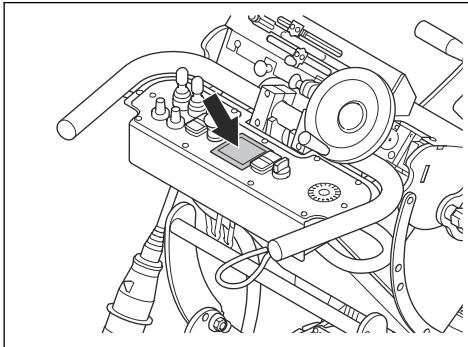

- 3x400 V motoram — 50 Hz: 27,4 A.
 - 3x480 V motoram — 60 Hz: 23,4 A.
- Lai atvieglotu kustību taisi, nolokiet virziena rādītāju.

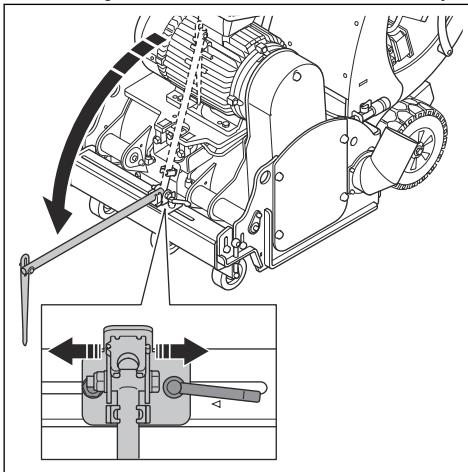


Virziena rādītāju var regulēt šķērvirzienā.

Savienošana pāri BMC 335RC


Kad tālvadības pults pirmo reizi tiek izmantota kopā ar izstrādājumu vai gadījumā, ja tā tiek nomainīta, ir jāveic savienošana pāri.

- Pārliecieties, vai avārijas apturēšanas poga ir izslēgta. Skatiet: *Avārijas apturēšanas pogas pārbaude lpp. 81.*
- Pievienojiet strāvas vadu. Skatiet: *Izstrādājuma pievienošana barošanas avotam lpp. 85.*

- Iestatiet tālvadības pulta vadības slēdzi (A) pozīcijā "REM".

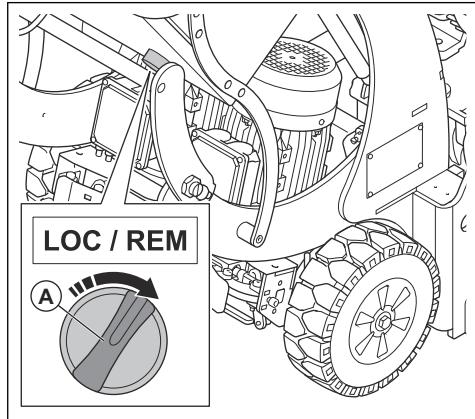

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (B).

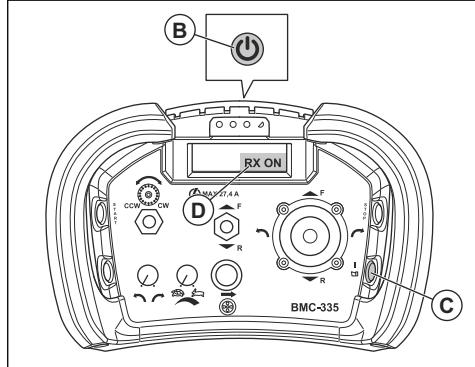


- Nospiediet slēdzi savienošanai pāri (C). Kad displejā tiek attēlots "RX ON", tālvadības pults ir pievienota izstrādājumam.

Izstrādājuma lietošana, izmantojot tālvadības pulti



Piezīme: Tālvadības pulti ir iebūvēta operatora klātbūtnes uzraudzības sistēma. Lai ar tālvadības pulti varētu vadīt izstrādājumu, pulti jāatrodas taisnā līmenī. Ja tālvadības pults neatrodas taisni, izstrādājums apstājas.

- Pareizi iestatiet veltņa motora rotācijas virziena slēdzi (A):

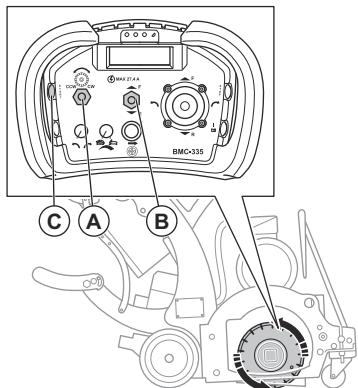

- b) 3x480 V motoram — 60 Hz: 23,4 A.

- Vadiet izstrādājumu ar cursorsviru (F).

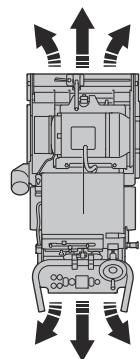
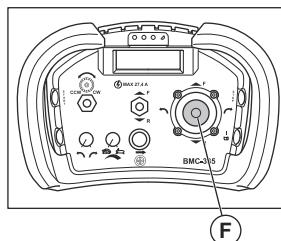


- a) Standarta darbībai ar dimanta asmeriem iestatiet rotācijas virzienu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
 - b) Ja izstrādājums tiek izmantots kā skarifikators, iestatiet rotācijas virzienu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Pārslēdziet slēdzi (B) pozīcijā darbībai uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS: Šo izstrādājumu paredzēts darbināt tikai, pārvietojot uz priekšu. Nepārvietojiet izstrādājumu atpakaļ, kad darbojas aprīkojuma veltnis.

- Nospiediet veltņa motora (C) iedarbināšanas pogu.
- Spiediet pacelšanas sviru (D) uz priekšu, lai nolaistu instrumenta veltni.

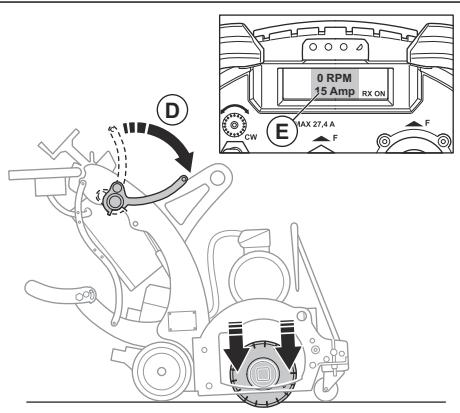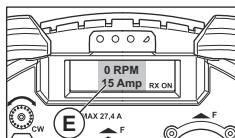


- Darbības laikā vērojiet ampērmetru (E). Maksimālais katra motora veida strāvas stiprums ampēros ir šāds:

- a) 3x400 V motoram — 50 Hz: 27,4 A.


Kruīza kontroles funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

Darbības laikā kruīza kontroles funkciju var ieslēgt un izslēgt ar tālvadības pulti.

- Iestatiet atbilstošu darbības ātrumu.
- Nospiediet kruīza kontroles pogu (A). Displejā (B) tiek attēlots "DRIVE" kā indikators, ka kruīza kontrole ir ieslēgta un izstrādājums pārvietojas iestātītā ātrumā.

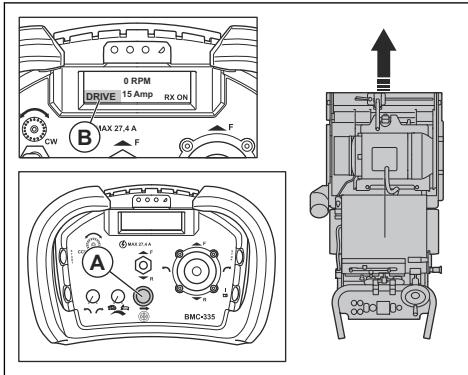

- Pagrieziet sekošanas vadības ierīci (C), lai veiktu nelielus braukšanas virziena pielāgojumus.

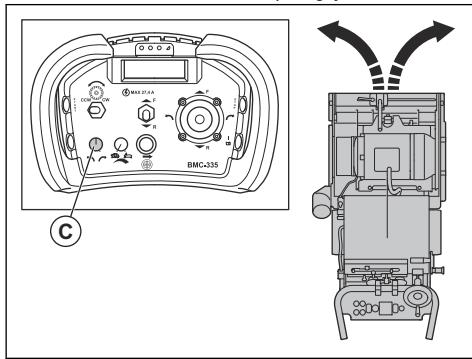


Piezīme: Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, var izmantot arī kursovsviru.

- Vēlreiz nospiediet kruīza kontroles pogu (A), lai apturētu kruīza kontroles funkciju.

Izstrādājuma apturēšana

- Pavelciet celšanas sviru uz augšu.

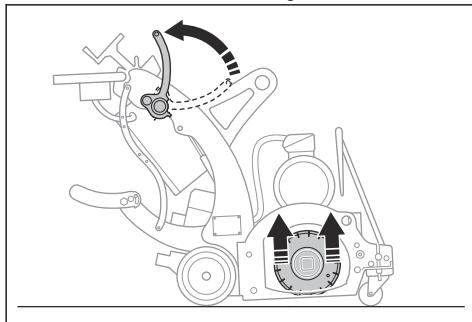


Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopi, izlasiet nodalju par drošību un pārliecinieties, vai izprotat to.

- Grieziet dziļuma regulēšanas ratu, līdz aprīkojuma veltnis nesaskaras ar pamatni.

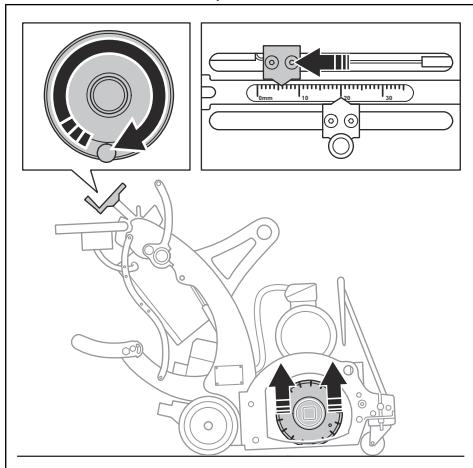

- Ja darbināt izstrādājumu ar vadības pulvi, veiciet šādu darbību:
 - Nospiediet piedziņas motora pogu OFF (Izsleīgts) un veltņa motora pogu OFF (Izsleīgts).
- Ja darbināt izstrādājumu ar tālvadības pulvi, veiciet šādas darbības:

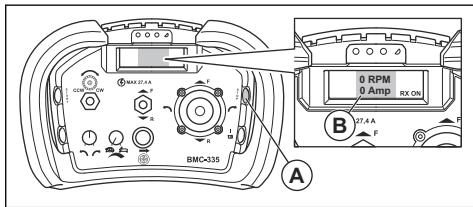

- Iestatiet kursovsviru neitrālā pozīcijā, lai apturētu izstrādājuma kustību.
 - Nospiediet veltņa motora (A) izslēgšanas pogu.
 - Nogaidiet, līdz displejā (B) tiek attēlots "0" – gan apgriezienu skaitam (RPM), gan ampēru vērtībai (Amp).
- Pārliecinieties, ka visas kusīgās daļas ir pilnībā apstājušās.
 - Apturiet putekļu savācēju.
 - Atvienojiet strāvas kontaktākšu.

Apkope

Lai veiktu visus izstrādājuma apkopes un remonta darbus, ir nepieciešama īpaša apmācība. Mēs garantējam profesionāla remonta un apkopes pieejamību. Ja jūsu izplatītājs nav servisa pārstāvis, vērsieties pie vina, lai iegūtu informāciju par tuvāko servisa pārstāvi.

Apkopes grafiks

* = vispārēja apkope, ko veic lietotājs. Šajā lietotāja rokasgrāmatā instrukcijas nav sniegtas.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā.


O = šajā lietotāja rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Laiuji apkopi veikt pilnvarotam apkopes pakalpojumu sniedzējam.

Izstrādājuma vispārējā apkope	Katru dienu	12 h pēc apkopes	Ik pēc 3 mēnešiem	Reizi gadā
Notīriet izstrādājumu.	X			
Pārbaudiet visas drošības ierīces.	X			
Pārliecinieties, vai uzgriežņi un skrūves ir stingri pievilktais.	*	*		
Pārbaudiet, vai aprīkojuma veltnis, veltīta ass, darbarīki un korpuss nav nolietojies.	*			
Pārliecinieties, vai strāvas kontakt-dakša un pagarinātājkabelis ir labā stāvoklī un nav bojāti.	*			
Pārbaudiet RCD.	*			
Pārbaudiet, vai elektriskie komponenti, kabeļi un savienojumi nav nodiluši vai bojāti.	*			
Pārbaudiet dzensisksnas spriegojumu.	X		X	
Pārliecinieties, ka putekļu šķūtene nav bojāta un nosprostota.	*			
Iztukšojet putekļu savācēju.	*			
Ieeļlojet gultni.			X	
Pārbaudiet, vai sukas zem veltīta korpusa nav nolietojušās.			*	
Veiciet pilnu izstrādājuma apkopi un tīrišanu.				O


Izstrādājuma sasvēršana uz aizmuguri

Lai veiktu atsevišķus apkopes darbus, izstrādājums ir jāsasver uz aizmuguri, lai pieklītu aprīkojuma veltnim.



1. Atlaidiet stūrēšanas bloķēšanu vadības paneļi.

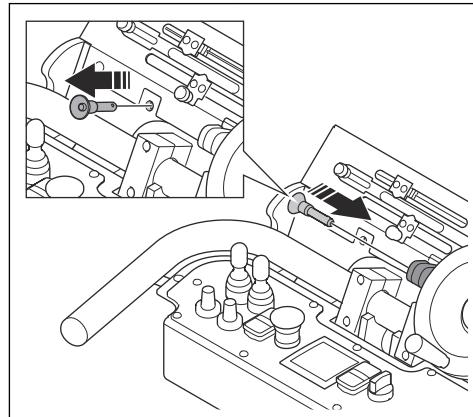


2. Izslēdziet piedziņas sistēmu.

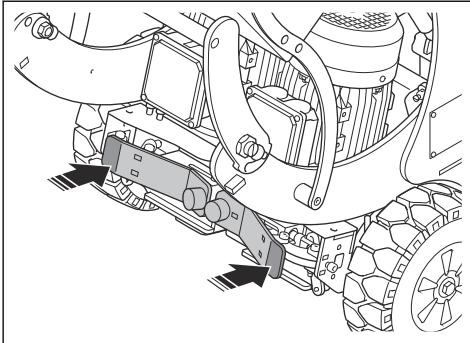


3. Nospiediet rokturus un kājas balstu, lai sasvērtu izstrādājumu.

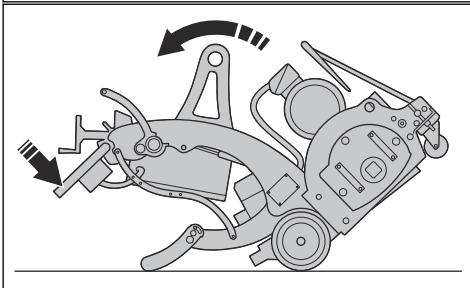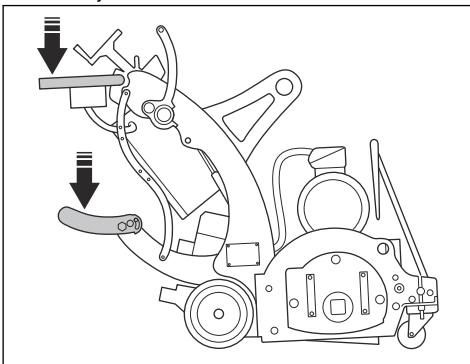

4. Uzmanīgi nolaidiet izstrādājumu. Priekšpuse ir ļoti smaga.

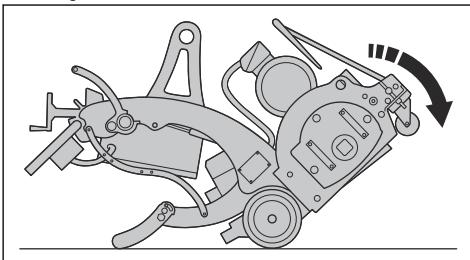

5. Atkal iestatiet stūrēšanas bloķēšanu.

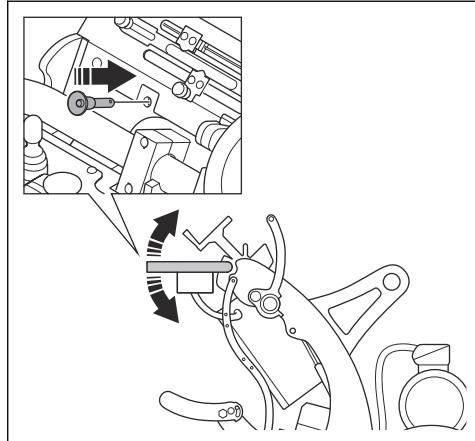

Tālvadības pults apkopes veikšana



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet tālvadības pults ražotāja sniegtos norādījumus un visu drošības, remonta un apkopes informāciju.

- Katru dienu veiciet šādas procedūras:
 - a) Vizuāli pārbaudiet gumijas blīves ap vadības ierīcēm.
 - b) Pārbaudiet visus slēdžus un vadības ierīces – vai nav kādu bojājumu.
 - c) Vizuāli pārbaudiet, vai tālvadības pulti nav plaisu un citu bojājumu.
 - d) Vizuāli pārbaudiet tālvadības pults vadības uzkabi.
 - e) Pārliecinieties, ka akumulatora slēdzene darbojas pareizi.
 - f) Pārliecinieties, ka manuālās izslēgšanas pogā viegli pārvietojas un nav bojāta.
 - g) Pārliecinieties, ka LED gaismas indikatori ātri nomirgo 1 reizi, ieslēdzot tālvadības pulti.
 - h) Sasveriet tālvadības pulti par 90°, lai pārbaudītu sasveres funkciju.
 - i) Ar gaisu nopūtiet no tālvadības pulta puteklus.
- Katru nedēļu veiciet šādas procedūras:
 - a) Notīriet akumulatoru spailēs un spailēs akumulatora nodalījumā un akumulatora lādētājā. Izmantojiet mīkstu un sausu drānu.
 - b) Notīriet tālvadības pults vadības pulti un pārliecinieties, ka varat skaidri salasīt uzdrukāto tekstu.
- Ja ir kādi bojājumi vai tālvadības pults nedarbojas pareizi, sazinieties ar apstiprinātu servisa pārstāvi.
- Uzdodiet apstiprinātam servisa pārstāvam katru gadu veikt tālvadības pults apkopi.

Produkta tīršana


- Pēc lietošanas vienmēr notīriet visu aprīkojumu. Izmantojet putekļsūcēju.
- Nemazgājet produktu ar augstspiediena mazgātāju.
- Uzturiet gaisa atveres tīras un nenosprostotas, lai vienmēr nodrošinātu pietiekamu izstrādājuma dzesēšanu.
- Pēc darba uz mitrām virsmām tīriet instrumenta cilindru.

Gultna eljošana




IEVĒROJET: Izmantojet pareiza veida smērvielu. Skatiet: *Tehniskie dati: BMC 335, BMC 335RC lpp. 104.*
Nepiemērota smērvielu var sabojāt gultni.

1. Nonoemiet piedziņas siksnes pārsegu.

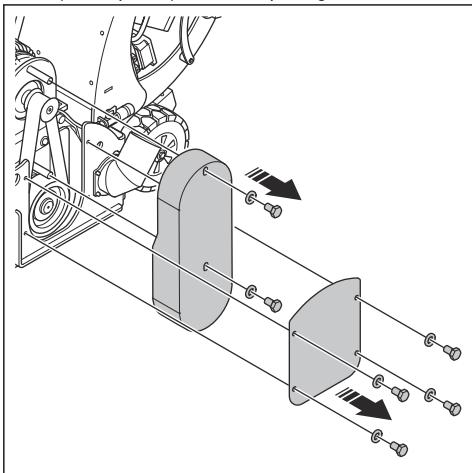


2. Iepildiet 5–10 g smērvielas eljošanas nielī ar smērvielas pistoli.

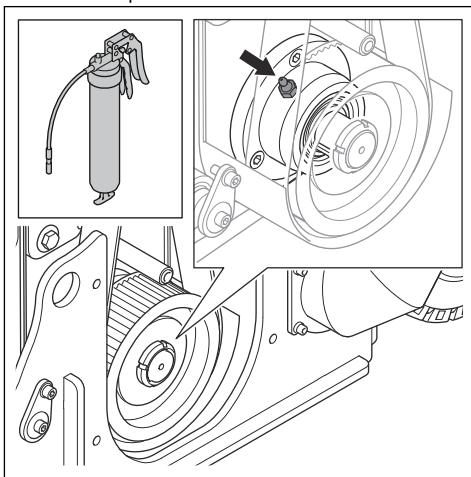

Piedziņas siksnes spriegojuma pārbaude

1. Izmēriet piedziņas siksnes spriegojumu piedziņas siksnes vidusdaļā (A). Pareizs spriegojums ir 68 Hz. Ja izstrādājums tiek pārveidots par skarifikatoru, pareizais spriegojums ir 117 Hz.

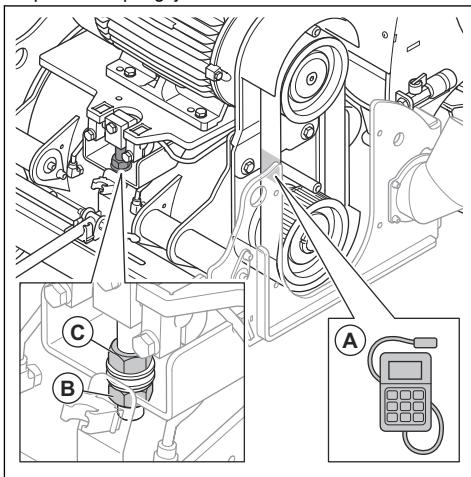


2. Ja piedziņas siksnes spriegojums jāregulē, rīkojieties šādi:
 - a) Atlaidiet uzgriezni (B).
 - b) Grieziet uzgriezni (C) pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai pievilktu piedziņas siksnu.
 - c) Grieziet uzgriezni (C) pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai atlaistu piedziņas siksnu.
 - d) Pievelciet uzgriezni (B).


Izstrādājuma pārveidošana par skarifikatoru, 50 Hz

Lai pārveidotu BMC 335, 50 Hz, par skarifikatoru, ir nepieciešama HTD piedziņas siksna un HTD skriemelis.


1. Noņemiet balsta plāksni.

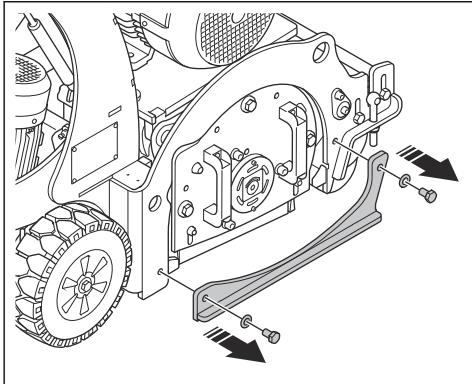


2. Izskrūvējiet skrūves un noņemiet paplāksnes no sānu pārsega.

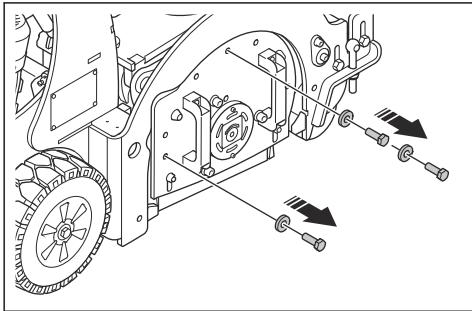


3. Ievietojiet skrūves ar paplāksnēm līdzās esošajās atverēs.

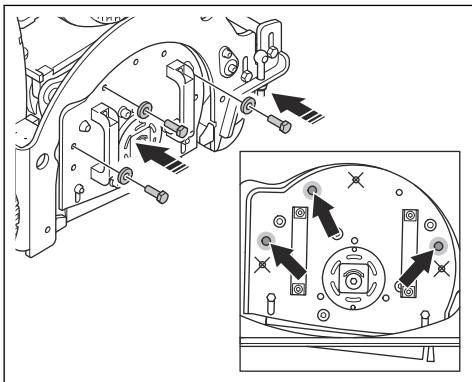


4. Grieziet skrūves, lai nobīdītu sānu pārsegu.

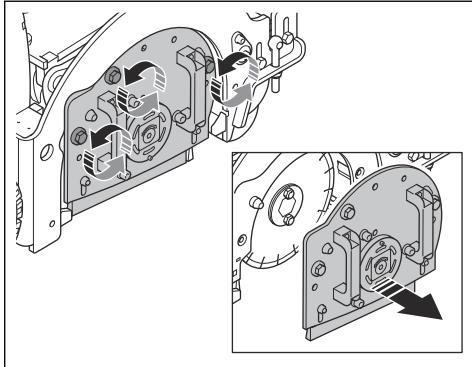


5. Noņemiet pārsegu un piedziņas siksnas pārsegu, un atskrūvējiet valīgāk skrūvi (A) augšējā skriemeļā centrā.

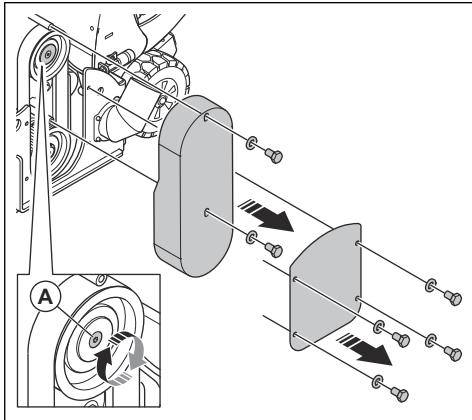


6. Izmantojot pacelšanas sviru un dzījuma regulēšanas ratu, pilnībā paceliet dimanta asmens veltni.

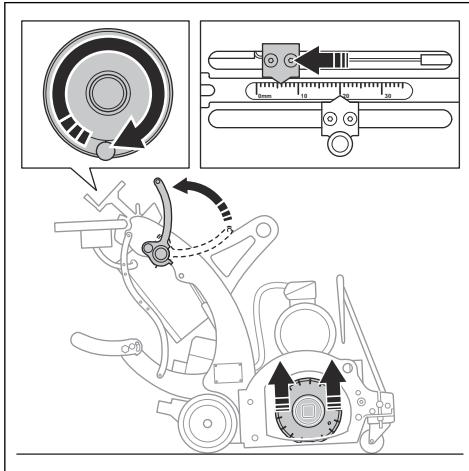


7. Noņemiet dimanta asmens veltni.

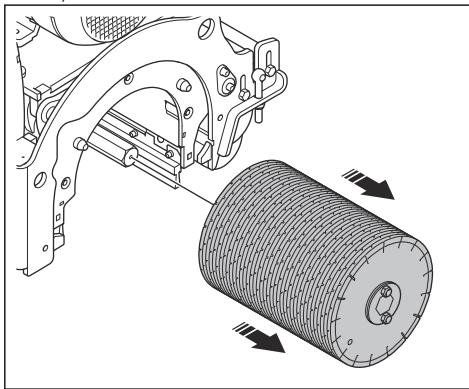


8. Atskrūvējiet valīgāk uzgriežņus (A) un (B).

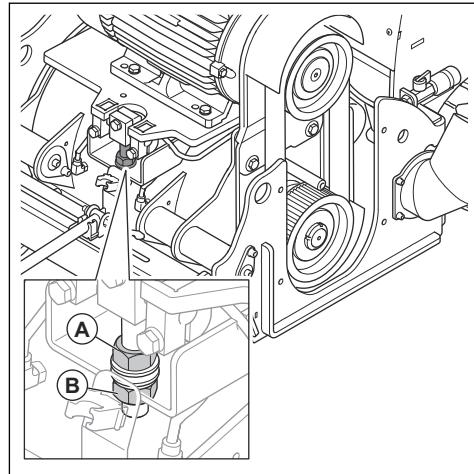

9. Izskrūvējiet skrūvi (C), noņemiet iemavu (D), skriemeli (E) un piedziņas siksnu (F).

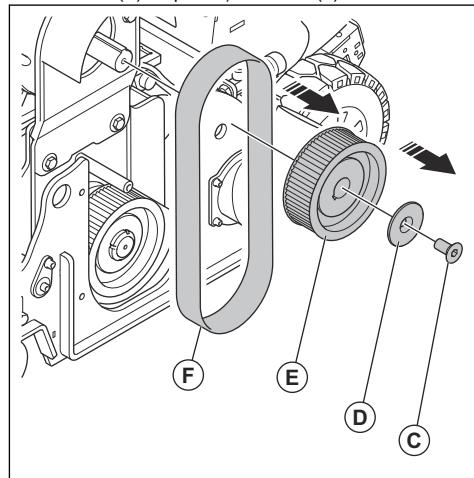


10. Uzstādīet HTD piedziņas siksnu (G) un HTD skriemeli (H).

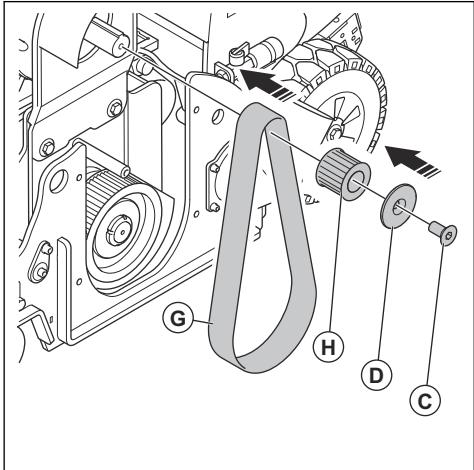


11. Uzklājiet LOCTITE® 243 uz motora ass vītnes.

12. Uzstādīet iemavu (D) ar skrūvi (C).


13. Uzstādīet skarifikācijas veltni.

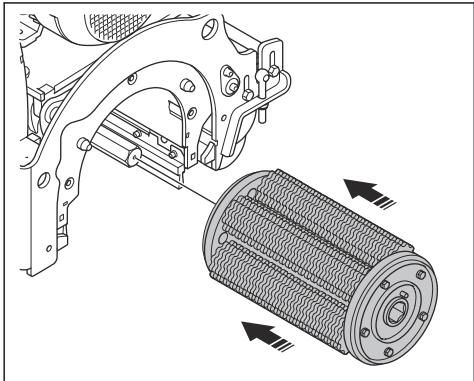


14. Uzstādīet sānu pārsegu.

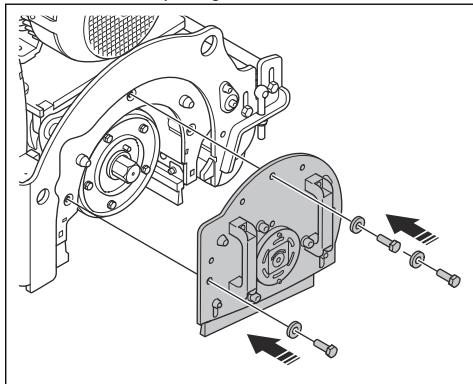

15. Uzstādīet balsta plāksni.

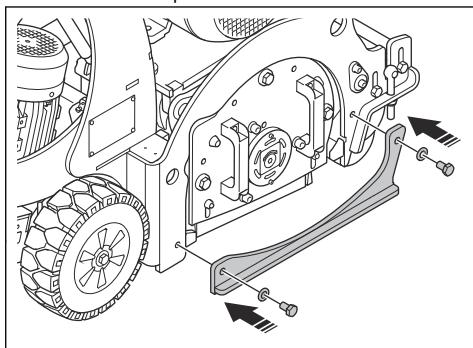


16. Izmēriet piedziņas siksnes spriegojumu piedziņas siksnes vidusdalā (A). Pareizs spriegojums ir 117 Hz.

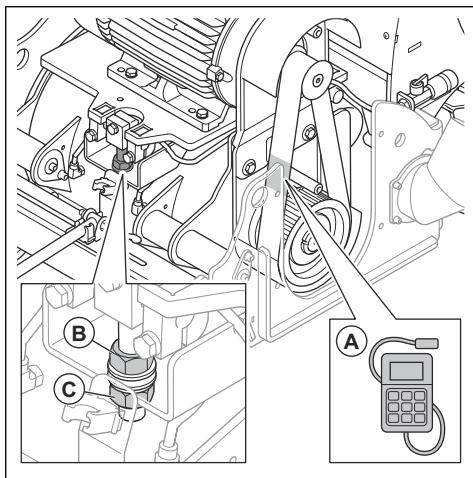


17. Ja nepieciešams, pielāgojiet piedziņas siksnes spriegojumu ar uzgriezni (B).

18. Pievelciet uzgriezni (C).

19. Uzstādīet piedziņas siksnas pārsegus (E) un pārsegus (D).

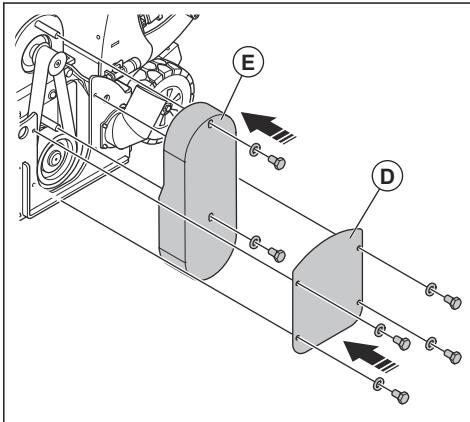

20. Vadības pulī iestatiet rotācijas virzenu iestatījumā pulksteņrādītāju kustības virzienā (CW).

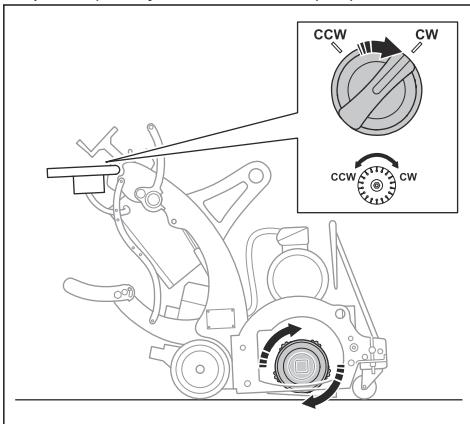


BRĪDINĀJUMS: Ja izstrādājumu izmantojat kā skarifikatoru, neizmantojiet rotācijas virzienu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.


Izstrādājuma pārveidošana par skarifikatoru, 60 Hz

Lai mainītu BMC 335, 60 Hz, par skarifikatoru, ir nepieciešams komplekts ar īpašām detaļām.


1. Noņemiet balsta plāksni.

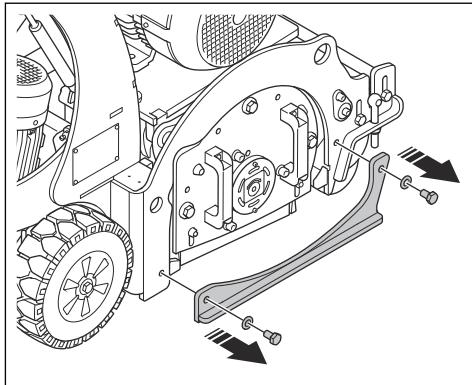


2. Izskrūvējiet skrūves un nonemiet paplāksnes no sānu pārsega.

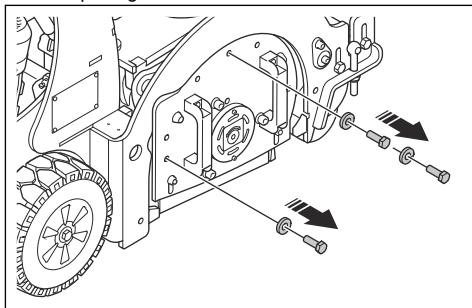


3. Ievietojiet skrūves ar paplāksnēm līdzās esošajās atverēs.

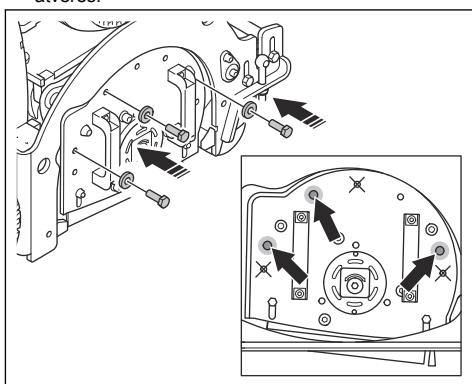


4. Grieziet skrūves, lai nobīdītu sānu pārsegū.

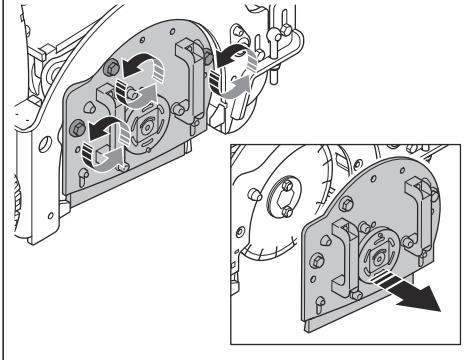


5. Noņemiet pārsegū un piedziņas siksnes pārsegū, un atskrūvējiet valīgāk skrūvi (A) augšējā skriemeļā centrā.

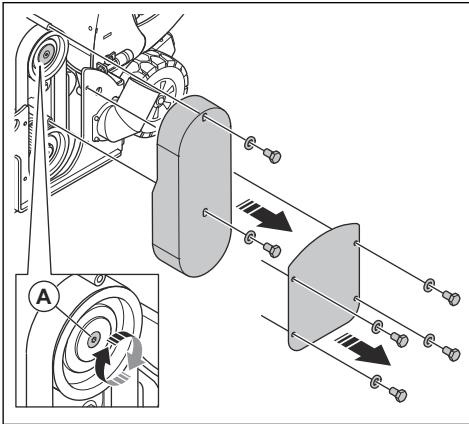


6. Izmantojot pacelšanas sviru un dzīluma regulēšanas ratu, pilnībā paceliet dimanta asmens veltni.

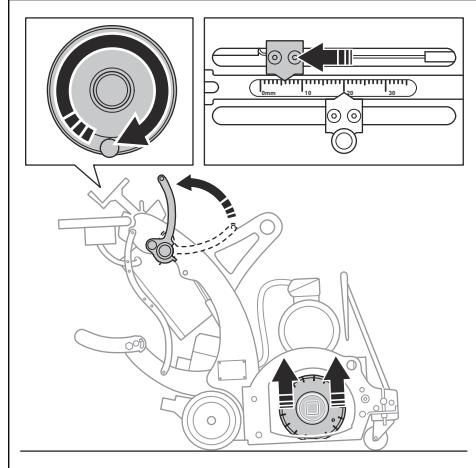


7. Noņemiet dimanta asmens veltni.

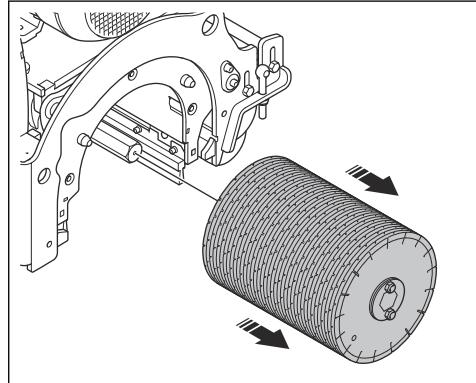


8. Atskrūvējiet valīgāk uzgriežņus (A) un (B).

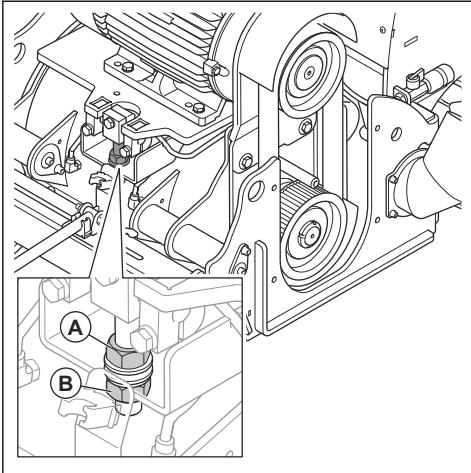

9. Izskrūvējiet skrūvi (C), nonemiet iemavu (D), skriemeli (E) un piedziņas siksnu (F).

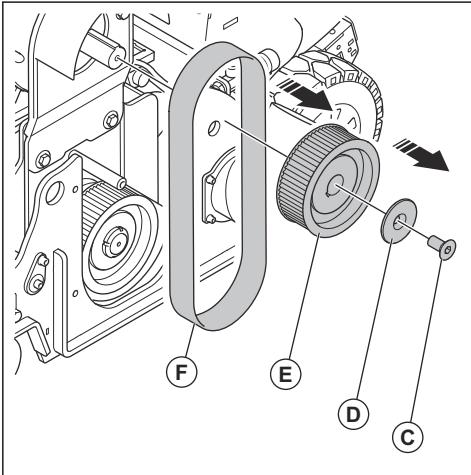


10. Noskrūvējiet vārpstas uzgriezni (G), izmantojot uzgriežņu atslēgu (H).

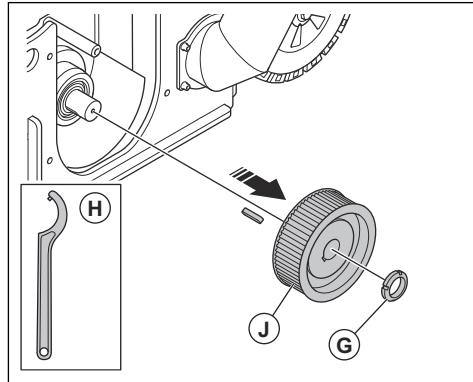


11. Noņemiet skriemeli (J).

12. Uzstādīet skriemeli (K) no komplekta.

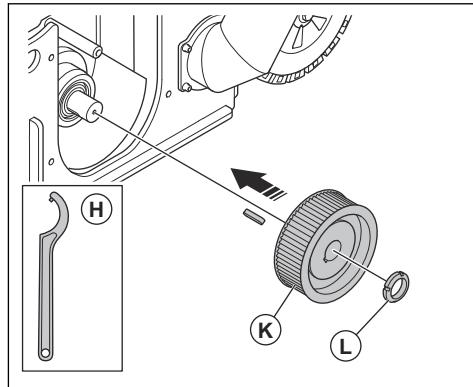


13. Uzstādīet jaunu vārpstas uzgriezni (L) no komplekta.
Pievelciet ar uzgriežņu atslēgu (H).

14. Uzstādīet piedziņas siksnu (M) un skriemeli (N) no komplekta.

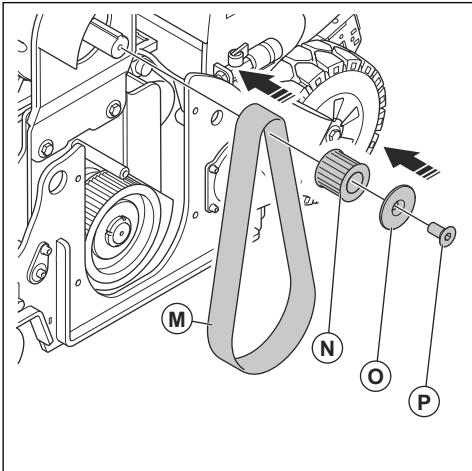


15. Uzstādīet iemavu (O) ar skrūvi (P).


16. Uzstādīet skarifikācijas veltni.

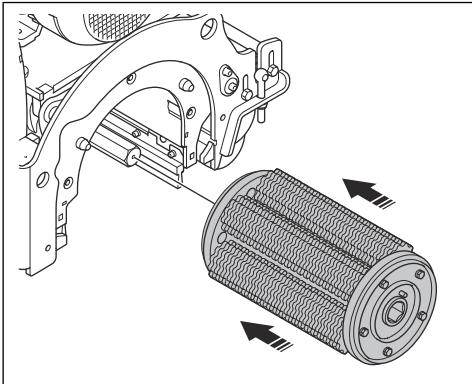


17. Uzstādīet sānu pārsegū.

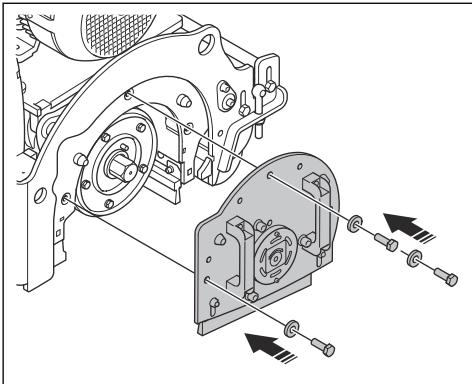

18. Uzstādīet balsta plāksni.

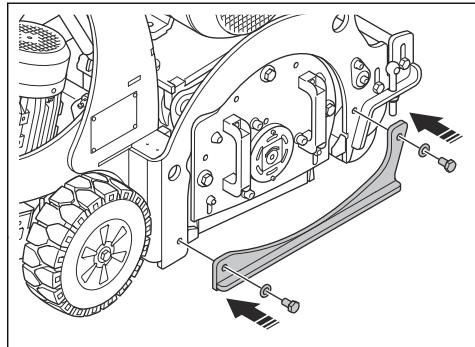


19. Izmēriet piedziņas siksna spriegojumu piedziņas siksna vidusdaļā (A). Pareizs spriegums ir 117 Hz.

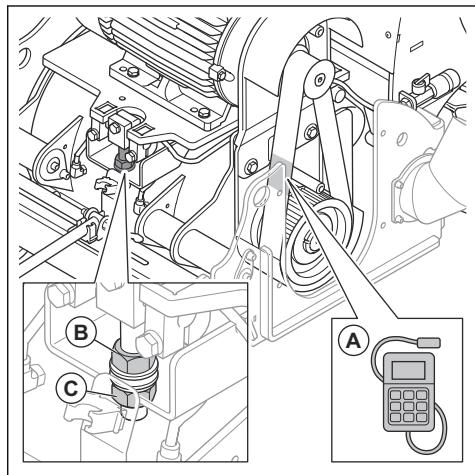


20. Ja nepieciešams, pielāgojiet piedziņas siksna spriegojumu ar uzgriezni (B).

21. Pievelciet uzgriezni (C).

22. Uzstādīet piedziņas siksnes pārsegu (E) un pārsegu (D).

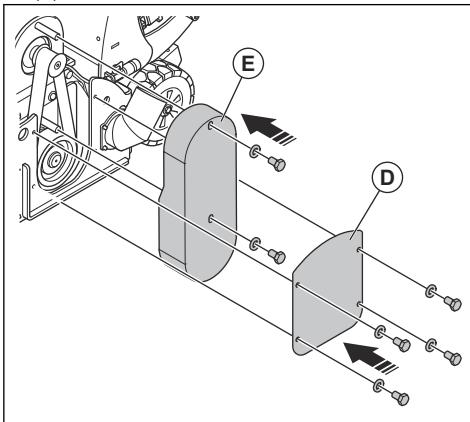

23. Vadības pulī iestatiet rotācijas virzienu iestatījumā pulksteņrādītāju kustības virzienā (CW).

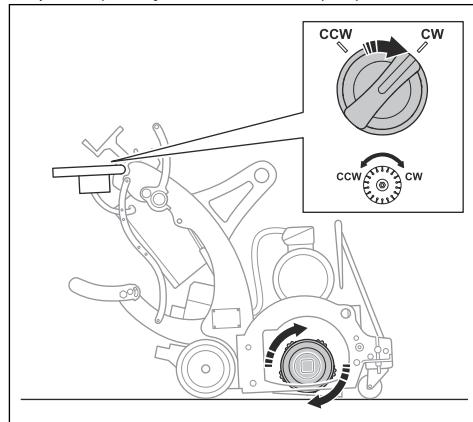

BRĪDINĀJUMS: Ja izstrādājumu izmantojat kā skarifikatoru, neizmantojiet rotācijas virzienu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Pārmērigas vibrācijas vai neraksturīgi trokšņi.	Instrumenti ir nodiluši vai bojāti.	Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
	Gultnis ir bojāts.	Pārbaudiet, vai ass piedziņas vārpstas gultnis nav bojāts un, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Nepareizs dzensiksnas spriegojums.	Pārbaudiet dzensiksnas spriegojumu. Skaitiet: <i>Piedziņas siksnes spriegojuma pārbaude lpp. 93.</i>
	Bojāts motors.	Nomainiet motoru.
	Aprīkojuma veltnī ir iestatīts pārāk liels darba dzīlums.	Samaziniet darba dzīlumu.
Slikta darbība vai ie-kārtā nedarbojas.	Instrumenti ir nodiluši vai bojāti.	Nomainiet nodilušās daļas.
	Instrumentu veids nav atbilstošs virsmai.	Nomainiet instrumentus pret virsmai atbilstošiem instrumentiem.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Motors neiedarbojas.	Trūkst barošanas fāzes.	Pārbaudiet barošanu.
	Nepareiza barošanas fāze.	Pielāgojiet fāzi.
	Ir ieslēgta ārkārtas apturēšanas poga.	Pagrieziet avārijas apturēšanas pogu pulksteņrādītāju kusības virzienā, lai izslēgtu.
	Piedziņas sistēmā nav barošanas.	Ieslēdziet piedziņas sistēmu, tad iedarbiniet veltīga motoru.
	Kāds komponents ir bojāts.	Nomainiet bojāto komponentu.
	Nav uzstādīts OPC.	Uzstādīet OPC.
	Pagarinājuma kabelis ir atvienots vai bojāts.	Pievienojiet pagarinājuma kabeli vai, ja nepieciešams, nomainiet to.
Izstrādājums pēc brīža pārtrauc darboties.	Motora aizsargslēdzis ir atvienojies pārslodzes dēļ.	Samaziniet darba dzījumu.
	Motors ir bojāts.	Pārbaudiet motoru.
Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.	Piedziņas sistēmas pedāļi nav nospiesti.	Nospiediet piedziņas sistēmas pedāļus.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana



BRĪDINĀJUMS: Esiet uzmanīgs transportēšanas laikā. Izstrādājums ir smags un var radīt traumas vai bojājumus, ja transportēšanas laikā tas nokrīt vai pārvietojas.



IEVĒROJIET: Pirms transportēšanas pavelciet pacelšanas sviru. Transportēšanas laikā instruments nedrīkst būt pie zemes.




IEVĒROJIET: Nevelciet izstrādājumu ar transportlīdzekli.


- Riteņi lauj pārvietot izstrādājumu nelielos attālumos. Garākām distancēm paceliet izstrādājumu, lai pārvietotu to, vai novietojiet uz transportlīdzekļa.
- Transportēšanas laikā uzzlieciet uz izstrādājuma noteikta veida aizsargiepakoju. Aizsargiepakoju palīdz aizsargāt izstrādājumu pret laikapstākļiem, piemēram, lietu un sniegū.

Piedziņas sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

- Nospiediet ārējos piedziņas sistēmas pedāļu galus, lai atvienotu piedziņas sistēmu.

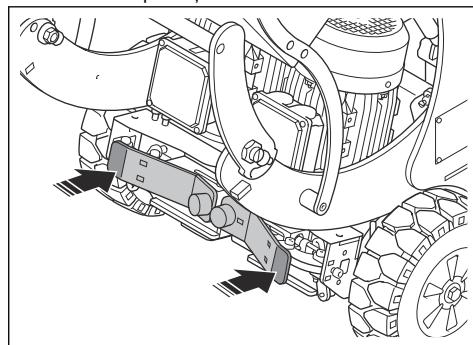

2. Nospiediet iekšējos piedziņas sistēmas pedāļu galus, lai pieslēgtu piedziņas sistēmu.

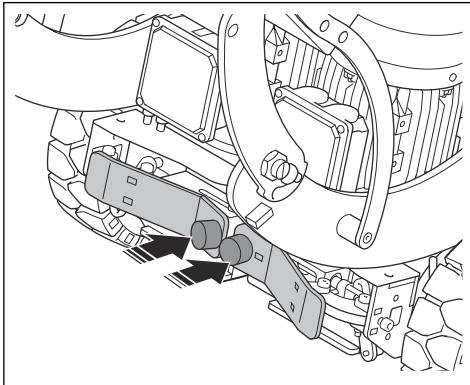

Izstrādājuma manuāla pārvietošana ar izslēgtu motoru



BRĪDINĀJUMS: Pirms pārvietot izstrādājumu, uzgaidiet, līdz visas kustīgās daļas pilnībā apstājas.



BRĪDINĀJUMS: Lietojiet aizsargapavus ar tērauda purngaliem un neslīdošām zolēm.



BRĪDINĀJUMS: Nepārvietojiet manuāli izstrādājumu uz augšu un uz leju pa uzbrauktuvi, kad piedziņas sistēma izslēgta. Pārvietojiet izstrādājumu manuāli tikai pa līdzenu virsmu.

1. Izslēdziet piedziņas sistēmu. Skatiet: *Piedziņas sistēmas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 102.*
2. Bīdot izstrādājumu, satverot rokturus.
3. Ieslēdziet piedziņas sistēmu. Skatiet: *Piedziņas sistēmas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 102.* Pēc motora izslēgšanas tiek ieslēgta stāvbremzes funkcija, kas nepieļauj izstrādājuma nejaušu izkustēšanos.

Izstrādājuma pārvietošana slīpumā



BRĪDINĀJUMS: Ievērojet īpašu piesardzību, pārvietojot izstrādājumu augšup un lejup slīpumā. Izstrādājums ir smags un pastāv traumu gūšanas risks, ja tas apgāžas vai pārvietojas pārāk ātri.



BRĪDINĀJUMS: Ja slīpums ir stāvs, vienmēr izmantojet vīnu. Nestāgājet un nestāviet zem izstrādājuma vai blakus tam.

- Lai pārvietotu izstrādājumu lejup pa slīpumu, lēni darbiniet to turpgaitā.
- Lai pārvietotu izstrādājumu augšup pa slīpumu, lēni darbiniet to atpakalgaitā.
- Slīpumā negrieziet izstrādājumu pa labi vai pa kreisi vairāk kā par 45°.

Izstrādājuma celšana



BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties, vai celšanas aprīkojumam ir pareizas specifikācijas, lai izstrādājumu varētu droši pacelt. Datu plāksnītē uz izstrādājuma ir norādīts tā svars.




BRĪDINĀJUMS: Nestaigājet un nestāviet zem vai blakus paceltam izstrādājumam. Nodrošiniet, lai darba zonā neatrastos nepiederošas personas.



BRĪDINĀJUMS: Neceliet bojātu izstrādājumu. Pārbaudiet, vai celšanas cilpa ir pareizi uzstādīta un nav bojāta.

1. Piestipriniet pacelšanas aprīkojumu pie celšanas cilpas.

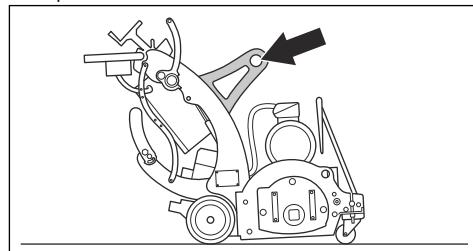

2. Celiet izstrādājumu drošā veidā.

Izstrādājuma nostiprināšana uz transportlīdzekļa

1. Pārliecinieties, ka ir ieslēgti piedziņas riteni. Skatiet: *Piedziņas sistēmas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 102.*
2. Iestipriniet savilcējus celšanas cilpā un savilcēju atverēs. Informāciju par izstrādājuma savilcēju atveru atrāšanās vietām *Izstrādājuma pārskats lpp. 74* skatiet šeit:
3. Piestipriniet un pievelciet savilcējus pie transportlīdzekļa.

Uzglabāšana



IEVĒROJIET: Nenovietojiet izstrādājumu uzglabāšanai ārpus telpām. Vienmēr turiet izstrādājumu telpās.

- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0 °C.
- Nošķirt izstrādājumu un veiciet pilnu apkopi, pirms novietojat izstrādājumu glabāšanai.
- Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.

Izstrādājuma utilizēšana

- Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Kad izstrādājums vairs netiek izmantots, nosūtiet to Husqvarna izplatītājam vai nogādājiet to pārstrādes vietā.

Tehniskie dati: BMC 335, BMC 335RC

	3x400 V, 50 Hz	3x480 V, 60 Hz
Motora jauda, kW	15+1,1	
Elektriskais savienojums, V	3x400	3x480
Frekvence, Hz	50	60
Barošanas savienotājs, pols/A	5/63	
Strāvas patēriņš ampēros, A	27,4+3,4	
Darbības platums, mm	335	
Dimanta asmens veltņa griešanās ātrums, min ⁻¹	3000	
Skarifikatora veltņa griešanās ātrums, min ⁻¹	1000	
Gultņu smērvielas tips	E08729	
BMC 335: Svars, neiekļ. veltni, kg	430	
BMC 335: Svars, ieskaitot pilnu veltni ar asmeniem, kg	493	
BMC 335RC: Svars, neiekļ. veltni, kg	432	
BMC 335RC: Svars, ieskaitot pilnu veltni ar asmeniem, kg	495	
Trokšņa emisijas dati ⁹	83	
Skaņas jaudas līmenis ¹⁰	102	
Vibrācijas līmenis (rokturis), m/s ² ¹¹	2,3	
Apkārtējās vides temperatūra, °C	-5–40	
Putekļu šķūtenes savienojuma diametrs, mm	100	
Braukšanas ātrums, m/min	0,5–11,6	

Piezīme: Ja jūsu izstrādājumam nepieciešami elektrosistēmas dati, kas nav norādīti tabulā, sazinieties

ar Husqvarna apkopes pakalpojumu nodrošinātāju, lai saņemtu plašāku informāciju.

⁹ Nenoteiktība = 3 dB(A).

¹⁰ Nenoteiktība = 3 dB(A).

¹¹ Nenoteiktība: 1,5 m/s²

Pagarinātāja vadi



Kabeļa garums	Šķērsgriezums			
	≤ 16 A	≤ 32 A	≤ 63 A	≤ 125 A
Aprēķināts pie sākotnējā drošinātāja (GG) ¹² :	16 ampēri	32 ampēri	63 ampēri	125 ampēri
> 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
20 m > 50 m	2,5 mm ²	4 mm ²	10 mm ²	25 mm ²
50m > 75m	4 mm ²	6 mm ²	16 mm ²	35 mm ²

Paziņojums par deklarētajiem trokšņa un vibrācijas rādītājiem

Šīs vērtības tika iegūtas laboratorijas tipa pārbaudes laikā saskaņā ar minēto direktīvu vai standartu prasībām un ir piemērotas salīdzinājumam ar citu tādu izstrādājumu deklarētajām vērtībām, kuri ir pārbaudīti, izmantojot tās pašas direktīvas vai standartus. Šīs deklarētās vērtības nav piemērotas izmantošanai riska

novērtēšanā, un atsevišķas darba vietās izmērītās vērtības var būt lielākas. Faktiskās iedarbības vērtības un atsevišķa lietotāja apdraudējuma risks ir unikāls katram gadījumam un var būt atkarīgs no veida, kā strādā attiecīgais lietotājs, kādam materiālam tiek izmantots izstrādājums, kā ar tā, cik liels ir iedarbības laiks vai kāds ir izstrādājuma un lietotāja fiziskais stāvoklis.

Izstrādājuma izmēri

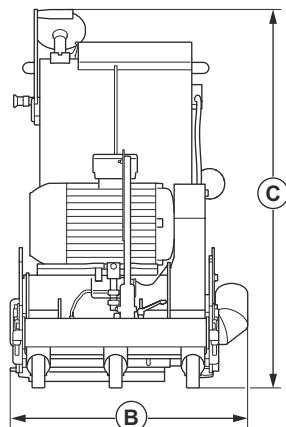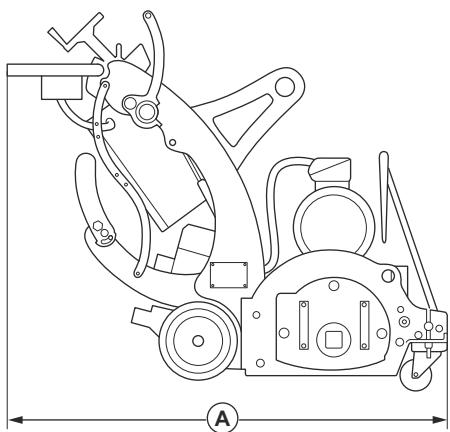

A	Garums, mm	1410	C	Augstums, mm	1158
B	Platums, mm	750			

Piederumi

Dimanta asmens veltnis, zils	Dimanta asmens veltnis, sarkans
Dimanta asmens veltnis, zaļš	Dimanta asmens veltnis, tukšs

¹² Šķērsgriezums ir jāpārrēķina, ja tiek izmantots cita veida vai izmēra sākotnējais drošinātājs.

Dimanta asmeņus var arī nopirkt atsevišķi.

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Mēs, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr. +46- 36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Skarifikators
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	BMC 335
Identifikācija	Ar sērijas numuriem no 2022 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EC	“par iekārtām”
2014/30/ES	“par elektromagnētisko savietojamību”

un ir ievēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai
tehniskās specifikācijas;

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Martins Hubers (Martin Huber)

Izpētes un attīstības direktors, Betona virsmu un grīdu
nodaļa

Husqvarna AB, Celtniecības daļa

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



ES atbilstības deklarācija

Mēs, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr. +46- 36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Skarifikators
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	BMC 335RC
Identifikācija	Ar sērijas numuriem no 2022 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EC	"par iekārtām"
2014/53/EU	"par radioiekārtām"

un ir ievēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai
tehniskās specifikācijas;

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Martins Hubers (Martin Huber)

Izpētes un attīstības direktors, Betona virsmu un grīdu
nodaļa

Husqvarna AB, Celtniecības daļa

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



Содержание

Введение.....	109	Транспортировка, хранение и утилизация.....	139
Безопасность.....	113	Технические данные BMC 335, BMC 335RC.....	141
Эксплуатация.....	119	Принадлежности.....	143
Техническое обслуживание.....	128	Декларация о соответствии.....	144
Поиск и устранение неисправностей.....	139		

Введение

Описание изделия

Изделие представляет собой электрический швонарезчик для бетонных, каменных и асфальтовых поверхностей. Модель BMC 335 представляет собой машину с пешеходным управлением. Моделью BMC 335RC можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Изделие может быть переоборудовано в фрезеровальную машину.

Использование по назначению

Изделие используется для удаления верхнего слоя на бетонных, каменных и асфальтовых поверхностях на заданную глубину резания.

Изделие может использоваться в качестве фрезеровальной машины для создания

шероховатых поверхностей, а также для удаления покрытий и дорожной разметки.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте изделие в качестве фрезеровальной машины без соответствующих модификаций. См. *Переоборудование изделия в фрезеровальную машину, 50 Гц* на стр. 131 или *Переоборудование изделия под фрезеровальную машину, 60 Гц* на стр. 134.

Запрещается использовать изделие для других видов работ.

Изделие предназначено для использования профессиональными операторами в промышленных целях.


Обзор изделия

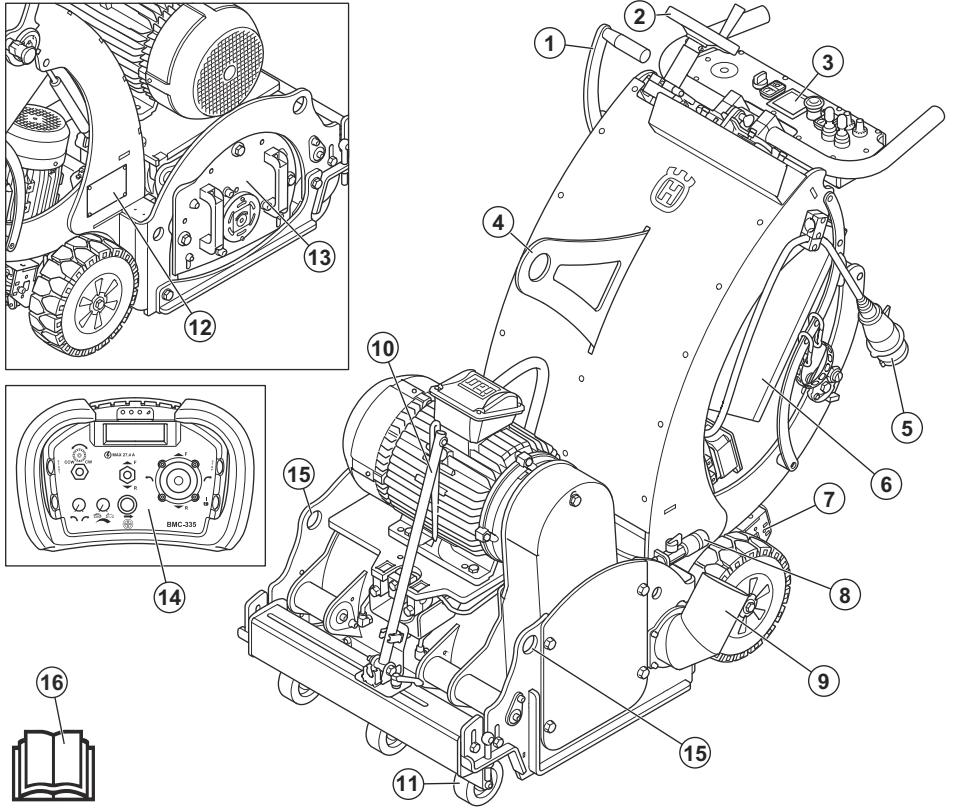

- | | |
|--|---|
| 1. Рычаг подъема | 9. Разъем для пылеуловителя |
| 2. Колесико регулировки глубины | 10. Указатель направления |
| 3. Панель управления | 11. Переднее колесо |
| 4. Подъемная скоба | 12. Паспортная табличка |
| 5. Вилка питания | 13. Боковой кожух |
| 6. Блок электрооборудования с главным выключателем | 14. Пульт дистанционного управления (BMC 335RC) |
| 7. Педаль системы привода | 15. Отверстие для крепежной стропы |
| 8. Патрубок для подведения воды | 16. Руководство по эксплуатации |


Примечание: Если для работы требуется вода, обратитесь в сервисный центр Husqvarna для получения дополнительной информации.

Обзор панели управления

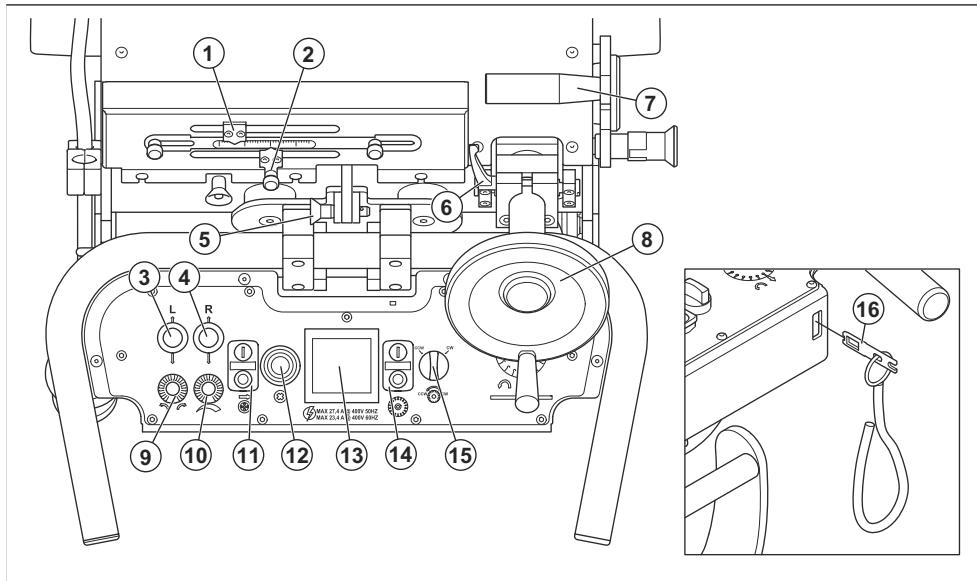

1. Индикатор регулировки глубины
2. Индикатор ручной регулировки глубины
3. Джойстик для перемещения левого ведущего колеса вперед и назад
4. Джойстик для перемещения правого ведущего колеса вперед и назад
5. Блокировка рулевого управления
6. Фиксатор колесика регулировки глубины
7. Рычаг подъема
8. Колесико регулировки глубины
9. Органы управления движением
10. Регулировка скорости
11. Кнопки включения/выключения приводного двигателя
12. Кнопка аварийного останова
13. Амперметр
14. Кнопки включения/выключения двигателя барабана
15. Переключатель направления вращения, двигатель барабана
16. Система контроля присутствия оператора (OPC)

Обзор пульта дистанционного управления BMC 335RC

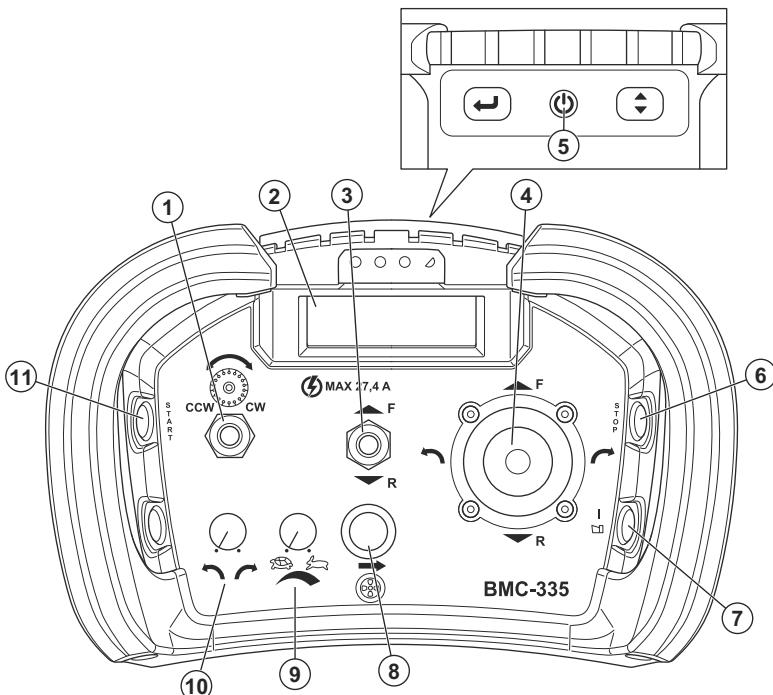

1. Переключатель направления вращения, двигатель барабана
2. Дисплей
3. Переключатель переднего или заднего хода
4. Джойстик
5. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
6. Кнопка остановки двигателя барабана
7. Кнопка для выполнения сопряжения
8. Автоматический привод
9. Регулировка скорости
10. Регулировка траектории движения
11. Кнопка запуска двигателя барабана



Высокое напряжение.



Держите все части тела вдали от нагретых поверхностей инструмента.



Точка подъема.



Не прикасайтесь к вращающимся узлам.



Перед началом работы с изделием внимательно прочитайте руководство и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.

Символы на изделии



Предупреждение. Изделие может представлять опасность и стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора или окружающих. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации изделия.



Используйте одобренные средства защиты органов дыхания.



Используйте одобренные средства защиты органов слуха.



Используйте одобренные средства защиты глаз.



Используйте одобренные защитные перчатки.




Используйте одобренные защитные ботинки.



Данное изделие отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.

Примечание: Прочие условные обозначения/наклейки на изделии указывают на его соответствие специальным требованиям сертификации, которые действуют в определенных странах.

Паспортная табличка

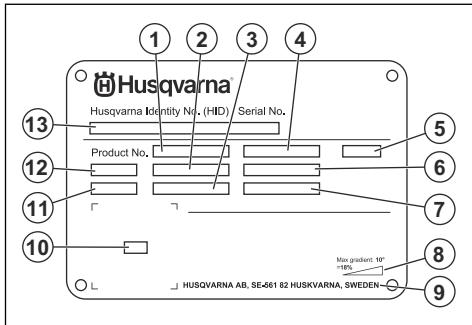

Безопасность

Инструкции по технике безопасности

Предупреждения, предостережения и примечания используются для выделения особо важных пунктов руководства.

1. Номер изделия
2. Вес изделия
3. Номинальная мощность
4. Номинальное напряжение
5. Корпус
6. Номинальная сила тока
7. Частота
8. Максимальный угол уклона
9. Производитель
10. Сканируемый код
11. Год выпуска
12. Модель
13. Серийный номер

Ответственность изготовителя

В соответствии с законами об ответственности изготовителя мы не несем ответственности за ущерб, вызванный эксплуатацией нашего изделия в результате:

- недостаточного ремонта изделия;
- использования для ремонта изделия неоригинальных деталей или деталей, не одобренных производителем;
- использования неоригинальных дополнительных принадлежностей или принадлежностей, не одобренных производителем;
- ремонта изделия в неавторизованном сервисном центре или неквалифицированным специалистом;



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к травмам или смерти оператора или находящихся рядом посторонних лиц.



ВНИМАНИЕ: Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к повреждению изделия, других материалов или прилегающей территории.

Примечание: Используется для предоставления дополнительных сведений о конкретной ситуации.

Общие инструкции по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- При небрежном или неправильном обращении изделие может оказаться опасным инструментом. Изделие может стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора и окружающих. Перед использованием изделия в обязательном порядке прочтите настоящее руководство по эксплуатации и убедитесь, что вы полностью понимаете его содержание.
- Сохраните все предупреждения и инструкции.
- Соблюдайте все действующие законы и нормативные акты.
- Оператор и работодатель оператора должны быть осведомлены о возможных рисках и не допускать их возникновения во время эксплуатации изделия.
- Не разрешайте пользоваться изделием людям, которые не изучили и не поняли содержание данного руководства по эксплуатации.
- Перед использованием изделия в обязательном порядке пройдите соответствующую подготовку по работе с изделием. Убедитесь, что все операторы прошли подготовку.
- Не позволяйте детям использовать изделие.
- К работе с изделием допускаются только лица, имеющие соответствующее разрешение.
- Оператор несет ответственность за несчастные случаи, угрожающие другим людям или их имуществу.
- Ни в коем случае не используйте изделие, если вы устали, больны или находитесь под воздействием спиртного, наркотических веществ или лекарственных препаратов.
- Всегда соблюдайте осторожность и руководствуйтесь здравым смыслом.
- Во время работы данное изделие создает электромагнитное поле. В определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских

имплантатов. В целях снижения риска тяжелой или смертельной травмы лицам с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантатов, прежде чем приступить к эксплуатации данного изделия.

- Содержите изделие в чистоте. Следите за тем, чтобы знаки и наклейки были легко читаемыми.
- Запрещается использовать изделие, если оно повреждено.
- Не вносите изменения в данное изделие.
- Не используйте изделие, если существует вероятность его модификации другими лицами.

Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. *Средства индивидуальной защиты на стр. 116*.
- Длительное воздействие вибрации может привести к нарушению кровообращения или расстройствам нервной системы у лиц с нарушенным кровообращением. В случае появления тревожных симптомов обратитесь за медицинской помощью. К таким симптомам относятся онемение, потеря чувствительности, ощущение щекотки и покалывания, боли, потеря силы или слабость, изменение цвета или состояния кожи. Как правило, подобные симптомы проявляются в пальцах, руках или запястьях.
- Не используйте изделие, если не установлены все защитные кожухи.
- Убедитесь, что вы знаете, как быстро остановить двигатель в аварийной ситуации.
- Перед тем как отойти от изделия, отключите двигатель и отсоедините шнур питания. Убедитесь в отсутствии риска случайного запуска.
- Соблюдайте правила безопасности в отношении одежды, длинных волос и украшений, которые могут застрять в подвижных частях изделия
- Убедитесь, что вы занимаете устойчивое и безопасное положение во время работы.
- Используйте изделие только на горизонтальных поверхностях.
- Не пользуйтесь изделием, если не сможете получить помощь при несчастном случае
- Всегда пользуйтесь одобренными принадлежностями. Для получения дополнительных сведений обратитесь к официальному дилеру Husqvarna.

- Если в изделии возникают вибрации или уровень шума слишком высок, немедленно выключите изделие. Проверьте изделие на наличие повреждений. Выполните ремонт повреждений или обратитесь в официальный сервисный центр для проведения ремонта.
- Подключайте изделие к пылеуловителю для удаления пыли.
- Не тяните за шланг пылеуловителя. Изделие может упасть, причинить серьезные травмы и материальный ущерб.
- Пылеуловитель должен оставаться включенным до полной остановки двигателя.
- При эксплуатации изделия в обязательном порядке держитесь за рукоятку обеими руками и находитесь позади изделия.
- Убедитесь в отсутствии смазки или масла на ручках.

Техника безопасности в отношении вибрации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Во время работы вибрация изделия передается оператору. Регулярная и частая эксплуатация изделия может быть опасна для здоровья оператора и повышать степень тяжести травм. Существует опасность травмирования пальцев, рук, запястий, плеч и других частей тела, а также повреждений нервных окончаний и кровеносных сосудов. Травмы могут вызывать слабость и/или быть хроническими, с течением времени может повышаться степень их тяжести. К возможным травмам относятся нарушения кровообращения, нервной системы, повреждения суставов и других частей тела.
- Симптомы могут проявляться во время эксплуатации изделия или в другое время. При продолжении эксплуатации изделия проявившиеся симптомы могут усиливаться или стать постоянными. При возникновении этих или иных симптомов обратитесь за медицинской помощью:
 - Онемение, потеря чувствительности, ощущение щекотки и покалывания, боль, в том числе пульсирующая, жжение, скованность движений, неповоротливость, упадок сил, изменения цвета или состояния кожных покровов.
 - Симптомы могут сильнее проявляться при низких температурах. Надевайте теплую одежду, держите руки в тепле и сухими во время использования изделия при низких температурах.
 - Выполняйте техническое обслуживание и используйте изделие в соответствии с

инструкциями в руководстве по эксплуатации, чтобы поддерживать допустимый уровень вибрации.

- Изделие оснащено системой амортизаторов, которая снижает вибрацию, передаваемую от рукояток к оператору. Дайте изделию выполнить работу. Не давите на изделие. Слегка удерживайте изделие за рукоятки так, чтобы вы могли контролировать изделие и обеспечивать его безопасную эксплуатацию. Не вдавливайте рукоятки в концевые упоры больше, чем это необходимо.
- Держитесь руками только за ручку(-и). Держите остальные части тела на безопасном расстоянии от изделия.
- Немедленно остановите изделие в случае резкого возникновения сильных вибраций. Не продолжайте работу до тех пор, пока не будет устранена причина усиления вибрации.

Защита от пыли



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Эксплуатация устройства может привести к увеличению количества пыли в воздухе. Пыль может стать причиной серьезных травм и хронических заболеваний. Пыль диоксида кремния признана вредным для здоровья веществом несколькими регулирующими организациями. Ниже приведены примеры возможных проблем со здоровьем:
 - Хронический бронхит, силикоз и фиброз легких со смертельным исходом
 - Рак
 - Врожденные дефекты
 - Воспаление кожи
- Используйте соответствующее оборудование для уменьшения количества пыли и паров в воздухе и количества пыли на рабочем оборудовании, поверхностях, одежде и частях тела. Примерами такого оборудования являются системы сбора пыли и системы распыления воды для осаждения пыли. По возможности уменьшите количество пыли в ее источнике. Убедитесь, что оборудование установлено и используется надлежащим образом и что выполняется регулярное техническое обслуживание.
- Используйте одобренные средства защиты органов дыхания. Убедитесь, что средства защиты органов дыхания выбраны с учетом опасных материалов, присутствующих на рабочем участке.
- Убедитесь, что на рабочем участке имеется достаточная вентиляция.

Техника безопасности в отношении шума



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Высокие уровни шума и длительное воздействие шума могут привести к потере слуха.
- Чтобы свести уровень шума к минимуму, выполняйте техническое обслуживание и используйте изделие в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.
- При эксплуатации изделия пользуйтесь одобренными средствами защиты слуха.
- При использовании средств защиты слуха прислушивайтесь к предупреждающим сигналам и крикам. Снимайте средства защиты слуха после остановки изделия, за исключением случаев, когда использование этих средств обусловлено уровнем шума в рабочей зоне.

Средства индивидуальной защиты



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Каждый раз при работе с изделием следует использовать одобренные средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при несчастном случае они снижают тяжесть травмы. Обратитесь к дилеру за помощью в подборе надлежащих средств индивидуальной защиты.
- Регулярно проверяйте состояние средств индивидуальной защиты.
- Используйте рекомендованный защитный шлем.
- Всегда пользуйтесь защитными наушниками.
- Используйте одобренные средства защиты органов дыхания.
- Используйте одобренные средства защиты глаз с боковой защитой.
- Используйте защитные перчатки.
- Надевайте обувь со стальным носком и нескользкой подошвой.
- Надевайте одобренную рабочую одежду или аналогичную плотно прилегающую одежду с длинными рукавами и брючками.

Огнетушитель

- Во время работы держите огнетушитель в пределах досягаемости.

- Используйте порошковый или углекислотный огнетушитель.

Техника безопасности на рабочем месте



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Запрещается пользоваться изделием при тумане, дожде, сильном ветре, низких температурах, опасности удара молнии или в других неблагоприятных погодных условиях.
- Запрещается использовать изделие там, где существует опасность возгорания или взрыва.
- Не допускайте нахождения детей, посторонних лиц и животных в рабочей зоне. До изделия должна соблюдаться безопасная дистанция.
- Убедитесь, что в рабочей зоне находятся только лица, имеющие соответствующее разрешение.
- Поддерживайте рабочую зону в чистоте и обеспечивайте надлежащее освещение.
- Уберите все посторонние предметы (например, винты, болты, провода и камни) из рабочей зоны перед началом эксплуатации изделия.
- Убедитесь в отсутствии кабелей или шлангов на пути перемещения изделия во время работы.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию в рабочей зоне.
- ВМС 335RC: Пульт дистанционного управления позволяет управлять изделием на большом расстоянии. Не работайте с изделием, если ограничен обзор изделия и прилегающей зоны. Оградите рабочую зону во избежание травм находящихся поблизости людей.

Электрическая безопасность



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с электроинструментами всегда существует риск поражения электрическим током. Запрещается использовать изделие при неблагоприятных погодных условиях. Не касайтесь грозовых разрядников и металлических предметов. Во избежание травм всегда эксплуатируйте изделие в соответствии с инструкциями данного руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте источник питания с УЗО (устройство защитного отключения). УЗО снижает риск поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Высокое напряжение. В блоке питания имеются незащищенные детали. Перед тем как открыть дверцу блока электрооборудования, обязательно отсоедините вилку от сетевой розетки.



ВНИМАНИЕ: Получаемое от изделия или генератора питание должно быть достаточной мощности и поступать без сбоев для обеспечения надлежащей работы электродвигателя. Неправильное напряжение увеличивает потребление мощности и приводит к повышению температуры двигателя до тех пор, пока не разомкнется цепь безопасности. Параметры шнура питания должны соответствовать национальным и местным нормам. Параметры сетевой розетки должны соответствовать требованиям изделия к силе тока для электрической розетки и удлинительного шнура.

Если сопротивление сети выше указанного значения, при запуске изделия могут наблюдаться кратковременные падения напряжения. Это может повлиять на работу другого электрооборудования (например, мигание освещения).

- Убедитесь, что напряжение питающей сети, предохранителей и электропитания соответствует значению, указанному на паспортной табличке изделия.
- Всегда отключайте изделие перед его отсоединением от сети питания.
- Запрещается использовать изделие с поврежденным шнуром или вилкой питания. Передайте его в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта. Поврежденный шнур питания может стать причиной тяжелой травмы и смерти.
- Пользуйтесь шнуром питания правильно. Не используйте шнур питания для перемещения изделия и не держитесь за шнур при отключении изделия от сети. При отсоединении шнур питания держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Во время эксплуатации изделия не допускайте погружения изделия в воду, если его оборудование может намокнуть. Это может привести к повреждению оборудования, и изделие может стать токопроводящим и нанести травму.
- Изделие не должно подвергаться более сильному воздействию влаги, чем от системы подачи воды. Храните изделие в месте, защищенном от осадков. Проникновение

воды в изделие повышает риск поражения электрическим током.

- Каждый раз отсоединяйте шнур питания при подключении и отключении контакта между кабелем двигателя и блоком электрооборудования.

Инструкции относительно заземления изделия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неправильное подключение может привести к поражению электрическим током. Если вы не уверены в правильности заземления сетевой розетки, обратитесь к сертифицированному электрику.

Не вносите каких-либо изменений в конструкцию вилки питания. Если вилка или шнур питания повреждены или подлежат замене, обратитесь в сервисный центр Husqvarna. Соблюдайте местное законодательство и нормативы.

Если вы не в полной мере поняли инструкции относительно заземления изделия, обратитесь к сертифицированному электрику.

Пользуйтесь только заземленными кабелями-удлинителями для наружной прокладки с заземляющими штекерами и розеткой с заземлением, к которой можно подключить вилку питания изделия.

Изделие оснащено заземленным шнуром и вилкой питания. Всегда подключайте изделие к заземленной сетевой розетке. Это снижает риск поражения электрическим током в случае неисправности.

Запрещается использовать с изделием электрические переходники.

Кабели-удлинители

- Используйте только одобренные кабели-удлинители достаточной длины.
- Маркировка кабеля-удлинителя должна соответствовать значению, указанному на паспортной табличке изделия, или быть выше него.
- Используйте заземленные кабели-удлинители.
- При работе с изделием вне помещений используйте кабель-удлинитель, подходящий для работ вне помещения. Это снижает риск поражения электрическим током.
- Место соединения с кабелем-удлинителем должно было защищено от влаги и не касаться земли.
- Держите кабель-удлинитель вдали от источников тепла, масла, острых углов или подвижных

деталей. Поврежденный кабель повышает риск поражения электрическим током.

- Убедитесь, что кабель-удлинитель находится в хорошем состоянии и не поврежден.
- Перед использованием размотайте кабель-удлинитель. В противном случае он может перегреться.
- Во время использования изделия кабель-удлинитель должен находиться у вас за спиной. Это предотвратит повреждение кабеля-удлинителя.

Защитные устройства на изделии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтите следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Запрещается использовать изделие с неисправными защитными устройствами.
- Регулярно выполняйте проверку защитных устройств. Если защитные устройства неисправны, обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Кнопка аварийного останова

Кнопка аварийного останова используется для быстрой остановки двигателя.

Проверка кнопки аварийного останова

Информацию о расположении кнопки аварийного останова на изделии см. в разделе *Обзор панели управления на стр. 111*.

1. Поверните кнопку аварийного останова по часовой стрелке, чтобы отключить ее.
2. Запустите изделие. См. *Запуск изделия на стр. 123*.
3. Нажмите кнопку аварийного останова.
4. Убедитесь, что двигатель остановился.
5. Поверните кнопку аварийного останова по часовой стрелке, чтобы отключить ее.

Система контроля присутствия оператора (OPC)

При включении системы OPC двигатель останавливается. См. *Проверка системы контроля присутствия оператора (OPC) на стр. 118*.

Проверка системы контроля присутствия оператора (OPC)

1. Запустите изделие. См. *Запуск изделия на стр. 123*.

2. Извлеките ключ OPC. Если двигатель не останавливается в течение 3 секунд, обратитесь в официальный сервисный центр Husqvarna.

Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочтите следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. *Средства индивидуальной защиты на стр. 116*.
- Выполните техобслуживание строго в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации. Для проведения всех других работ по обслуживанию обращайтесь в сервисный центр.
- При несоблюдении правил и сроков выполнения техобслуживания риск получения травмы или повреждения изделия возрастает.
- Перед проведением технического обслуживания очистите изделие от опасных материалов.
- Перед проведением технического обслуживания остановите двигатель, извлеките блок системы контроля присутствия оператора и отсоедините вилку питания.
- Выполните техническое обслуживание изделия на устойчивой ровной поверхности.
- Не вносите изменения в изделие. Внесение изменений, не одобренных производителем, может привести к серьезным травмам или смерти.
- Замените поврежденные, сломанные или изношенные детали.
- Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части. Использование принадлежностей и запасных частей, не одобренных производителем, может привести к серьезным травмам или смерти.
- После технического обслуживания проверьте уровень вибрации в изделии. При наличии отклонений обратитесь в официальный сервисный центр.
- Регулярно обращайтесь в официальный сервисный центр для проведения техобслуживания изделия.

Эксплуатация

Введение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно изучить раздел безопасности.

Перед началом эксплуатации изделия

1. Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.
2. Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации пылеуловителя и убедитесь, что понимаете приведенные в нем инструкции.
3. Для BMC 335RC: Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления и убедитесь, что понимаете приведенные в нем инструкции.
4. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. *Средства индивидуальной защиты на стр. 116*.
5. Убедитесь, что в рабочей зоне находятся только лица, имеющие соответствующее разрешение.
6. Выполните ежедневное обслуживание. См. *График технического обслуживания на стр. 128*.
7. Убедитесь, что изделие правильно собрано и на нем отсутствуют повреждения.
8. Переместите изделие на рабочий участок. Убедитесь, что поверхность ровная. Во время транспортировки изделия в рабочую зону и перемещения по ней следите за соблюдением правил техники безопасности и прочих требований. См. *Транспортировка на стр. 139*.
9. Убедитесь, что передние колеса правильно отрегулированы по высоте для работы. См. *Регулировка высоты передних колес на стр. 121*.
10. Следите за тем, чтобы инструменты не касались земли.
 - a) Установите рычаг подъема в верхнее положение.
 - b) Поверните колесико регулировки глубины по часовой стрелке.
11. Подсоедините к изделию пылеуловитель. См. *Подсоединение пылеуловителя на стр. 122*.
12. Подключите изделие к источнику питания. См. *Подключение изделия к источнику питания на стр. 122*.


13. Убедитесь, что переключатель направления вращения правильно установлен. См. *Установка направления вращения двигателя на стр. 122*.

14. Убедитесь, что высота щеток под корпусом барабана выбрана с учетом рабочей глубины. При необходимости ослабьте гайки, отрегулируйте высоту и затяните гайки.

Барабан алмазных дисков


Выбор алмазных дисков в зависимости от типа работы

1. Проверьте твердость пола с помощью склерометра.
2. См. схему выбора типа алмазного диска. На оси X показана прочность пола в МПа.

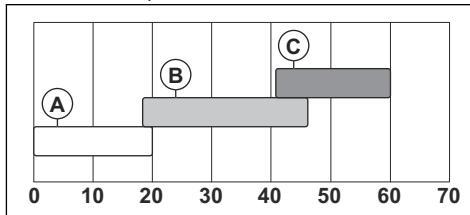

- a) А: Синий алмазный диск.
- b) В: Зеленый алмазный диск.
- c) С: Красный алмазный диск.

Сборка барабана алмазных дисков

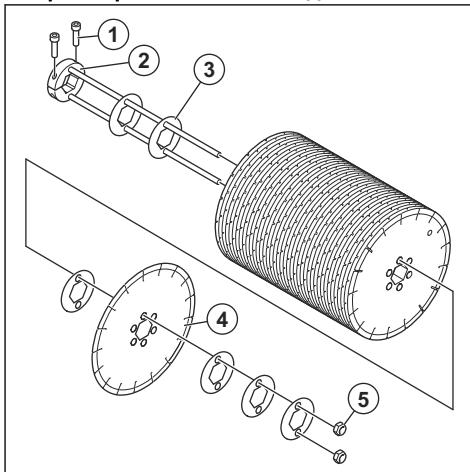

1. Винт с торцевой головкой
2. Барабан алмазных дисков
3. Проставка

- Алмазный диск
- Контргайка

Установка алмазных дисков



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Установите минимум по 1 проставке между всеми алмазными дисками.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Не устанавливайте более 80 алмазных дисков на барабан.




ВНИМАНИЕ:

Установите все диски с одинаковым направлением вращения.


- Снимите опорную пластину.

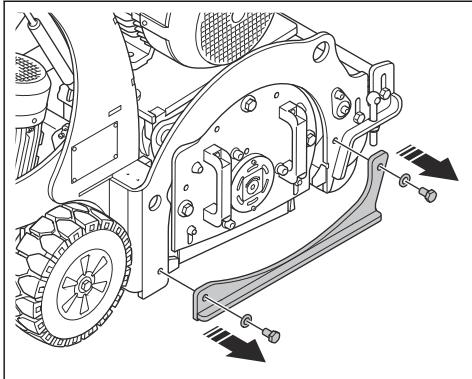


- Снимите винты и шайбы с бокового кожуха.

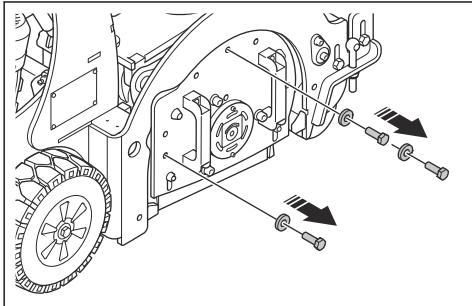

- Установите винты с шайбами в соседние отверстия.

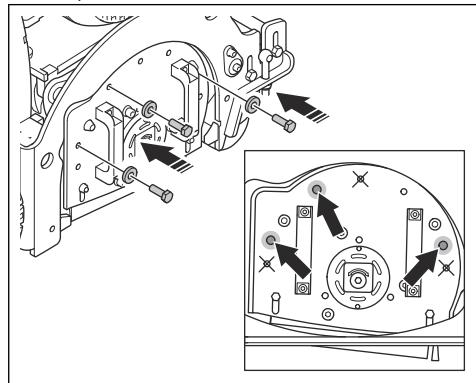


- Выверните винты, чтобы сдвинуть боковой кожух.

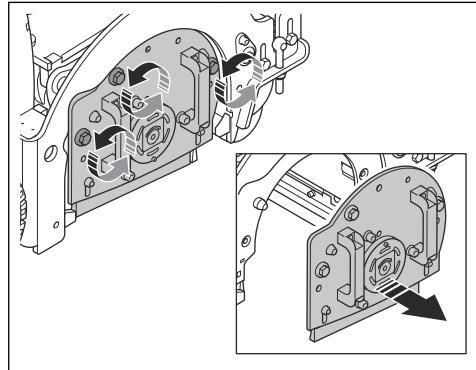


Примечание: После снятия бокового кожуха ось будет свисать.

- Установите пустой барабан алмазных дисков на ось.

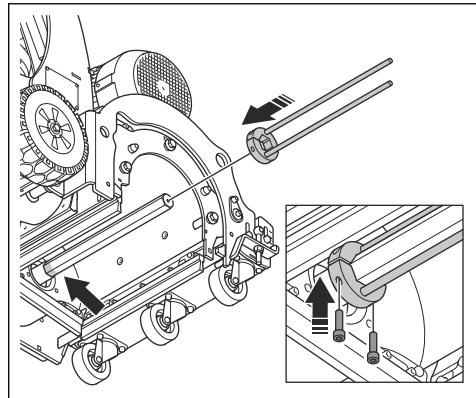


6. Установите проставки и алмазные диски по одной штуке за раз на ось до конца барабана.

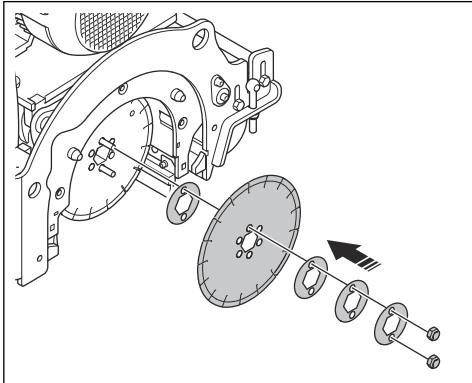


7. Установите минимум 2 проставки на ось после последнего алмазного диска и установите контргайки.

8. Установите боковой кожух.

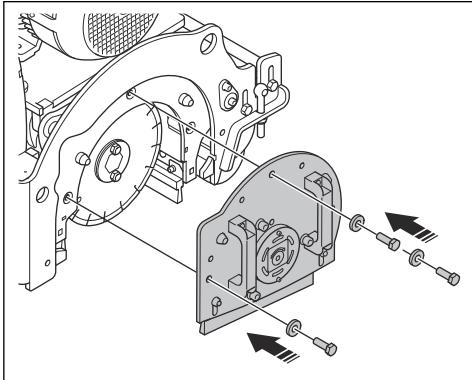

9. Установите опорную пластину.

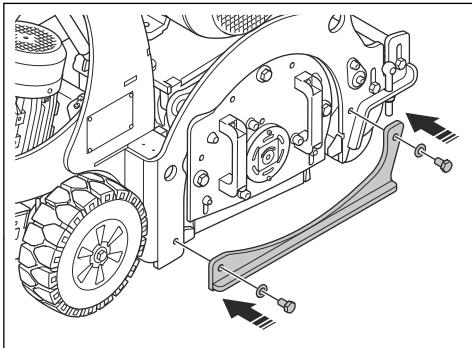


10. Проверьте натяжение приводного ремня. См. *Проверка натяжения приводного ремня на стр. 131.*

Алмазные диски и проставки для различной ширины обработки


Ширина обра-ботки, мм	Количество ал-мазных дисков	Количество проставок, 2,5 мм
340	80	85
300	71	92
250	59	100
200	47	108
150	35	116
100	24	125
50	12	133

Регулировка высоты передних колес


Стандартным является положение (B). Положение (A) используется для работы на максимальной глубине. Положение (C) используется для работы на минимальной глубине.

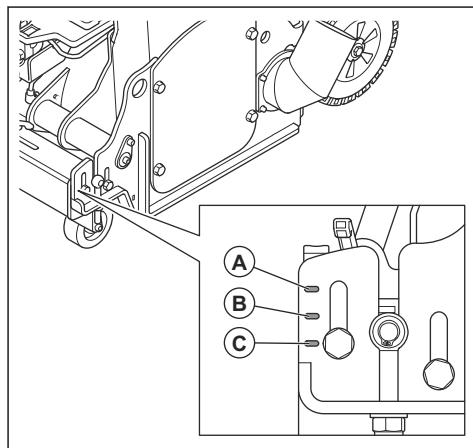

1. Ослабьте болты (D) с каждой стороны штанги передних колес.

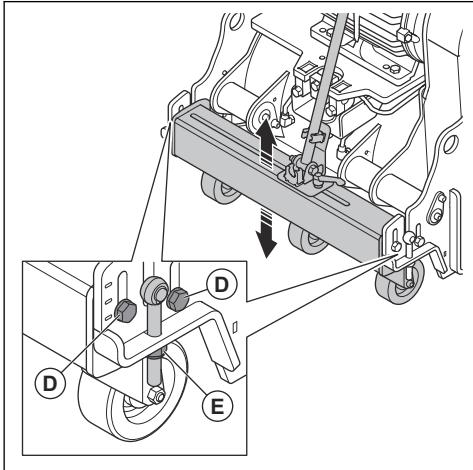

2. Поворачивайте гайку (E) для установки соответствующей высоты.
3. Затяните болты (D) с каждой стороны штанги передних колес.

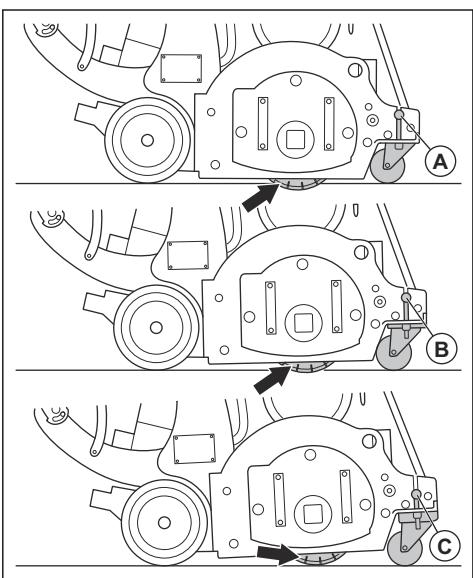

Подсоединение пылеуловителя




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте пылеуловитель, если шланг пылеуловителя поврежден. Увеличивается вероятность вдыхания

пыли, которая опасна для здоровья. Используйте одобренные средства защиты органов дыхания.

1. Осмотрите шланг пылеуловителя на наличие повреждений.
2. Убедитесь, что фильтры в пылеуловителе чистые и не повреждены.
3. Подсоедините шланг пылеуловителя к разъему для пылеуловителя. Информацию о расположении разъема для пылеуловителя на изделии см. в разделе *Обзор изделия на стр. 110*.

Подключение изделия к источнику питания

1. Подсоедините вилку питания изделия к подходящему кабелю-удлинителю.

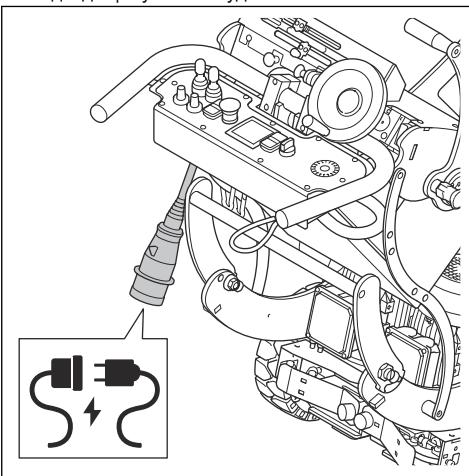

2. Подключите кабель-удлинитель к сетевой розетке.




ВНИМАНИЕ: Если изделие подключено к пылеуловителю, пылеуловитель должен быть подключен к 3-фазному источнику питания.

Установка направления вращения двигателя




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте направление вращения двигателя против часовой стрелки, если изделие используется в качестве фрезеровальной машины.

- Для стандартного режима работы с алмазными дисками установите направление вращения против часовой стрелки.

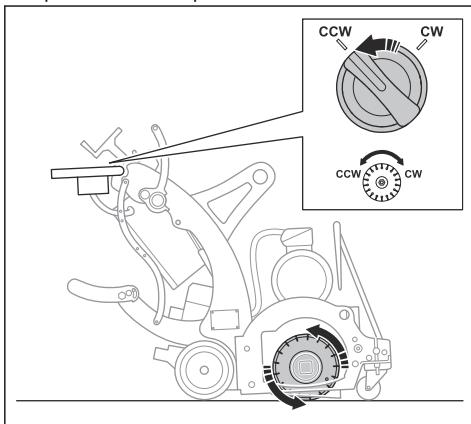


- Если изделие используется в качестве фрезеровальной машины, установите направление вращения по часовой стрелке.

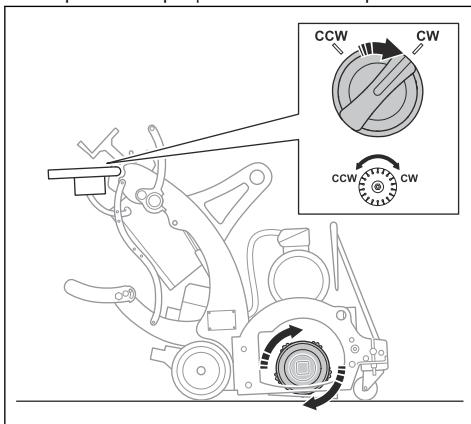


Запуск изделия

- Запустите пылеуловитель.
- Наденьте петлю шнуря системы контроля присутствия оператора на правое запястье.

- Нажмите на педали системы привода, чтобы включить систему привода.

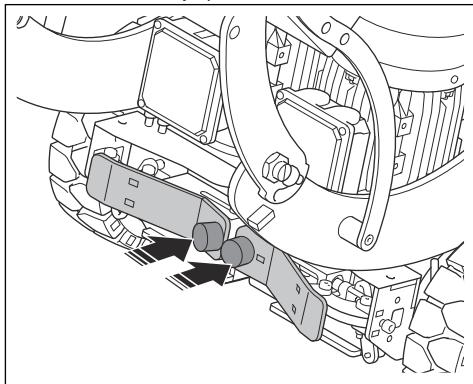

- Поверните кнопку аварийного останова на панели управления по часовой стрелке, чтобы отключить ее.
- Установите главный выключатель на блоке электрооборудования в положение включения.
- Переведите джойстики в нейтральное положение.
- Нажмите кнопку включения приводного двигателя (A). Индикатор (B) загорается, когда на приводной двигатель подается питание.

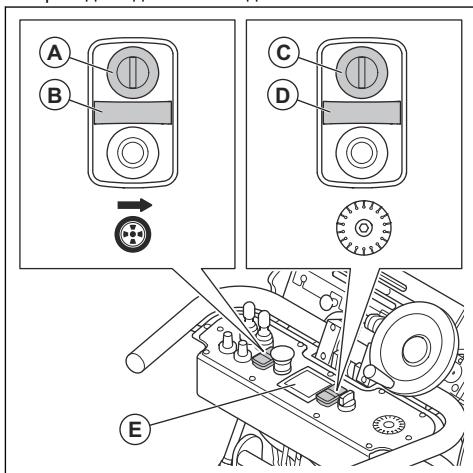


- Нажмите кнопку включения двигателя барабана (C). Индикатор (D) загорается, когда на двигатель барабана подается питание.



Примечание: Двигатель барабана не запустится, если система привода не включена.

- Подождите 10–15 секунд, пока подсветка дисплея (E) не изменится с красной на белую.


10. Медленно опустите рычаг подъема, чтобы опустить барабан с инструментами на пол.

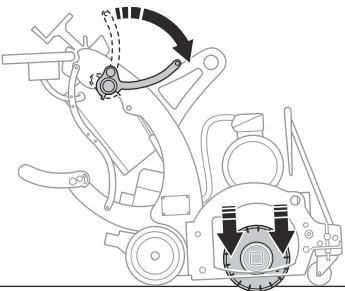

11. Поворачивайте колесико регулировки глубины против часовой стрелки, пока не будет установлена глубина, подходящая для текущей задачи.

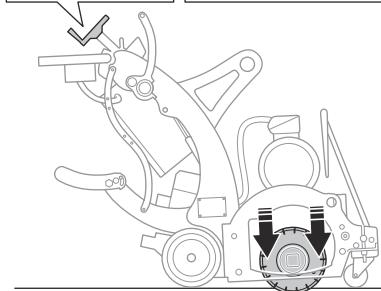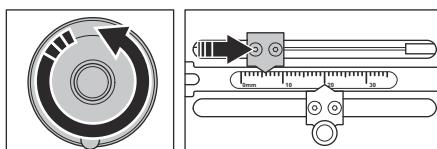


12. Поверните фиксатор колесика регулировки глубины, чтобы зафиксировать рабочую глубину.

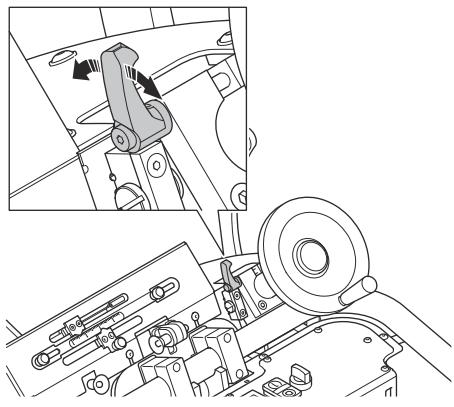

a) Снова поверните фиксатор, чтобы разблокировать колесико регулировки глубины для дополнительной регулировки рабочей глубины.

13. Поверните регулятор скорости, чтобы задать скорость движения.


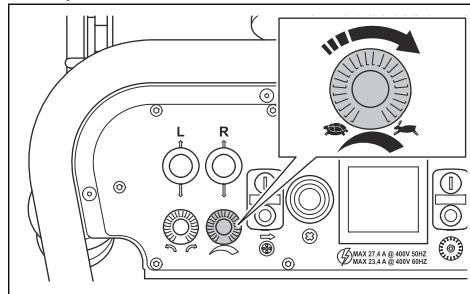


Управление изделием с помощью панели управления




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное изделие предназначено только для работы при движении передним ходом. Не перемещайте изделие назад во время работы барабана с инструментами.

- Управляйте перемещением изделия при помощи джойстиков.

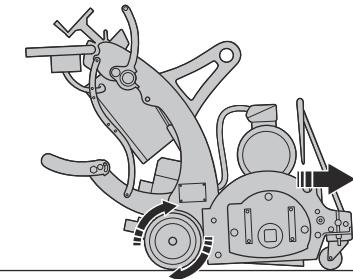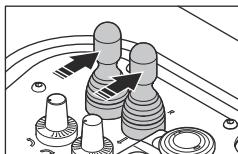


- При необходимости отрегулируйте глубину. Один полный оборот колесика регулировки глубины изменяет глубину на 1,1 мм.
- Во время работы следите за показаниями амперметра. Максимальная сила тока для каждого типа двигателя:

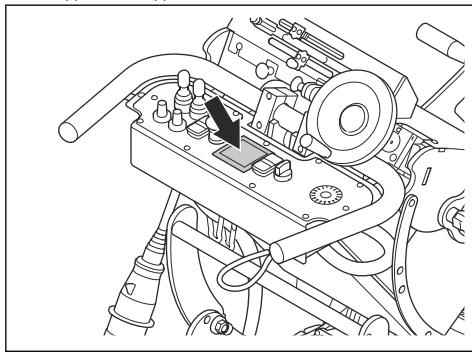

- Для двигателя типа 3x400 В, 50 Гц: 27,4 А.
- Для двигателя типа 3x480 В, 60 Гц: 23,4 А.

- Чтобы упростить перемещение по прямой, сложите указатель направления.

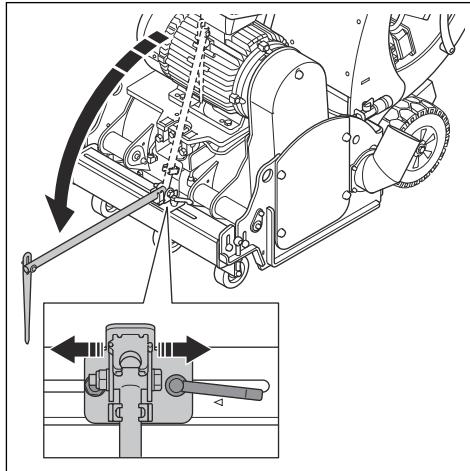


Указатель направления можно регулировать в попечном направлении.


Процедура сопряжения BMC 335RC

При первом использовании пульта дистанционного управления вместе с изделием или после замены пульта необходимо выполнить сопряжение.

- Убедитесь, что кнопка аварийного останова отключена. См. *Проверка кнопки аварийного останова на стр. 118*.
- Подсоедините шнур питания к розетке. См. *Подключение изделия к источнику питания на стр. 122*.
- Установите переключатель дистанционного управления (A) в положение "REM".

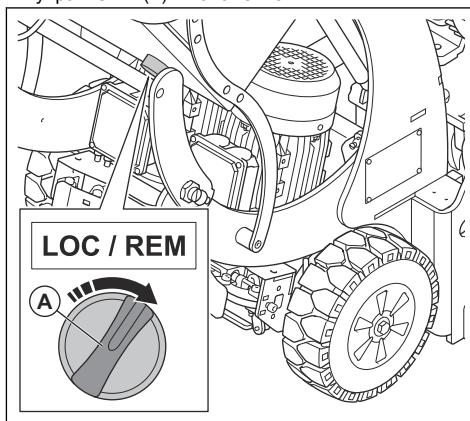

4. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (B).

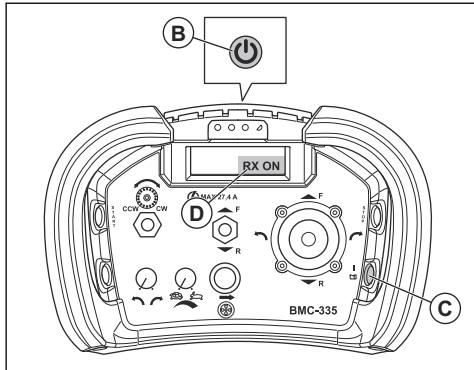


5. Нажмите кнопку для выполнения сопряжения (C). Когда на дисплее отображается "RX ON", пульт дистанционного управления сопряжен с изделием.

Управление изделием с помощью пульта дистанционного управления

Примечание: Пульт дистанционного управления оснащен системой контроля присутствия оператора. Для работы с изделием пульт дистанционного управления должен находиться в ровном положении. Если пульт дистанционного управления не выровнен, изделие останавливается.

1. Правильно установите переключатель направления вращения двигателя барабана (A):

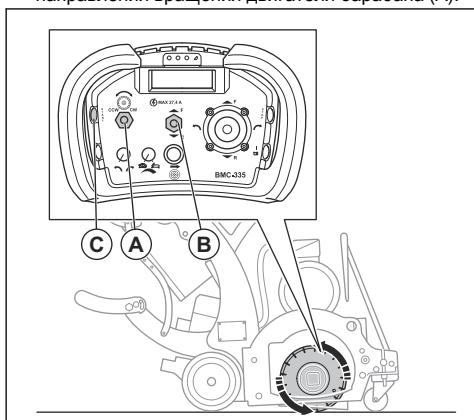

- Для стандартного режима работы с алмазными дисками установите направление вращения против часовой стрелки.
- Если изделие используется в качестве фрезеровальной машины, установите направление вращения по часовой стрелке.

2. Установите переключатель (B) в положение для работы передним ходом.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данное изделие предназначено только для работы при движении передним ходом. Не перемещайте изделие назад во время работы барабана с инструментами.

3. Нажмите кнопку запуска двигателя барабана (C).


4. Переведите рычаг подъема (D) вперед, чтобы опустить барабан с инструментами.

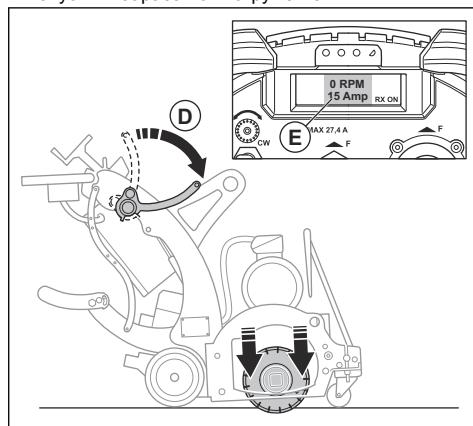

5. Во время работы следите за показаниями амперметра (E). Максимальная сила тока для каждого типа двигателя:

- Для двигателя типа 3x400 В, 50 Гц: 27,4 А.
- Для двигателя типа 3x480 В, 60 Гц: 23,4 А.


6. Управляйте изделием с помощью джойстика (F).

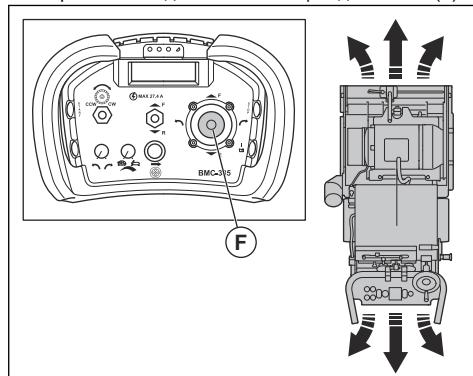


Запуск и остановка функции круиз-контроля

Функцию круиз-контроля можно запускать и останавливать во время работы с помощью пульта дистанционного управления.

1. Установите необходимую скорость работы.
2. Нажмите кнопку круиз-контроля (A). Если на дисплее (B) отображается "DRIVE", значит, функция круиз-контроля включена и изделие движется с заданной скоростью.

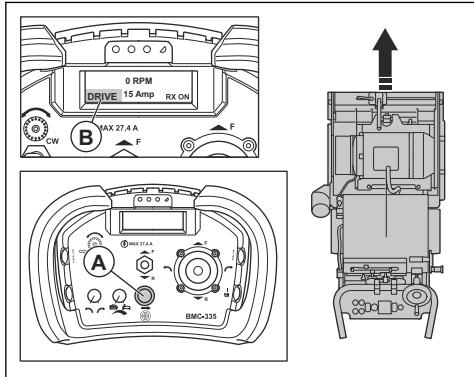

3. Поверните орган управления движением (C), чтобы немного отрегулировать направление движения.

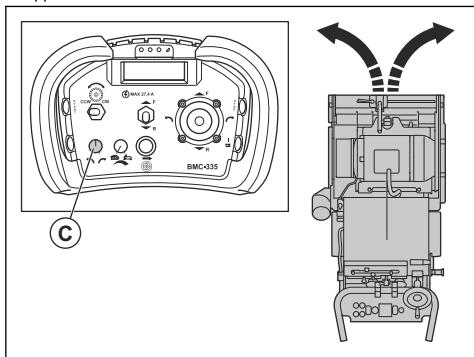


Примечание: При включенной функции круиз-контроля можно также использовать джойстик.


4. Повторно нажмите кнопку круиз-контроля (A), чтобы отключить функцию круиз-контроля.

Остановка изделия

1. Потяните рычаг подъема вверх.

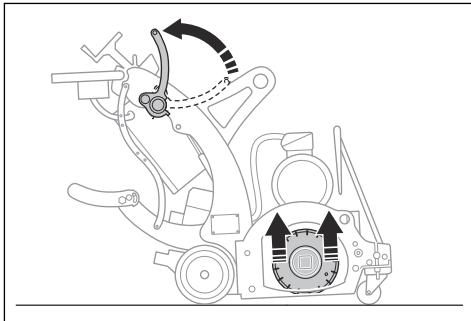


2. Поворачивайте колесико регулировки глубины, пока барабан с инструментами не коснется земли.

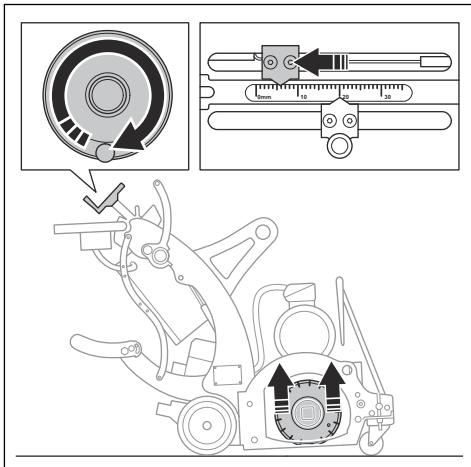

3. Если управление изделием осуществляется с помощью панели управления, выполните следующее:

- a) Нажмите кнопку выключения приводного двигателя и кнопку выключения двигателя барабана.

4. Если управление изделием осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, выполните следующее:

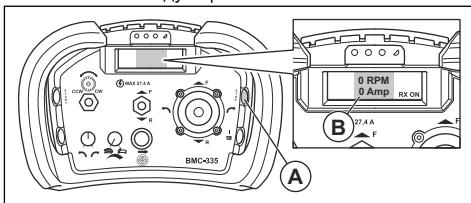

- a) Переведите джойстик в нейтральное положение, чтобы остановить перемещение изделия.
- b) Нажмите кнопку остановки двигателя барабана (A).
- c) Подождите, пока на дисплее (B) для оборотов и амперов не отобразится "0".
5. Дождитесь полной остановки всех движущихся частей.
6. Выключите пылеуловитель.
7. Отсоедините вилку питания.

Техническое обслуживание

Введение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением техобслуживания необходимо внимательно изучить и понять раздел безопасности.

Для выполнения любых работ по сервисному обслуживанию и ремонту изделия необходимо пройти специальное обучение. Мы гарантируем доступность услуг по профессиональному ремонту и сервисному обслуживанию. Если ваш дилер не занимается сервисным обслуживанием, обратитесь к нему для получения информации о ближайшем сервисном центре.

График технического обслуживания

* = общее техобслуживание, выполняемое оператором. Инструкции не приведены в данном руководстве по эксплуатации.

X = инструкции приведены в данном руководстве по эксплуатации.

О = инструкции не приведены в данном руководстве по эксплуатации. Обратитесь в официальный сервисный центр для выполнения технического обслуживания.


Общее техническое обслуживание изделия	Ежедневно	12 ч после обслугивания	Каждые 3 месяца	Ежегодно
Очистите изделие.	X			
Выполните проверку всех защитных устройств.	X			
Проверьте затяжку гаек и винтов.	*	*		
Осмотрите барабан с инструментами, ось барабана, инструменты и корпус на предмет износа.	*			
Убедитесь, что вилка питания и кабель-удлинитель находятся в хорошем состоянии и не повреждены.	*			
Проверьте систему RCD.	*			
Проверьте электрические компоненты, кабели и соединения на наличие износа и повреждений.	*			
Проверьте натяжение приводного ремня.	X		X	
Убедитесь, что шланг для сбора пыли не поврежден и не засорен.	*			
Опустошите пылеуловитель.	*			
Смажьте подшипник.			X	

Общее техническое обслуживание изделия	Ежедневно	12 ч после обслугивания	Каждые 3 месяца	Ежегодно
Осмотрите щетки под корпусом барабана на предмет износа.			*	
Проведите полное обслуживание и очистку изделия.				○


Наклон изделия назад

Для выполнения некоторых работ по техническому обслуживанию необходимо наклонить изделие назад, чтобы получить доступ к барабану с инструментами.



- Снимите блокировку рулевого управления на панели управления.

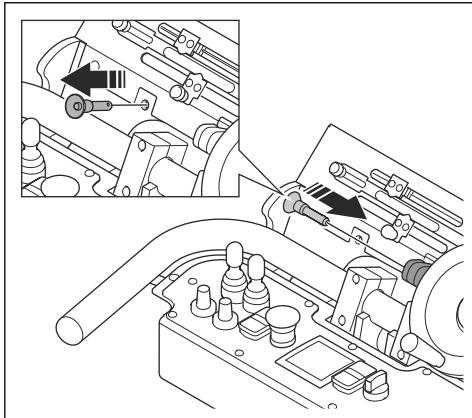


- Выключите систему привода.

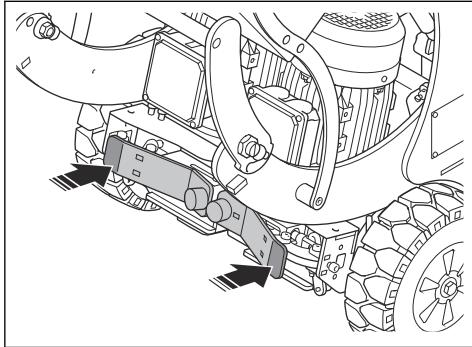


- Надавите на рукоятки и подножку, чтобы наклонить изделие.

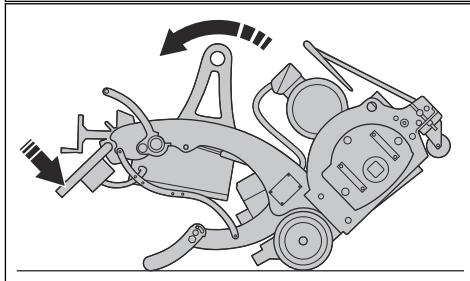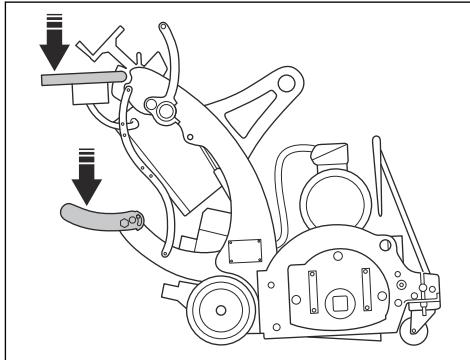

- Осторожно опустите изделие. Передняя часть очень тяжелая.

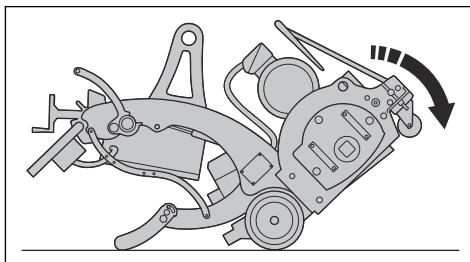

5. Снова установите блокировку рулевого управления.

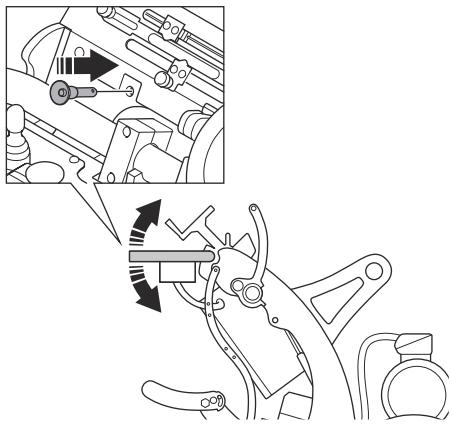

Техническое обслуживание пульта дистанционного управления



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ознакомьтесь с инструкциями производителя пульта дистанционного управления для получения подробной информации по технике безопасности, техническому обслуживанию и ремонту.

- Выполняйте следующие процедуры ежедневно:
 - a) Осмотрите резиновые уплотнения вокруг органов управления.
 - b) Проверьте переключатели и органы управления на наличие повреждений.
 - c) Осмотрите пульт дистанционного управления на наличие трещин и других повреждений.
 - d) Осмотрите оснастку для пульта дистанционного управления.
 - e) Убедитесь, что блокировка аккумулятора работает должным образом.
 - f) Убедитесь, что кнопка остановки вручную легко перемещается и не повреждена.
 - g) Убедитесь, что светодиодные индикаторы быстро мигают 1 раз при включении пульта дистанционного управления.
 - h) Наклоните пульт дистанционного управления на 90 градусов, чтобы проверить функцию наклона.
 - i) Удалите пыль с пульта дистанционного управления с помощью струи воздуха.
- Выполнайте следующие процедуры еженедельно:
 - a) Очистите клеммы аккумулятора, а также клеммы в отсеке аккумулятора и зарядном устройстве. Используйте мягкую сухую ткань.

- b) Очистите панель управления пульта дистанционного управления и убедитесь, что надписи легко читаются.
- Если имеются какие-либо повреждения или пульт дистанционного управления работает неправильно, обратитесь в официальный сервисный центр.
- Ежегодно обращайтесь в официальный сервисный центр для проведения техобслуживания пульта дистанционного управления.

Очистка изделия


- Всегда очищайте все оборудование после использования. Используйте пылесос.
- Не используйте мойку высокого давления для очистки изделия.
- Поддерживайте воздухозаборники в чистоте, чтобы обеспечить достаточное охлаждение изделия.
- Очищайте барабан с инструментами после работы на влажных поверхностях.

Смазка подшипника




ВНИМАНИЕ: Используйте смазку подходящего типа. См. Технические данные BMC 335, BMC 335RC на стр. 141. Использование неподходящей смазки может привести к повреждению подшипника.

1. Снимите кожух приводного ремня.

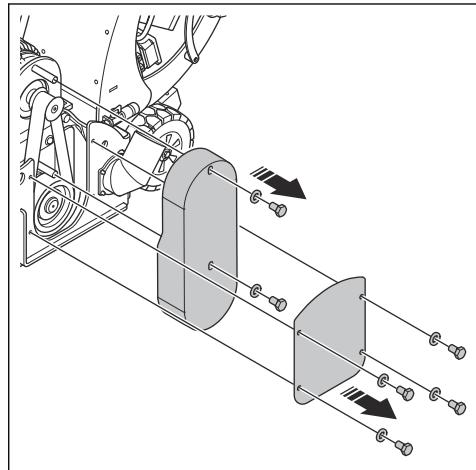


2. Введите 5–10 г смазки в смазочный ниппель с помощью шприца для смазки.

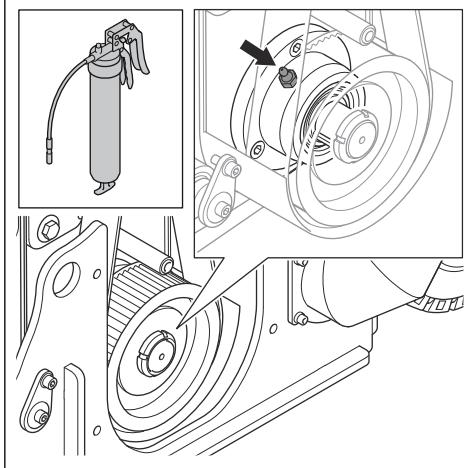

Проверка натяжения приводного ремня

1. Измерьте натяжение приводного ремня в центральной секции приводного ремня (A). Натяжение должно составлять 68 Гц. Если изделие переоборудовано под фрезеровальную машину, натяжение должно составлять 117 Гц.

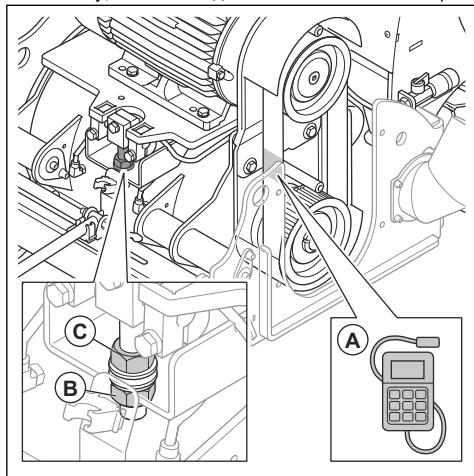

2. Если необходимо отрегулировать натяжение приводного ремня, выполните следующие действия:
- а) Ослабьте гайку (В).
 - б) Поворачивайте гайку (С) по часовой стрелке, чтобы натянуть приводной ремень.


с) Поворачивайте гайку (С) против часовой стрелки, чтобы ослабить приводной ремень.

д) Затяните гайку (В).


Переоборудование изделия в фрезеровальную машину, 50 Гц

Для переоборудования BMC 335, 50 Гц, в фрезеровальную машину необходимы приводной ремень HTD и шкив HTD.


1. Снимите опорную пластину.

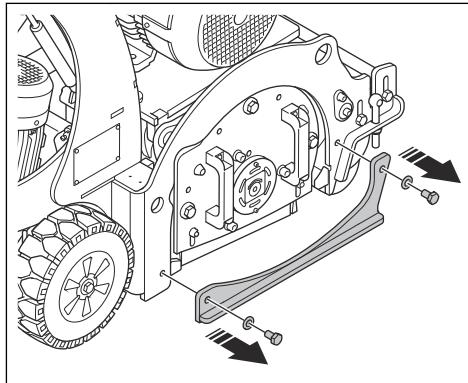


2. Снимите винты и шайбы с бокового кожуха.

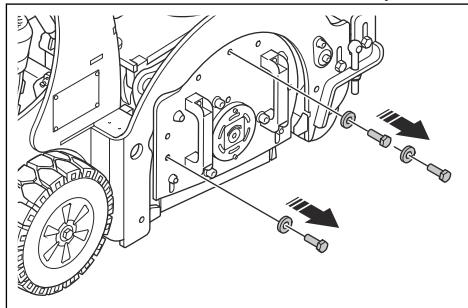


3. Установите винты с шайбами в соседние отверстия.

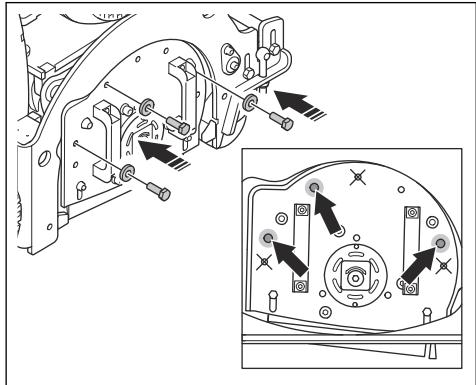


4. Выверните винты, чтобы сдвинуть боковой кожух.

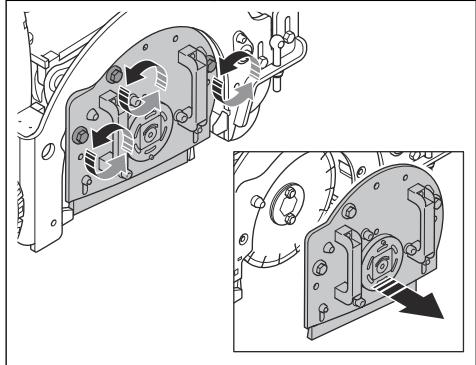


5. Снимите крышку и кожух приводного ремня, затем ослабьте винт (A) в центре верхнего шкива.

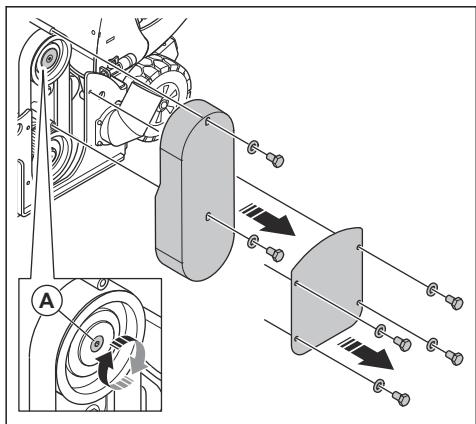


6. Полностью поднимите барабан алмазных дисков с помощью рычага подъема и колесика регулировки глубины.

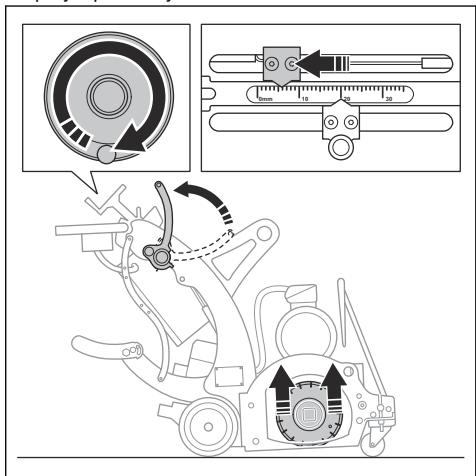


7. Снимите барабан алмазных дисков.

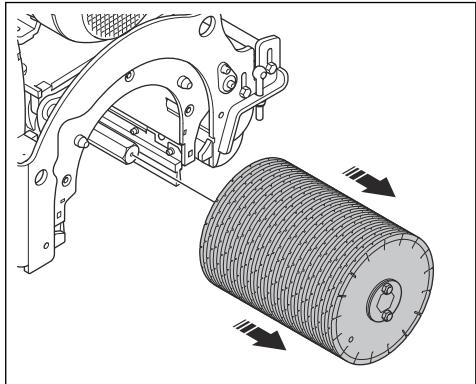


8. Ослабьте гайки (A) и (B).

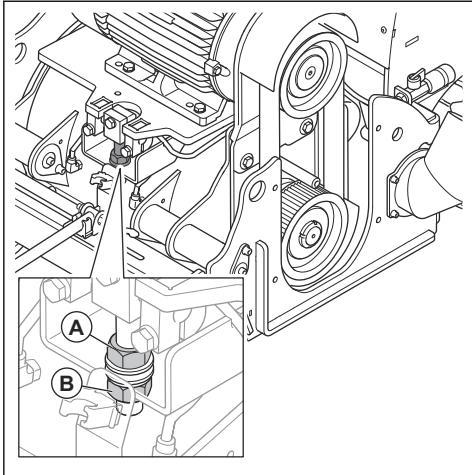

9. Снимите винт (C), втулку (D), шкив (E) и приводной ремень (F).

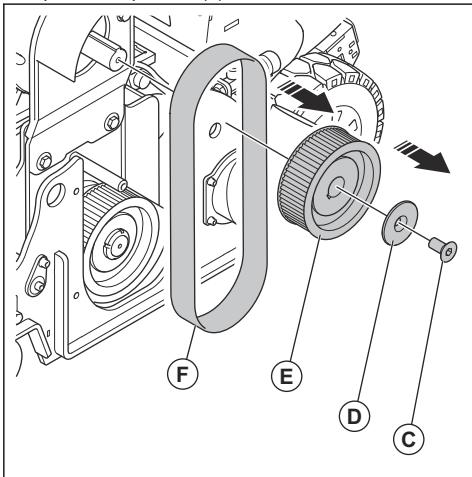


10. Установите приводной ремень HTD (G) и шкив HTD (H).

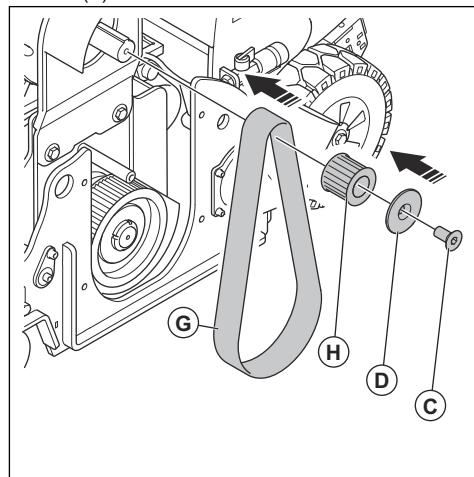


11. Нанесите LOCTITE® 243 на резьбу оси двигателя.

12. Установите втулку (D) с помощью винта (C).


13. Установите фрезеровальный барабан.

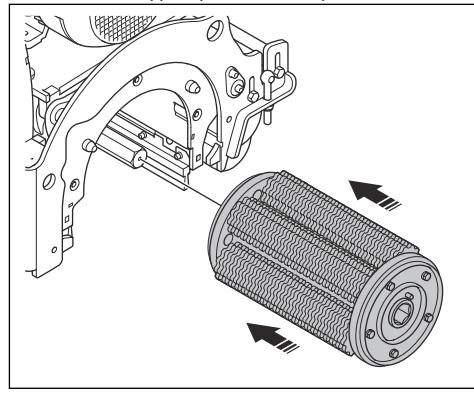


14. Установите боковой кожух.

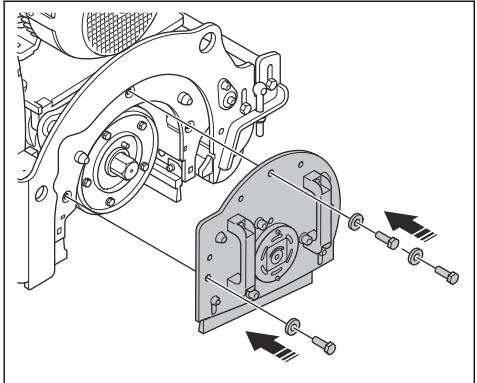

15. Установите опорную пластину.

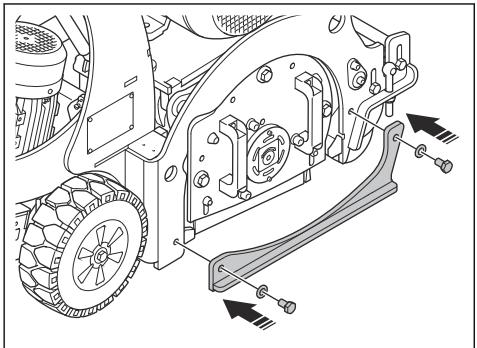


16. Измерьте натяжение приводного ремня в центральной секции приводного ремня (A). Натяжение должно составлять 117 Гц.

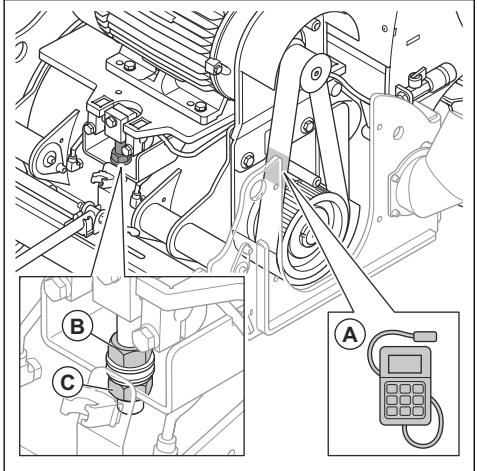


17. При необходимости отрегулируйте натяжение приводного ремня с помощью гайки (B).

18. Затяните гайку (C).

19. Установите кожух приводного ремня (E) и крышку (D).

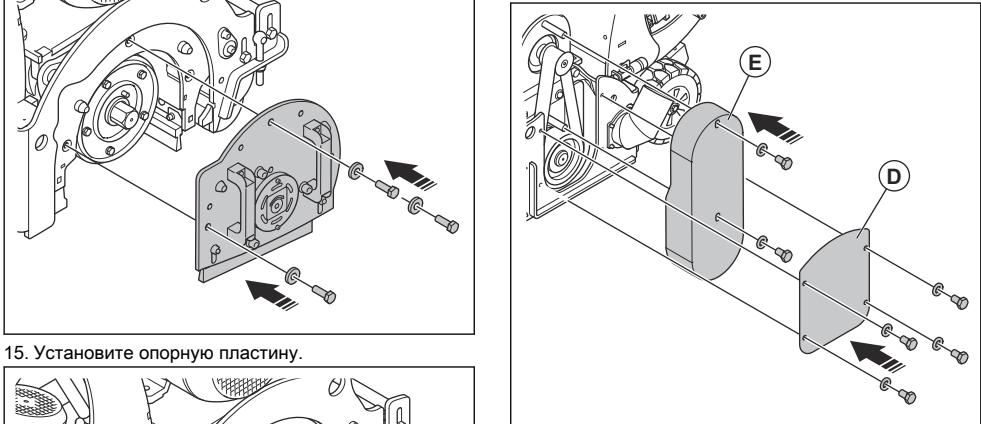

20. Установите переключатель направления вращения на панели управления на вращение по часовой стрелке (CW).

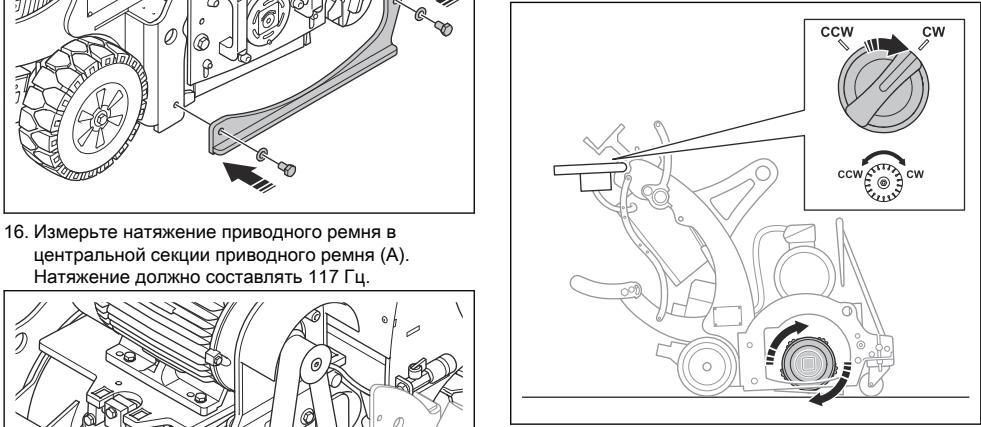


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте направление вращения против часовой стрелки, если изделие используется в качестве фрезеровальной машины.


Переоборудование изделия под фрезеровальную машину, 60 Гц

Для переоборудования ВМС 335, 60 Гц, под фрезеровальную машину необходим комплект со специальными деталями.


1. Снимите опорную пластину.

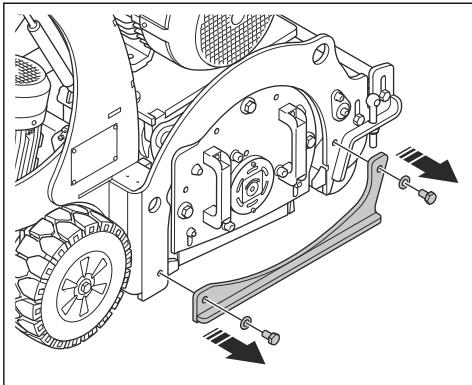


2. Снимите винты и шайбы с бокового кожуха.

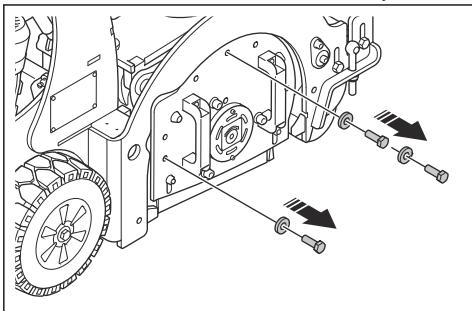


3. Установите винты с шайбами в соседние отверстия.

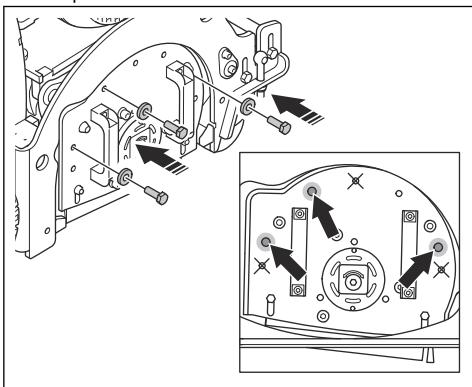


4. Выверните винты, чтобы сдвинуть боковой кожух.

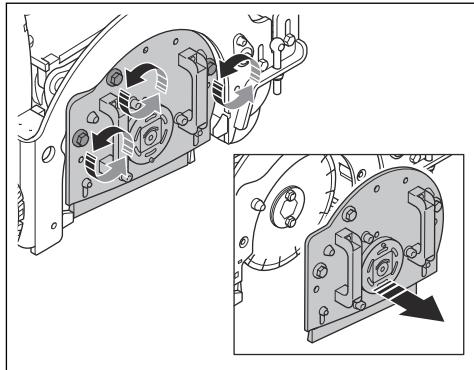


5. Снимите крышку и кожух приводного ремня, затем ослабьте винт (A) в центре верхнего шкива.

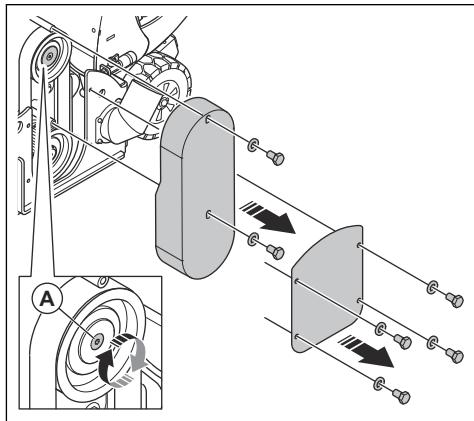


6. Полностью поднимите барабан алмазных дисков с помощью рычага подъема и колесика регулировки глубины.

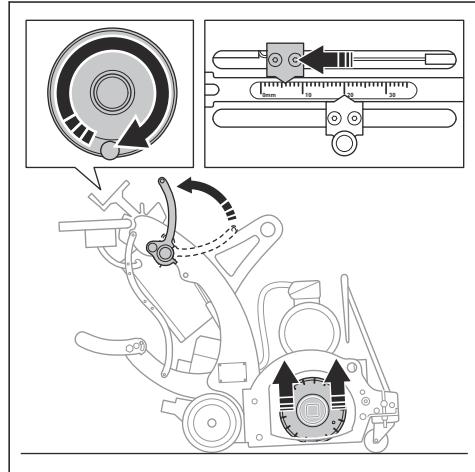


7. Снимите барабан алмазных дисков.

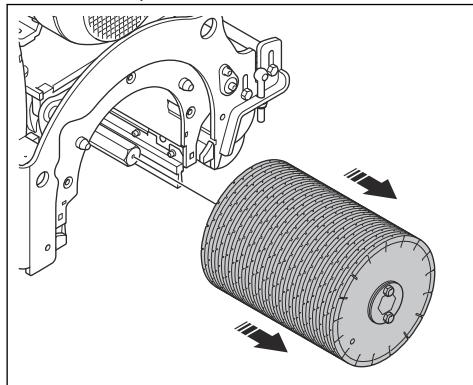


8. Ослабьте гайки (A) и (B).

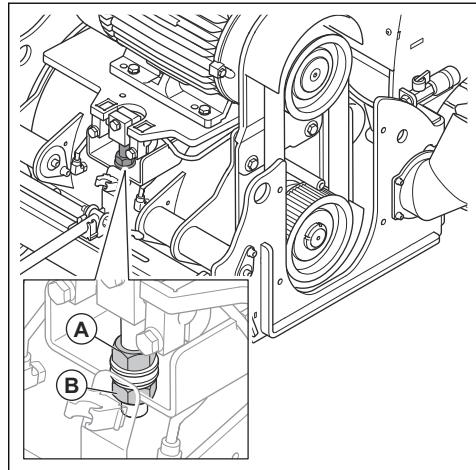

9. Снимите винт (C), втулку (D), шкив (E) и приводной ремень (F).

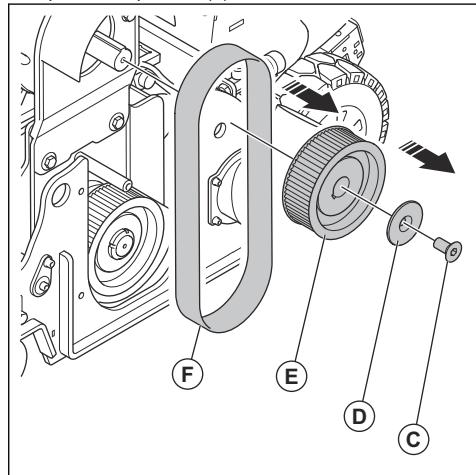


10. Снимите гайку вала (G) с помощью радиусного ключа для круглых гаек (H).

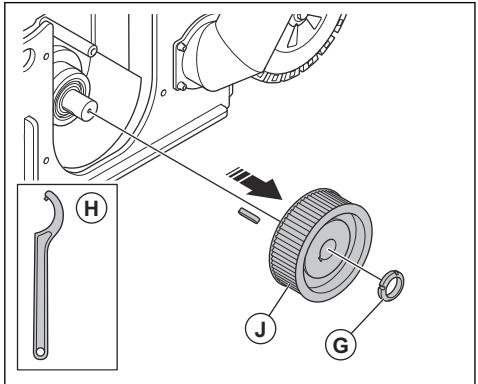


11. Снимите шкив (J).

12. Установите шкив (K) из комплекта.

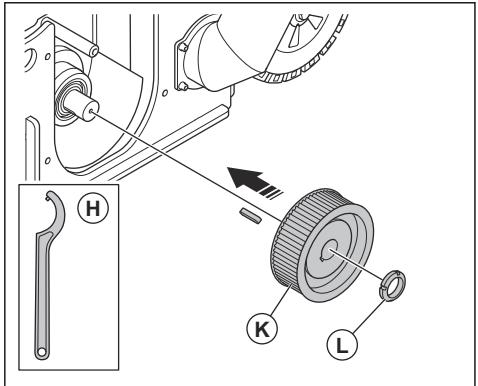


13. Установите новую гайку вала (L) из комплекта.
Затяните гайку радиусным ключом для круглых гаек (H).

14. Установите приводной ремень (M) и шкив (N) из комплекта.

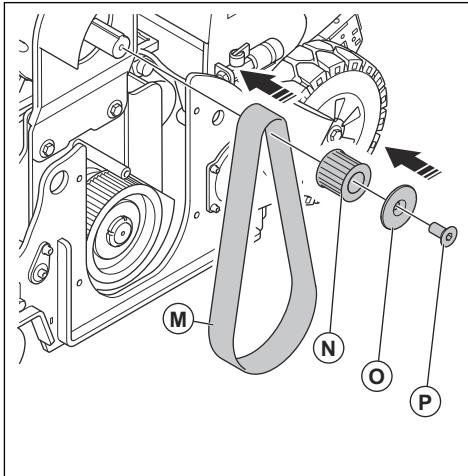


15. Установите втулку (O) с помощью винта (P).


16. Установите фрезеровальный барабан.

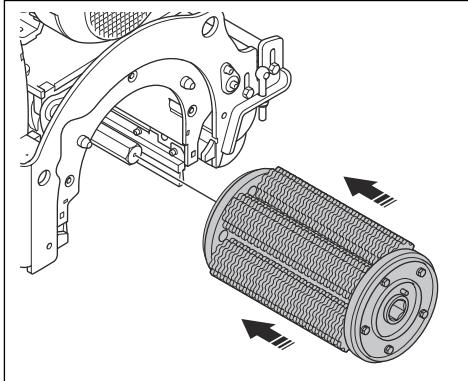


17. Установите боковой кожух.

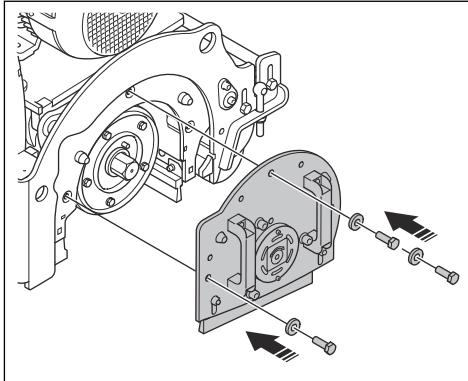

18. Установите опорную пластину.

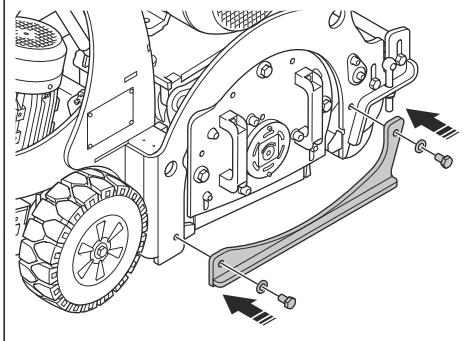


19. Измерьте натяжение приводного ремня в центральной секции приводного ремня (A). Натяжение должно составлять 117 Гц.

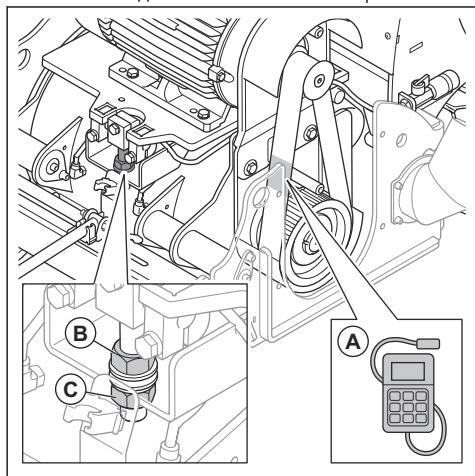


20. При необходимости отрегулируйте натяжение приводного ремня с помощью гайки (B).

21. Затяните гайку (C).

22. Установите кожух приводного ремня (E) и крышку (D).

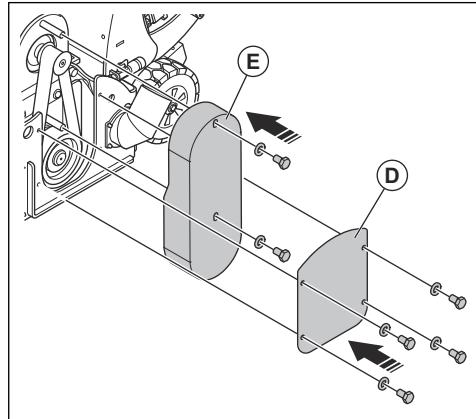

23. Установите переключатель направления вращения на панели управления на вращение по часовой стрелке (CW).

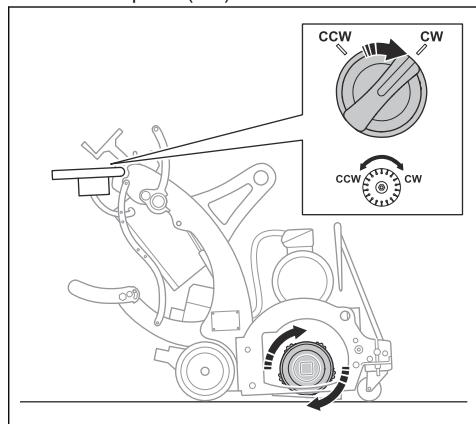

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте направление вращения против часовой стрелки, если изделие используется в качестве фрезеровальной машины.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Слишком сильная вибрация и/или необычные шумы.	Инструменты изношены или повреждены.	Замените изношенные или поврежденные детали.
	Подшипник поврежден.	Проверьте подшипник на приводном вале оси и при необходимости замените.
	Неправильное натяжение приводного ремня.	Проверьте натяжение приводного ремня. См. <i>Проверка натяжения приводного ремня на стр. 131.</i>
	Двигатель неисправен.	Замените двигатель.
	Барабан с инструментами установлен на слишком большую рабочую глубину.	Уменьшите рабочую глубину.
Работа не выполняется или выполняется со сниженной эффективностью.	Инструменты изношены или повреждены.	Замените изношенные детали.
	Тип инструментов не подходит для поверхности.	Установите инструменты, подходящие для обрабатываемой поверхности.
Двигатель не запускается.	Отсутствует фаза источника питания.	Проверьте подачу питания.
	Фаза источника питания не соответствует норме.	Отрегулируйте фазу.
	Нажата кнопка аварийного останова.	Поверните кнопку аварийного останова по часовой стрелке, чтобы отключить ее.
	На систему привода не подается питание.	Включите систему привода, затем запустите двигатель барабана.
	Компонент неисправен.	Замените неисправный компонент.
	Блок OPC не установлен.	Установите блок OPC.
	Кабель-удлинитель отсоединен или поврежден.	Подсоедините кабель-удлинитель или замените его, если требуется.
Через некоторое время изделие останавливается.	Автомат защиты двигателя размыкается из-за перегрузки.	Уменьшите глубину резки.
	Неисправен двигатель.	Проверьте двигатель.
Система привода работает неправильно.	Педали системы привода не нажаты.	Нажмите на педали системы привода.

Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка

или повреждениям в случае падения или смещения во время транспортировки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Соблюдайте осторожность во время транспортировки. Изделие имеет большой вес и может привести к травмам



ВНИМАНИЕ:

Перед транспортировкой потяните рычаг

подъема. Во время транспортировки инструменты не должны касаться земли.




ВНИМАНИЕ: Не буксируйте изделие сзади транспортного средства.


- Колеса позволяют перемещать изделие на небольшие расстояния. Для перемещения на большие расстояния изделие необходимо поднимать или устанавливать на транспортное средство.
- На время транспортировки установите на изделие защитные приспособления. Защитные приспособления не допускают воздействия на изделие природных факторов, например, дождя и снега.

Выключение и включение системы привода

1. Нажмите на внешние края педалей системы привода, чтобы отключить систему привода.

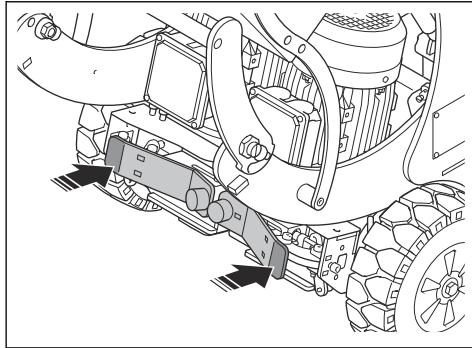

2. Нажмите на внутренние края педалей системы привода, чтобы включить систему привода.

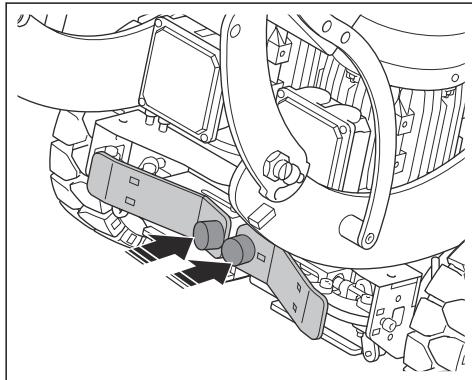

Перемещение изделия вручную при выключенном двигателе



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед перемещением изделия дождитесь полной остановки всех движущихся частей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Надевайте защитные ботинки со стальным носком и несколькозубой подошвой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перемещайте изделие вверх и вниз по пандусам вручную при отключенной системе привода. Перемещайте изделие вручную только по ровной поверхности.

1. Выключите систему привода. См. *Выключение и включение системы привода на стр. 140*.
2. Перемещайте изделие, держа его за рукоятки.
3. Включите систему привода. См. *Выключение и включение системы привода на стр. 140*. При выключенном двигателе система выполняет функцию стояночного тормоза и предотвращает случайное перемещение изделия.

Подъем изделия на рампу и спуск с нее



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте особую осторожность при подъеме и спуске изделия по рампе. Изделие имеет большой вес, поэтому существует риск получения травмы в случае его падения или слишком быстрого перемещения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для перемещения по рампам с большим наклоном всегда используйте лебедку. Не ходите и не стойте под изделием или рядом с изделием.

- При спуске изделия по рампе медленно перемещайте изделие передним ходом.
- При подъеме изделия по рампе медленно перемещайте изделие задним ходом.
- На рампе не поворачивайте изделие влево или вправо более чем на 45°.

Подъем изделия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что подъемное оборудование имеет подходящие технические характеристики для безопасного подъема изделия. Вес изделия указан на паспортной табличке.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не ходите и не стойте под поднимаемым изделием или рядом с ним. Не допускайте посторонних в рабочую зону.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поднимайте поврежденное изделие. Убедитесь, что подъемная скоба правильно установлена и не повреждена.

1. Закрепите подъемное оборудование на подъемной скобе.

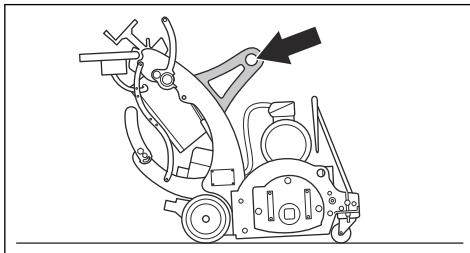

2. При подъеме изделия соблюдайте правила техники безопасности.

Крепление изделия на транспортном средстве

1. Убедитесь, что ведущие колеса приведены в действие. См. *Выключение и включение системы привода на стр. 140*.
2. Закрепите стропы в подъемной скобе и в отверстиях для строп. Информацию о расположении отверстий для строп на изделии см. в разделе *Обзор изделия на стр. 110*.
3. Прикрепите стропы к транспортному средству и затяните их.

Хранение



ВНИМАНИЕ: Храните изделие только в помещении. Хранение вне помещения не допускается.

- Храните изделие в сухом и защищенном от низких температур месте.
- Перед помещением изделия на хранение очистите его от загрязнений и проведите полное обслуживание.
- Храните изделие в запертом помещении для предотвращения доступа к изделию детей или посторонних лиц.

Утилизация изделия

- Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.
- Если изделие больше не эксплуатируется, отправьте его дилеру Husqvarna или утилизируйте в пункте переработки.

Технические данные BMC 335, BMC 335RC

	3x400 В, 50 Гц	3x480 В, 60 Гц
Мощность двигателя, кВт	15+1,1	
Электрическое соединение, В	3x400	3x480
Частота, Гц	50	60
Разъем питания, контакты / А	5 / 63	
Потребление тока, А	27,4+3,4	
Ширина обработки, мм	335	
Частота вращения барабана алмазных дисков, мин ⁻¹	3000	
Частота вращения фрезеровального барабана, мин ⁻¹	1000	
Тип смазки для подшипника	E08729	
BMC 335: Масса без учета барабана, кг	430	

	3x400 В, 50 Гц	3x480 В, 60 Гц
BMC 335: Масса, включая барабан со всеми дисками, кг	493	
BMC 335RC: Масса без учета барабана, кг	432	
BMC 335RC: Масса, включая барабан со всеми дисками, кг	495	
Уровень шума ¹³	83	
Уровень мощности звука ¹⁴	102	
Уровень вибрации (на рукоятке), м/с ² , ¹⁵	2,3	
Температура окружающей среды, °С	-5–40	
Диаметр соединения шланга для сбора пыли, мм	100	
Скорость движения, м/мин	0,5–11,6	

Примечание: Если для вашего изделия требуются электрические характеристики, не

приведенные в таблице, обратитесь в сервисный центр Husqvarna за дополнительной информацией.

Кабели-удлинители

Длина кабеля	Поперечное сечение			
	≤ 16 А	≤ 32 А	≤ 63 А	≤ 125 А
Рассчитано по входному предохранителю общего назначения (GG) ¹⁶ :	16 А	32 А	63 А	125 А
> 20 м	1,5 мм ²	2,5 мм ²	10 мм ²	25 мм ²
20 м > 50 м	2,5 мм ²	4 мм ²	10 мм ²	25 мм ²
50 м > 75 м	4 мм ²	6 мм ²	16 мм ²	35 мм ²

Заявление об уровнях шума и вибрации

Данные заявленные значения были получены в ходе лабораторных испытаний в соответствии с указанной директивой или стандартами и могут использоваться для сравнения с заявленными значениями других изделий, прошедших испытания в соответствии с этой же директивой или стандартами.

Данные заявленные значения не подходят для

использования при оценке риска, а значения, измеренные на отдельных рабочих местах, могут быть выше. Фактические значения воздействия и риск причинения вреда отдельному пользователю являются уникальными и зависят от используемых пользователем методов работы, обрабатываемого материала, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя и состояния изделия.



13 Погрешность ±3 дБ(А).

14 Погрешность ±3 дБ(А).

15 Погрешность 1,5 м/с².

16 Поперечные сечения необходимо рассчитать заново, если используются входные предохранители типов или размеров, отличных от указанных.

Размеры изделия

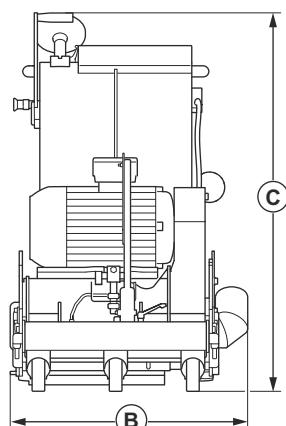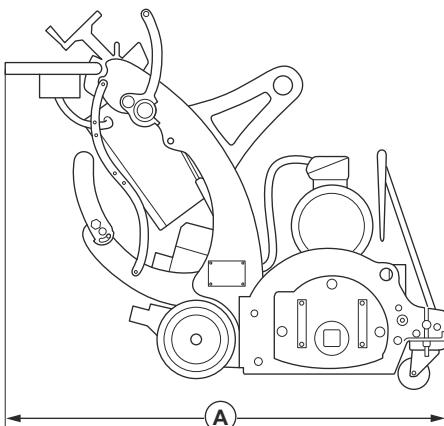

A	Длина, мм	1410
B	Ширина, мм	750

C	Высота, мм	1158
---	------------	------

Принадлежности

Барабан алмазных дисков, синие
Барабан алмазных дисков, зеленые
Барабан алмазных дисков, красные
Барабан алмазных дисков, пустой

Алмазные диски также можно приобрести отдельно.

Декларация о соответствии

Декларация соответствия требованиям ЕС

Мы, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция,
тел.: +46-

36-146500, с полной ответственностью заявляем, что
изделие:

Описание	Фрезеровальная машина
Марка	Husqvarna
Тип/Модель	BMC 335
Идентификация	Серийные номера начиная с 2022 года и далее

полностью соответствует следующим директивам и
нормативам ЕС:

Директива/Норматив	Описание
2006/42/EC	"О механическом оборудовании"
2014/30/EU	"Об электромагнитной совместимости"

а также требованиям следующих стандартов и/или
технических регламентов:

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Мартин Хубер (Martin Huber)

Директор отдела разработок, оборудование для
бетонных поверхностей и полов

Husqvarna AB, подразделение строительной техники

Ответственный за техническую документацию

Дистрибутор: ООО "Хускварна", 141400,
Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, вл.
39, стр. 6, "Химки Бизнес Парк", зд. II, этаж 4. Тел.
(495) 797 26 70 www.husqvarna.ru



Декларация соответствия требованиям ЕС

Мы, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция,
тел.: +46-36-146500, с полной ответственностью
заявляем, что изделие:

Описание	Фрезеровальная машина
Марка	Husqvarna
Тип/Модель	BMC 335RC
Идентификация	Серийные номера начиная с 2022 года и далее

полностью соответствует следующим директивам и
нормативам ЕС:

Директива/Норматив	Описание
2006/42/EC	"О механическом оборудовании"
2014/53/EU	"О радиооборудовании"

а также требованиям следующих стандартов и/или
технических регламентов:

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006

Partille, 2022-01-24



Мартин Хубер (Martin Huber)

Директор отдела разработок, оборудование для
бетонных поверхностей и полов

Husqvarna AB, подразделение строительной техники

Ответственный за техническую документацию

CE



www.husqvarnacp.com

Originaaljuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība
Оригинальные инструкции

1143045-40



2022-04-13